

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 豊洲フォレシア
ルネサス エレクトロニクス株式会社

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/contact/>

E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-RZ*-A009A/J	Rev.	第1版
題名	RZ/T1 グループユーザーズマニュアル及びデータシート 176ピン端子配置情報不具合の件		情報分類	技術情報	
適用製品	RZ/T1 グループ	対象ロット等	関連資料	RZ/T1 グループ ・ユーザーズマニュアルハードウェア編 Rev.1.0 R01UH0483JJ0100 Rev.1.00 ・暫定版データシート R01DS0228JJ0070 Rev.0.70	
		全ロット			

RZ/T1 グループにおいて、ユーザーズマニュアル及びデータシートの内容に誤りがあることが判明致しました。

お手数をおかけ致しますが、本内容をご配慮の上、ご使用いただきますようお願い致します。

1. ユーザーズマニュアルハードウェア編 Rev1.0 及び暫定版データシート Rev.0.7 について

RZ/T1 グループユーザーズマニュアルハードウェア編 Rev1.0 を参照し、図 1.3 ピン配置図（176ピン HLQFP）及び表 1.6 端子配置（176ピン HLQFP）を使用して基板設計を行うと、USB 端子の記載不具合により、USB が動作しません。暫定版データシート Rev.0.70 についてもユーザーズマニュアルハードウェア編 Rev1.0 と同じ内容が記載されています。

つきましては、2項の内容を参照してください。

本内容は、次回改版するユーザーズマニュアルハードウェア編及びデータシートにて修正されます。

2. 訂正内容

表 2.1 ユーザーズマニュアルハードウェア編 Rev1.0 正誤表

ページ	対象端子	誤	正
p.78	35	USB_DP	USB_RREF
p.78	37	USB_RREF	USB_DP
p.86	35	USB_DP	USB_RREF
p.86	37	USB_RREF	USB_DP

表 2.2 暫定版データシート Rev.0.70 正誤表

ページ	対象端子	誤	正
p.21	35	USB_DP	USB_RREF
p.21	37	USB_RREF	USB_DP
p.29	35	USB_DP	USB_RREF
p.29	37	USB_RREF	USB_DP

以上