

【注意事項】

R20TS0776JJ0100

Rev.1.00

2021.12.01 号

Renesas Flash Programmer
(RH850/U2A16 グループ)

概要

フラッシュ書き込みソフトウェアツール Renesas Flash Programmer の使用上の注意事項を連絡します。

1. RH850/U2A16 グループに関する注意事項

1. RH850/U2A16 グループに関する注意事項

1.1 該当製品

Renesas Flash Programmer V3.09.00

1.2 該当デバイス

RH850 ファミリ RH850/U2A16 グループ : R7F702300

RH850 ファミリ : R7F702Z19A

1.3 内容

条件 1,2 のすべてを満たしている場合、新規プロジェクト作成時に下記エラーが発生し、プロジェクトが作成できません。

条件 1 : ターゲットシステム上で該当デバイスの SVR 機能を用いて VDD を供給している

条件 2 : SVR のオプションバイト (OPBT16) で SVR 無効 (SVRENABLE=0) に設定している (デバイスの初期状態)

エラー :

- CSI 通信使用時 : エラー(E300010C): デバイスから受信したデータが破損しています。
- 2 wire UART 通信使用時 : エラー(E4000003): タイムアウトエラーが発生しました。 (BFW: 0358)

1.4 回避策

V3.08.03 を使用してください。

1.5 恒久対策

V3.09.01 で改修します。(2022 年 1 月 20 日公開予定)

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Dec.01.21	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。