

この度は、統合開発環境 CS+をご使用いただきまして、誠にありがとうございます。

この添付資料では、本製品をお使いいただく上での制限事項および注意事項等を記載しております。

ご使用前に、必ずお読みくださいますようお願い申し上げます。

目次

第1章	対象デバイスについて	2
第2章	ユーザーズ・マニュアルについて	3
第3章	アンインストール方法	4
第4章	機能改善・変更点	5
第5章	注意事項	9
第6章	制限事項	17

第1章 対象デバイスについて

統合開発環境 CS+がサポートする対象デバイスに関しては、WEB サイトに掲載しています。
こちらをご覧ください。

CS+製品ページ：

<https://www.renesas.com/cs+>

第2章 ユーザーズ・マニュアルについて

本製品に対応したユーザーズ・マニュアルは、次のようになります。本文書と合わせてお読みください。

マニュアル名	資料番号
CS+ V8.02.00 インストーラ編	R20UT4525JJ0100
CS+ V8.04.00 エディタ編	R20UT4688JJ0100
CS+ V8.05.00 Python コンソール編	R20UT4854JJ0100
CS+ V5.00.00 アップデータ編	R20UT3942JJ0100
CS+ V8.05.00 メッセージ編	R20UT4855JJ0100
CS+ V8.05.00 プロジェクト操作編	R20UT4856JJ0100
CS+ V8.01.00 解析ツール編	R20UT4406JJ0100
CS+ V8.05.00 RH850 デバッグ・ツール編	R20UT4858JJ0100
CS+ V8.03.00 RX デバッグ・ツール編	R20UT4588JJ0100
CS+ V8.05.00 RL78 デバッグ・ツール編	R20UT4857JJ0100
CS+ V8.05.00 GHS CCRH850 ビルド・ツール操作編	R20UT4853JJ0100

* GHS : Green Hills Software, LLC

第3章 アンインストール方法

本製品をアンインストールする場合は、2つの方法があります。

- ・ 統合アンインストーラを使用する(CS+自体をアンインストールする)
- ・ 個別にアンインストールする(本製品のみをアンインストールする)

個別にアンインストールを行なう場合、Windows の設定の「アプリと機能」や、コントロール・パネルの「プログラムと機能」から、「CS+ for CC」を選択してください。

第4章 機能改善・変更点

本章では、CS+の V8.04.00 から V8.05.00 の機能改善・変更点について説明します。

4.1 ビルド・ツールの機能追加・機能改善

4.1.1 ルネサス製コンパイラのサポート拡充【RL78】 【RH850】 【RX】

次のコンパイラのサポートを追加しました。

- ・ CC-RL V1.10.00
- ・ CC-RH V2.03.00
- ・ CC-RX V3.03.00

4.1.2 GHS 社製コンパイラのサポート拡充【RH850】

次の GHS 社製 RH850 コンパイラのサポートを追加しました。

- ・ 2020.5.5

4.1.3 ファイルの依存関係の更新にコンパイラを使用する機能の性能の改善

オプション ダイアログ [全般 - ビルド] の [利用可能な場合、依存関係の更新にコンパイラを使用し、解析速度より解析精度を上げる] オプション有効時の依存関係更新の性能を改善しました。

これにより、主に初回ビルド時のビルド時間が 30(*)%改善されました。

(*)弊社にて用意したソース・ファイルを用いた場合。

4.1.4 マイクロコントローラの変更等の後にビルドエラーが表示されることがある現象の改善

マイクロコントローラの変更、e2 studio からのプロジェクト変換、またはプロジェクト新規作成で既存のプロジェクトのファイル構成の流用を行う場合に ROM サイズが変わるようなマイクロコントローラ名へ変更し、かつセクション設定をカスタマイズしていた場合にセクション設定を引き継ぐように改善しました。

改善前：変更後のマイクロコントローラ名にあわせたセクション設定に初期化します。

改善後：変更前にカスタマイズされたセクション設定を引き継ぎます。

ただし、セクション設定内の一部のアドレスは選択したマイクロコントローラ名のアドレスに変換します。

4.1.5 e² studio からプロジェクト変換を行った際のリンク順の改善

e² studio からプロジェクト変換を行った時、中間ファイル (*.obj ファイル) のリンク順が変換元と一致するよう改善しました。

発生条件：同名ソース・ファイルが複数ある e² studio のプロジェクト

改善されるリンク順：同名ファイルがあるソース・ファイルからできる中間ファイル (*.obj ファイル) のリンク順

4.1.6 分割ヘキサ・ファイルの出力指定時のビルドの改善

CC-RH または CC-RL の [ヘキサ出力オプション] タブの [分割出力ファイル] プロパティで、
<ファイル名>=<セクション名><セクション名>[:<セクション名>.]<ロード・アドレス>
書式で指定してビルドした場合に、ビルドエラーが発生しないよう改善しました。

4.2 デバッグ・ツールの機能追加・機能改善

文中において以下の略称を使用しています。

OCD(Serial)

： E1 エミュレータ、E20 エミュレータ、E2 エミュレータ、E2 エミュレータ Lite の Serial / FINE 接続

OCD(JTAG)

： E1 エミュレータ、E20 エミュレータ、E2 エミュレータ、E2 エミュレータ Lite の JTAG 接続

OCD(LPD)

： E1 エミュレータ、E20 エミュレータ、E2 エミュレータの LPD 接続

4.2.1 GHS 社製コンパイラのサポート拡充【RH850】

次の GHS 社製 RH850 コンパイラのサポートを追加しました。

・ 2020.5.5

4.2.2 GTM のトレース機能の追加【RH850】

GTM のトレース機能を追加しました。

4.2.3 RL78 ファミリでの E2 エミュレータ使用に関する動作改善【RL78】

セルフプログラミング途中でブレイクすると、デバッガがハングアップしデバッグが継続できなくなるという問題を改善しました。

本項目に関する注意事項の詳細は、以下の URL をご参照ください。

<https://www.renesas.com/document/tnn/notes-chip-debugging-emulator-e2-emulator-0>

4.2.4 RL78 ファミリでの E2 エミュレータ使用に関する動作改善【RL78】

RUN-Break タイマ・イベントによる実行時間計測を行った場合、最大 100msec の測定誤差が発生するという問題を改善しました。

本項目に関する注意事項の詳細は、以下の URL をご参照ください。

<https://www.renesas.com/document/tnn/notes-chip-debugging-emulator-e2-emulator-1>

4.2.5 仮想ボードパネルのサポート部品拡充【RL78】

【対象】シミュレータ, RL78/G10, RL78/G11, RL78/G12, RL78/G13, RL78/G13A, RL78/G14, RL78/L12, RL78/G1F

仮想ボードパネルでサポートする部品を追加しました。

- ・ ブラシレス DC モータ, アナログ入力スイッチ, 詳細波形モニタ

4.2.6 ウォッチ パネルのリアルタイム更新の性能改善

イベントが設定されている場合にウォッチ パネルのリアルタイム更新が遅延することがありましたが、遅延を軽減するよう改善しました。

4.2.7 周辺シミュレーション機能のシリアルウインドウの受信データ表示に関する動作改善【RL78】

【対象】シミュレータ, RL78/G10, RL78/G11, RL78/G12, RL78/G13, RL78/G13A, RL78/G14, RL78/L12, RL78/G1F

シミュレータでは, UART 機能を用いて RL78 マイクロコントローラから 7 ビット・データ長かつ MSB ファーストで UART 送信を行った場合に, シミュレータ GUI ウインドウのシリアル ウインドウに表示される受信データが 1 ビット左シフトした値を表示していたのを, 正しい受信データを表示するように改善しました。

4.2.8 仮想ボードパネルの温度センサのプロパティに関する動作改善【RL78】

【対象】シミュレータ, RL78/G10, RL78/G11, RL78/G12, RL78/G13, RL78/G13A, RL78/G14, RL78/L12, RL78/G1F

仮想ボードパネルの温度センサの入力初期値プロパティを設定する時に, 現在の設定値が入力初期値の選択可能なドロップダウン・リストに存在しない場合, ドロップダウン・リストの先頭の値を指定できなかったのを, 指定できるように改善しました。

4.2.9 仮想ボードパネルの温度センサのプロパティのエラーに関する動作改善【RL78】

【対象】シミュレータ, RL78/G10, RL78/G11, RL78/G12, RL78/G13, RL78/G13A, RL78/G14, RL78/L12, RL78/G1F

仮想ボードパネルの温度センサの変換係数プロパティ, 変換オフセットプロパティで設定された値は温度を実際の電圧値に変換するために使用されますが, その計算の結果が, 接続されている端子の入力可能な値の範囲外になった場合に, 自動で入力電圧値を補正するように改善しました。

計算結果が入力可能範囲の最小電圧値より小さければ範囲の最小値に, 最大電圧値より大きければ範囲の最大値に設定します。

4.2.10 仮想ボードパネルの 8x8 セグメント 内蔵ドライバ用 LCD のプロパティに関する動作改善【RL78】

【対象】シミュレータ, RL78/L12

仮想ボードパネルの 8x8 セグメント 内蔵ドライバ用 LCD の COM/SEG 信号プロパティ編集集中の入力画面を表示中に, プログラムを実行すると[OK]ボタンが無効になるように改善しました。

4.3 Python コンソールの機能改善

4.3.1 Python 関数の詳細情報および注意の追加

以下の Python 関数の詳細情報および注意の追加を行いました。

関数名	追加した情報	説明
debugger.Memory.Read	詳細情報	読み出し処理時間に関する情報を追加
debugger.Memory.Write	詳細情報	書き込み処理時間に関する情報を追加
debugger.Reset	注意	リセット後の動作について注意を追加

4.4 消費電流計測の機能追加・機能改善【RL78】 【RX】

【対象】シミュレータ【RL78】， E2 エミュレータ【RL78】 【RX】

4.4.1 消費電流計測パネルの拡大率を拡張

消費電流計測パネルの拡大率を 60,000%まで大幅に拡大し、消費電流の細かい推移を確認できるようになりました。

第5章 注意事項

本章では、注意事項について説明します。

5.1 CS+全体の注意事項

5.1.1 ファイル名に関する注意事項

フォルダ名、ファイル名に関しては次の注意事項があります。

- ・ フォルダ名、ファイル名

Windows のエクスプローラーで作成することのできないフォルダ名とファイル名は、使用しないでください。

ネットワークパス名は使用できません。ドライブ名に割り当てて使用してください。

- ・ ソース・ファイル名とロード・モジュール・ファイル名とプロジェクト・ファイル名

ファイル名は、a-z, A-Z, 0-9, .(ピリオド), _(アンダスコア), +, - のいずれかの文字で構成されます。ファイル名の先頭と最後に,.(ピリオド)の文字は使えません。

ファイル名の先頭に「+」(プラス) / 「-」(マイナス)は使えません。

英大文字(A-Z), 英小文字(a-z)は区別されません。

ファイル名は、パスを含めて最大 259 文字です。

ファイル名が同じソース・ファイルは使用しないで下さい。異なるパスに存在していても区別できません。

- ・ 上記以外のファイル名

Windows のファイル名規約に準拠します。

なお、ファイル名には次の文字は使えません。

¥ / : * ? " < > | ;

ファイル名の先頭と最後に.(ピリオド) とスペースは使えません。

英大文字(A-Z), 英小文字(a-z)は区別されません。

ファイル名は、パスを含めて最大 259 文字です。

- ・ フォルダ名

Windows のファイル名規約に準拠します。

なお、ファイル名には次の文字は使えません。

() , =

5.1.2 パネル表示に関する注意事項

使用するハードウェア環境が CS+ の推奨サポート環境を下回るスペックである場合、[プロパティ] パネルのサイズを小さくすると表示内容が乱れることがあります。

その場合には、分割パネル領域から [プロパティ] パネルを外に出してください。

- ・ ドッキング可能を ON にして、ドッキング・パネル化する
- ・ フローティングを ON にして、フローティング・パネル化する

5.1.3 Windows の更新プログラムに関する注意事項

Windows 用の更新プログラムによっては、Windows 8.1 で CS+ for CC を起動するとエラー発生または PC がクラッシュする場合があります。

この場合は、以下のいずれかを実施してください。

- ・最新の VC++ 2015 ランタイム(x86 版)をインストールする。
- ・最新の Windows 用の更新プログラムを適用する。

5.1.4 エディタ・パネルに関する注意事項

- ・変数、ラベルを選択して、コンテキスト・メニューの「関数へジャンプ」機能を使用した場合、変数、ラベルにジャンプしません。
- ・メイン・プロジェクトとサブプロジェクトに、パスの違う同名のソース・ファイルが登録されていて、メイン・プロジェクトとサブプロジェクトのロード・モジュールを両方ダウンロードしたとき、次のようになります。
 - 当該ファイルでは、メイン・プロジェクトのアドレスが表示される
 - 当該ファイルの逆アセンブルから「ソースへジャンプ」を行うと、メイン・プロジェクトに登録されているファイルが開く
 - どちらのプロジェクトから当該ファイルを開いても 1 つのファイルしか開けない
- ・Windows 8.1, Windows 10 では、アンチエイリアスが有効になり表示が不鮮明になる場合があります。
- ・名前を付けて保存ダイアログにおいてファイルを保存する場合、拡張子を入力しない場合には、ファイルの種類ドロップダウン・リストで選択されている最初の拡張子が自動的に付加されます。ただし、ファイルの種類ドロップダウン・リストで選択されている拡張子および Windows で登録されている拡張子を付加してファイル名を入力した場合、拡張子は付加されません。
自動的に拡張子が付加されてしまった場合は、エクスプローラー等でファイルをリネームしてください。
- ・.NET Framework 4.6 がインストールされた環境では、エディタ・パネルに表示した内容を印刷できません。CS+以外のエディタを使用して印刷をしてください。

5.1.5 新規にプロジェクトを作成する際の注意事項

【対象】RX

RX 開発環境にて、” 空のアプリケーション(CC-RX)” のプロジェクトを作成してビルドした場合、以下のエラーが出る場合があります。

- ```
** L2132 (E) Cannot find "D" specified in option "rom"
** L2132 (E) Cannot find "D_1" specified in option "rom"
** L2132 (E) Cannot find "D_2" specified in option "rom"
```

エラーが発生した場合は、リンク・オプションの” ROM から RAM へマップするセクション” の設定を変更してください。

### 5.1.6 チュートリアルに関する注意事項

チュートリアルでは、コード生成プラグイン、端子配置プラグイン、プログラム解析プラグインを使用します。プラグイン管理ダイアログで使用するプラグインを有効にしてください。

### 5.1.7 CS+の複数起動の注意事項

CS+は、同じホストマシン上で複数起動が可能ですが、次の注意事項があります。

- ・ CS+を複数起動した場合、パソコンのユーザ毎の情報ファイルは最後に書き込んだ情報が保存されます。
- ・ CS+を複数起動した場合、スタック見積もりツール（CallWalker 含む）の情報ファイルは最後に書き込んだ情報が保存されます。
- ・ 複数起動した CS+で、同一プロジェクト・ファイルを使用した場合、最後に書き込んだ情報が保存されます。
- ・ 複数起動した CS+で、同一プロジェクト・ファイルを使用した場合、同時にビルドしないでください。出力ファイルが同一のためです。

### 5.1.8 作成したバージョンより古いバージョンで読み込む際の注意事項

作成したプロジェクトを、そのプロジェクトを作成した CS+より古いバージョンの CS+で読み込むと、一部の設定がクリアされる場合があります。これは、新たに追加された機能などの新しいバージョンでのみ認識できる項目が、古いバージョンでは認識できないためです。

### 5.1.9 マイクロソフト株式会社.NET Framework に関する注意事項

マイクロソフト株式会社製の.NET Framework のバージョンが 4.5.2 未満の場合に、次のメッセージを出力して終了します。

E0200010

本製品の起動に失敗しました。

お使いの PC に Microsoft .NET Framework 4.5.2 以上をインストールしてください。

マイクロソフト株式会社のホームページから.NET Framework 4.5.2 以上をダウンロードしてインストールしてから、CS+ for CC を起動してください。

CS+ for CC のアップデート・マネージャでは、.NET Framework のアップデートはできませんので、ご注意ください。

### 5.1.10 コードフラッシュのデュアルバンク機能に関する注意事項

【対象】RX65N-2M, RX651-2M, RX72M グループ

RX65N/RX651 の ROM 2MB 品および 1.5MB 品、RX72M の全製品に、コードフラッシュメモリのデュアルバンク機能があります。リニアモードまたはデュアルモードの選択はプロジェクト設定で行います。

デュアルモードを選択する場合は\_DUAL 付きの品種名を選択してください。

### 5.1.11 スマート・マニュアルに関する注意事項

【対象】RL78・RX

スマート・マニュアルに対応していないマイコンのプロジェクトを開いている場合は、スマート・マニュアルでマニュアルが表示されません。

### 5.1.12 パートナーOS 対応デバッグプラグインに関する注意事項

【対象】RL78・RX

パートナーOS 対応デバッグプラグインを有効にして CubeSuite+.exe(メイン・ウィンドウ表示なし)で CS+を起動すると「(0202002)プロジェクトの読み込みに失敗しました。」エラーになります。

以下のいずれかの方法で回避できます。

- ・ CubeSuite+.exe にパートナーOS 対応デバッグプラグインを読み込まないオプションを指定して起動する。

例) CubeSuite+.exe /np PartnerOS ...

- ・ パートナーOS 対応デバッグプラグインをオフにしてから CubeSuite+.exe(メイン・ウィンドウ表示なし)で起動する。

プラグインのオフの仕方

メイン・ウィンドウ表示ありの CS+あるいは CubeSuite+(CubeSuiteW+.exe)を起動する。

[ツール(T)]メニュー[プラグインの管理(P)...]を指定するとプラグイン管理ダイアログが表示される。

[パートナーOS 対応デバッグプラグイン]のチェックを外す。

### 5.1.13 RX72M 使用時の注意事項

【対象】全デバッグ・ツール, RX72M グループ

RX72M グループの全製品で新規プロジェクトを作成した場合、フォルダに配置される[iodefine.h]の定義がユーザーズ・マニュアルの記載と異なります。V1.00A 以前の[iodefine.h]ファイルが該当します。

1. 誤 : unsigned short ACKCMDER:1;  
正 : unsigned short ACKCMDERR:1;
2. 誤 : unsigned long PSADR:19;  
正 : unsigned long PSADR:17;

## 5.2 ビルド・ツールの注意事項

### 5.2.1 ビルド・オプションのインポートに関する注意事項

インポート先および元のプロジェクトでビルド・ツールのプロパティの[|/O ヘッダ・ファイル生成オプション] タブの[ファイルに出力するモジュールを選択する]プロパティの値を"はい"にした場合、ビルド・オプションのインポートを行うと、インポートに失敗します。

インポート先のプロジェクトで[ファイルに出力するモジュールを選択する]プロパティの値を"いいえ"にしてプロジェクトを保存して、再度プロジェクトを開いた後でビルド・オプションのインポートを行ってください。

### 5.2.2 ビルド・モードに関する注意事項

[ビルド・モード設定] ダイアログでビルド・モードを複製、または名前を変更する際、既存のビルド・モードと大文字小文字のみ異なる名前を複製または変更できます。

通常、ビルド・ツールのプロパティの 共通オプション タブ [中間ファイル出力フォルダ] プロパティやリンク・オプション タブ/ヘキサ出力オプションタブ [出力フォルダ] プロパティがビルド・モード名になっており、大文字小文字のみ異なる2つのビルド・モードの出力先が重複してしまう点、ご注意ください。

回避するには [中間ファイル出力フォルダ] プロパティ、 [出力フォルダ] プロパティで異なるフォルダを設定してください。

### 5.2.3 依存関係更新に関する注意事項

[オプション] ダイアログ [全般 - ビルド] の [利用可能な場合、依存関係の更新にコンパイラを使用し、解

析速度より解析精度を上げる] オプションが有効な場合、プロジェクト・ツリーにソース・ファイルを追加後、ビルドすると変更の有無にかかわらず当該ソース・ファイルがリコンパイルされます。

回避するには、[ビルド]メニュー→[依存関係の更新]を選択するか、プロジェクトを保存して一旦閉じ、開きなおしてください。

#### 5.2.4 e<sup>2</sup> studio からのプロジェクト変換に関する注意事項【RL78】

e<sup>2</sup> studio からのプロジェクト変換において、2 番目以降のビルド・モードで [ヘキサ出力オプション] タブの設定が引き継がれないことがあります。

回避策：プロジェクト変換後、[ヘキサ出力オプション] タブを設定しなおしてください。

### 5.3 設計ツールの注意事項

#### 5.3.1 プロジェクト保存に関する注意事項

サブプロジェクトが存在するプロジェクトにて、端子配置図または端子配置表パネルが開いた状態でプロジェクトの保存を行った場合に、メイン・プロジェクトの端子配置図、端子配置表が必ず表示されます。

#### 5.3.2 検索・置換ダイアログの表示に関する注意事項

検索・置換ダイアログの表示位置は記憶、復元されます。マルチディスプレイ環境で一時的にサブディスプレイが表示されていない場合などに、検索・置換ダイアログが画面外となり、表示されないように見える場合があります。その場合、以下の方法で見える位置に移動することが可能です。

1. Ctrl+F 入力直後、つまり検索・置換ダイアログにフォーカスがある状態で Alt+Space キーを入力します。コントロールメニューが表示されるので、M キーを入力し「移動(M)」を選択します。
2. その状態で矢印キーを入力、またはマウスカーソルを動かすと、ダイアログが表示されます。

### 5.4 デバッグ・ツールの注意事項

文中において以下の略称を使用しています。

OCD(Serial)

： E1 エミュレータ、E20 エミュレータ、E2 エミュレータ、E2 エミュレータ Lite の Serial / FINE 接続

OCD(JTAG)

： E1 エミュレータ、E20 エミュレータ、E2 エミュレータ、E2 エミュレータ Lite の JTAG 接続

OCD(LPD)

： E1 エミュレータ、E20 エミュレータ、E2 エミュレータの LPD 接続

#### 5.4.1 サブプロジェクトの追加について

【対象】全デバッグ・ツール、全デバイス

デバッグ・ツール接続中にサブプロジェクトを追加すると、ダウンロード等に失敗することがあります。サブプロジェクトの追加は、デバッグ・ツール切断中に行ってください。

#### 5.4.2 レジスタ割付された共用体の取り扱いに関する注意事項

【対象】全デバッグ・ツール、RX

共用体がレジスタに割り付いている場合、共用体のメンバはレジスタの下位バイトから割り付いているとみな

します。このため、ビッグエンディアンの場合はメンバの値を正しく表示できません。

#### 5.4.3 char 型の引数を持つ同名の関数の取り扱いに関する注意事項

【対象】全デバッグ・ツール, RX

下記のように char 型を使用した 3 つの関数を定義した場合, "Func(signed char)" のアドレスを正しく表示できません。("Func(char)" のアドレスを表示します。)

```
void Func(char);
```

```
void Func(signed char);
```

```
void Func(unsigned char);
```

#### 5.4.4 オーバーレイ・セクションの優先セクションの変更に関する注意事項

【対象】全デバッグ・ツール, RX

オーバーレイ・セクションの優先セクションを変更しても, デバッガの機能には直ぐには反映されません。

例えば, エディタ上のアドレス表示については, ファイルを一旦閉じ, 再度開くことにより反映されます。また, ウォッチ・パネル上の変数表示については, 1 回ステップを実行することにより反映されます。

#### 5.4.5 CC-RX コンパイラのリンク・オプションの注意事項

【対象】全デバッグ・ツール, RX

CC-RX コンパイラはリンク・オプション-sdebug には対応していません。

デバッグの際は, CC-RX コンパイラプロパティの[リンク・オプション]タブ→[出力カテゴリ]→[デバッグ情報]を出力する]-debug に設定してください。

#### 5.4.6 for 文やインライン関数内のブレークポイント設定に関する注意事項

【対象】全デバッグ・ツール, 全デバイス共通

以下のプログラムを C ソースに記述するとソースプログラム 1 行に対する命令が複数箇所に配置されますがエディタ上にはそのうちの 1 箇所のアドレスのみを表示しています。

この行に対しブレークポイントを設定した場合, ブレークするのはエディタに表示したアドレス実行時のみとなります。

1. インライン関数 (\*1)
2. テンプレート関数
3. for 文, do-while 文の先頭行

\*1: 最適化によりインライン展開された関数も含まれます

#### 5.4.7 デュアルモードのプロジェクトに関する注意事項

【対象】全デバッグ・ツール, RX65N-2M, RX651-2M グループ

デュアルモードのプロジェクトの場合, 1.5MB 以下の ROM サイズではバンク 0 とバンク 1 の ROM のアドレス空間が不連続のため, 本来隙間が存在しますが, 以下の機能では隙間の領域のデータが存在するものとして扱います。

- ・メモリパネル
- ・ウォッチ・パネル
- ・逆アセンブル・パネル

[E1/E20/E2/E2Lite]

該当領域に対しての Read 結果は 0x00 となり、Write は無視されます。

[Simulator]

該当領域に対しての Read, Write とともに正常終了します。

#### 5.4.8 IE850A に関する注意事項

【対象】 IE850A

トレース・メモリ・サイズ[フレーム]プロパティで 512K より大きな値を指定できますが、指定した場合トレース・パネルの表示や Python コンソールでは最新の 512K のトレース・データを使用します。

#### 5.4.9 RL78/G1M, RL78/G1N に関する注意事項

【対象】 OCD(Serial), RL78/G1M, RL78/G1N

RL78/G1M, RL78/G1N では以下のプロパティは使用できません。

接続用設定 - ターゲット・ボードとの接続 - 低電圧 OCD ボードを使用する

#### 5.4.10 周辺シミュレーション機能に関する注意事項

【対象】 シミュレータ, RL78/G10, RL78/G11, RL78/G12, RL78/G13, RL78/G13A, RL78/G14, RL78/L12, RL78/G1F

対象デバイスのユーザーズ・マニュアルで禁止されている SFR の設定を、ユーザ・プログラムまたはデバッグ操作で行った場合、CS+が正しく動作しない場合があります。

#### 5.4.11 シミュレータのスタンバイ・モード中の時間計測に関する注意事項

【対象】 シミュレータ, RL78, RH850

プログラムがスタンバイ・モード (RL78:HALT/STOP/SNOOZE, RH850:HALT) に入る場合に、次の2つの機能の時間は正しく計測できません。

(1) Run-Break タイマ機能 (RL78 シミュレータ, RH850 シミュレータ)

以下の場合、計測される Run-Break 時間は正しくありません。

- ・スタンバイ・モード中に強制ブレークした場合
- ・スタンバイ・モード中に強制ブレーク後のプログラム実行を開始した場合

(2) Python 関数の `debugger.Interrupt.SetTimer` (RH850 シミュレータのみ)

`debugger.Interrupt.SetTimer` で設定するブレーク時間が、スタンバイ・モード (HALT) 中にマッチしても、スタンバイ・モードが解除されるまでブレークしません。

なお、`debugger.XRunBreak.Set` も同じ機能を持つので同様です。

#### 5.4.12 シミュレータのシリアルウィンドウの設定に関する注意事項

【対象】 シミュレータ, RL78/G10, RL78/G11, RL78/G12, RL78/G13, RL78/G13A, RL78/G14, RL78/L12, RL78/G1F

シミュレータ GUI ウィンドウのシリアル ウィンドウを使用して UART 通信機能をシミュレーションする場合に、フォーマット (UART) ダイアログのボー・レートには、対象デバイスのボー・レート算出式で計算した値 (小数点以下切り上げ) を設定してください。

#### 5.4.13 リセット・コントロール・フラグ・レジスタ (RESF) のシミュレーションに関する注意事項

**【対象】** シミュレータ, RL78/G10, RL78/G11, RL78/G12, RL78/G13, RL78/G13A, RL78/G14, RL78/L12, RL78/G1F

対象デバイスのリセット・コントロール・フラグ・レジスタ (RESF) は、8 ビット・メモリ操作命令で読み出すと、自動的にクリアされますが、シミュレータではクリアされません。



## 第6章 制限事項

本章では、制限事項について説明します。

### 6.1 デバッグ・ツールの制限事項

文中において、以下の略称を使用しています。

OCD(Serial)

: E1 エミュレータ, E20 エミュレータ, E2 エミュレータ, E2 エミュレータ Lite の Serial / FINE 接続

OCD(JTAG)

: E1 エミュレータ, E20 エミュレータ, E2 エミュレータ, E2 エミュレータ Lite の JTAG 接続

OCD(LPD)

: E1 エミュレータ, E20 エミュレータ, E2 エミュレータの LPD 接続

#### 6.1.1 デバッグ・ツールの制限事項一覧

| No. | 対象ツール     | 対象デバイス          | 制限事項                                      | 備考 |
|-----|-----------|-----------------|-------------------------------------------|----|
| 1   | 全デバッグ・ツール | RL78, RX, RH850 | ロード・モジュール分割時の注意事項                         |    |
| 2   | 全デバッグ・ツール | RL78, RX, RH850 | 変数情報表示機能の注意事項                             |    |
| 3   | 全デバッグ・ツール | RL78, RX, RH850 | デバッグ対象のロード・モジュール内に同じ名称のファイルが複数存在する場合の制限事項 |    |

#### 6.1.2 デバッグ・ツールの制限事項詳細

##### No.1 ロード・モジュール分割時の注意事項

【対象】全デバッグ・ツール, RL78, RX, RH850

【内容】ロード・モジュールを分割生成した場合に、下記の制限があります。

- a. ソースレベルデバッグができません。
- b. 2 番目以降の出力ファイルは、デバッグ・ツールに自動登録されません。

【回避策】ロード・モジュールは分割しないでください。

##### No.2 変数情報表示機能の注意事項

【対象】全デバッグ・ツール, RL78, RX, RH850

【内容】関数内で同じ名称の変数を複数定義している場合、各行で停止時に参照できる変数の情報が期待値と異なる場合があります。なお、本現象はコンパイル時の最適化レベル(注)に依存します。

注：設定項目(プロパティ)の位置

[ビルド・ツール]-[共通オプション]-[よく使うオプション(リンク)]。

【例】以下のようなプログラムを記述した場合、生成コード上は、

(\*1)の位置で char 型の変数"a"が最も内側のスコープに生存し、

(\*2)の位置で int 型の変数"a"が最も内側のスコープに生存します。

しかし、本制限に該当する場合には、(\*1)、(\*2)のどちらの位置からも一方の変数の情報しか参照できません。

```
void main()
{
 int a = 100;
 {
 char a = 'A';
 a++; <-(*1)
 }
 a++; <-(*2)
}
```

●(\*1)の位置でのウォッチ・パネル上の表示結果

"a" 'A' (0x41) "signed char" "0xfefb1004" //期待値

または "a" 100 (0x00000064) "int" "0xfefb1000"

●(\*2)の位置でのウォッチ・パネル上の表示結果

"a" 'B' (0x42) "signed char" "0xfefb1004"

または "a" 100 (0x00000064) "int" "0xfefb1000" //期待値

【発生条件】コンパイル時に最適化を行うと発生することがあります。

【回避策】コンパイル時の最適化レベルを「デバッグ優先」にしてください。以下の条件を全て満たした場合、認証切れエラーが発生し、デバッグを継続することができなくなります。

### No.3 デバッグ対象のロード・モジュール内に同じ名称のファイルが複数存在する場合の制限事項

【対象】全デバッグ・ツール, RL78, RX, RH850

【内容】デバッグ対象のロード・モジュール内に同じ名称のファイルが複数存在する場合、エディタで行アドレスが正しく表示されません。また、イベント機能が正しく設定されません。

フォルダ構成例：

C:\¥Work¥CS+¥ProjA¥ProjA.mtpj¥Src¥main.c -> A.abs

C:\¥Work¥CS+¥ProjB¥ProjB.mtpj¥Src¥main.c -> B.abs

上記 2 つのロード・モジュールを同時にデバッグする場合

※上記例では複数のロード・モジュールを使用していますが、同一ロード・モジュール内にファイルが複数存在する場合も同様です。

【発生条件】発生条件：ファイルのコンパイルディレクトリ以降の相対パス(ファイル名含む)が一致する

CS+上でビルドする場合：

コンパイルディレクトリ=プロジェクト・ファイル(\*.mtpj(注))位置

注：サブプロジェクトの場合は "\*.mtpj"ではなく、 "\*.mtsp"になります

MakeFile 等でビルドする場合：

コンパイルディレクトリ=カレントディレクトリ

【回避策】以下のいずれかを実施いただくことで、デバッグ中も同名ファイルが区別できるようになります。

- a. コンパイルディレクトリからの相対パスが異なるようにフォルダ構成を変更してください。

Before : ProjA¥Src¥main.c

          : ProjB¥Src¥main.c

After : ProjA¥SrcA¥main.c

          : ProjB¥SrcB¥main.c

→変更を実施することで相対パスはそれぞれ

"SrcA¥main.c"

"SrcB¥main.c"になります。

- b. デバッグ対象ファイルに同名ファイルがなくなるようファイル名を変更してください。

Before : ProjA¥Src¥main.c

          : ProjB¥Src¥main.c

After : ProjA¥Src¥mainA.c

          : ProjB¥Src¥mainB.c

## ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含まれます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
  2. 当社製品、本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
  3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
  4. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
  5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。  
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等  
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等  
当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じて、当社は一切その責任を負いません。
  6. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
  7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
  8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
  9. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
  10. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします。
  11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
  12. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。
- 注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.4.0-1 2017.11)

## 本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24（豊洲フォレシア）  
[www.renesas.com](http://www.renesas.com)

## お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。  
[www.renesas.com/contact/](http://www.renesas.com/contact/)

## 商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。