

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

日立半導体技術情報

〒100-0004
東京都千代田区大手町2丁目6番2号
(日本ビル)
TEL (03)5201-5022 (ダイヤルイン)
株式会社 日立製作所 半導体グループ

製品分類	開発環境	発行番号	TN-EML-095A	Rev.	第1版
題名	EXRレジスタ値に関する不具合のご連絡と対策方法	情報分類	1. 仕様変更 2. ドキュメント訂正追加等 ③. 使用上の注意事項 4. マスク変更 5. ライン変更		
適用製品	HS2339KCM01SR (HS2339KCM01H および HS2339KCI01H に同梱)	対象ロット等	関連資料	有効期限	
		V2.00	特になし	永年	

H8S/2339F E10A エミュレータにおいて、EXRレジスタが正しく設定されない不具合があります。ユーザプログラム実行開始時にEXRレジスタにH'00が設定され、I2~I0ビットはすべて0となり、割り込みマスクレベルが優先レベル0(最低)となります。したがって、正しい割り込み制御を行えませんので、割り込み制御モード2を使用しないでください。

[対策方法]

E10A エミュレータのシステムソフト HDI をバージョンアップする必要があります。

バージョンは HDI 起動後 HELP メニューから [About HDI] [Target] をクリックして確認できます。

本不具合を修正したものを、弊社インターネットホームページに登録いたしますが、お急ぎの場合は担当営業までご連絡ください。

URL :

http://www.hitachisemiconductor.com/sic/jsp/japan/jpn/PRODUCTS/MPUMCU/TOOL/download/emulator/she10a/index_fz.html