

フラッシュ開発ツールキットご使用上のお願い

フラッシュ開発ツールキットの使用上の注意事項を連絡します。

- M16C/6B, /56 および/5Lグループマイコンに書き込む場合の注意

1. 該当製品

フラッシュ開発ツールキット (Flash Development Toolkit)
V.4.04 Release 00 ~ V.4.05 Release 01

2. 対象マイコン製品

M16C/60シリーズ
M16C/6B グループ R5F36B4B

M16C/50シリーズ
M16C/56グループ R5F35676およびR5F35680
M16C/5Lグループ R5F35L80, R5F35L83, R5F35L86 および R5F35L8E

3. 内容

フラッシュ開発ツールキットの「デバイスとカーネルの選択」画面で、以下に示すデバイス名をリストから選択した場合、エラーメッセージを出力し、E8aエミュレータ経由でのデバイスへの接続および書き込みができない場合があります。

デバイス名 :

R5F36B4B_2Line, R5F36B4B_7Line,
R5F35676_2Line, R5F35676_7Line, R5F35680_2Line,
R5F35L80_2Line, R5F35L83_2Line, R5F35L86_2Lineおよび R5F35L8E_2Line

なお、以下の4つのエラーメッセージが連続して出力されます。

Error No 17638: ファイルが見つかりません 'c:¥program files¥renesas¥fdt4.05¥'
Error No 17624: アダプタソフト更新用プログラムはダウンロードできませんでした
Error No 17635: PCからE8/E8aのUSBケーブルを抜いてください

4. 発生条件

フラッシュ開発ツールキットの「デバイスとカーネルの選択」画面で、該当のデバイス名を選択後、E8aファームウェア (E8aアダプタソフトウェア) のアップデートを実行した場合に発生します。

5. 暫定対策

以下の手順で書き込んでください。

(1) 以下の表の左列から使用するデバイス名を探し、対応している右列のデバイス名を「デバイスとカーネルの選択」画面で選択し、E8a経由でデバイスに接続する。

使用するデバイス名

R5F36B4B_2Line	---	>	R5F36B3E_2Line
R5F36B4B_7Line	---	>	R5F36B3E_7Line
R5F35676_2Line	---	>	R5F35686_2Line
R5F35676_7Line	---	>	R5F35686_7Line
R5F35680_2Line	---	>	R5F35630_2Line
R5F35L80_2Line	---	>	R5F35L30_2Line
R5F35L83_2Line	---	>	R5F35L33_2Line
R5F35L86_2Line	---	>	R5F35L36_2Line
R5F35L8E_2Line	---	>	R5F35L3E_2Line

備考：左右のデバイスは、共通のE8aファームウェア (E8aアダプタソフトウェア) を使用しています。

(2) E8aファームウェア (E8aアダプタソフトウェア) のアップデートを促すダイアログボックスが表示されるので、OKボタンを押してアップデートを実行する。

(3) 使用するデバイス名を「デバイスとカーネルの選択」画面で選択して接続し直す。

6. 恒久対策

V.4.06 Release 00 (2010年7月末日リリース予定) で改修します。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。