

E10A-USBエミュレータソフトウェア V.2.00 Release 01へのリビジョンアップのお知らせ

SuperH RISC engine、H8SおよびH8SXファミリ用エミュレータE10A-USB（HS0005KCU01HおよびHS0005KCU02H）のエミュレータソフトウェアを V.2.00 Release 01にリビジョンアップしました。

1. リビジョンアップ対象製品

- 製品名 : E10A-USB
- 型名 :
 - HS0005KCU01H (AUD機能サポートなし)
 - HS0005KCU02H (AUD機能サポートあり)
- エミュレータソフトウェアバージョン : V.2.00 Release 00
- 対象マイコン :

ファミリ	シリーズ	グループ
SuperH RISC engine	SH7750	SH7760, SH7751R, SH7751, SH7750R, SH7750S
	SH7700	SH7729R, SH7729, SH7727, SH7720, SH7709S, SH7709A, SH7706, SH7705
	SH7641	SH7641
	SH7144	SH7145, SH7144
	SH7047	SH7047
	SH-Ether	SH7619, SH7618, SH7616, SH7615, SH7712, SH7710

2. リビジョンアップ内容

2.1 不具合改修

以下の問題を改修しました。

該当製品

E10A-USB エミュレータソフトウェア V.2.00 Release 00

問題

AutoUpdate Wizard (*1) 上で、アップデートするソフトウェア製品を選択すると、アップデート情報の検索中に "Unable to read update date. Unable to check for update." のエラーが表示され (*2)、アップデートできません。

発生条件

以下の条件をすべて満たす場合に発生します。

- (1) 英語OSのインストールされたホストマシンで、該当製品を使用している。
- (2) アップデートプログラムを使って、該当製品へアップデートしている。
- (3) デバッグ対象のデバイスグループが、SH-2, SH-3またはSH-4である。

*1 該当製品に同梱している統合開発環境 High-performance Embedded Workshop のオートアップデート機能

*2 以下に、表示エラーのイメージを示します。



3. バージョンアップ方法

- (1) E10A-USBエミュレータソフトウェアのインストールが済んでいない場合は、お持ちのCD-ROM (E10A-USBエミュレータソフトウェア) 内のSetup.exeを実行し、E10A-USBエミュレータソフトウェアのインストールを行なってください。
- (2) E10A-USBエミュレータソフトウェア V.2.00 Release 01のデバイス別アップデートプログラムを以下からダウンロードしてください。
日本語版 (6月6日から公開予定)
英語版 (6月6日から公開予定)
- (3) ダウンロードしたZIPファイルを解凍して入手したアップデートプログラム (exeファイル) を実行してください。
- (4) E10A-USBへのセットアップ (Setup Tool for E10A-USB Emulator) を実行してください。

4. 注意事項

- (1) 本アップデートプログラムを使用し、すでに使用されているデバイスグループを変更することはできません。
- (2) アップデートプログラムを実行すると、統合開発環境 High-performance Embedded Workshop V.4.00.00以前のバージョンがインストールされている場合は、V.4.00.01にバージョンアップされます。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。