

【注意事項】

R20TS1035JJ0100

Rev.1.00

2024.06.05

**E1 エミュレータ、E20 エミュレータ、
E2 エミュレータ、E2 エミュレータ Lite（RX 接続時）****概要**

E1 エミュレータ、E20 エミュレータ、E2 エミュレータ、E2 エミュレータ Lite の使用上の注意事項を連絡します。

1. RX ファミリでの E1 エミュレータ、E20 エミュレータ、E2 エミュレータ、E2 エミュレータ Lite 使用に関する注意事項

1. RX ファミリでの E1 エミュレータ、E20 エミュレータ、E2 エミュレータ、E2 エミュレータ Lite 使用に関する注意事項**1.1 該当製品**

E1 エミュレータ、E20 エミュレータ、E2 エミュレータ、E2 エミュレータ Lite

1.2 該当デバイス

RX ファミリ

RX631 グループ

型名: R5S56310CDFC（ROM 容量 0 バイト）

1.3 内容

該当製品と統合開発環境を使用して、該当デバイスのデバッグを行う際に、下記のエラーが発生し、デバッグが継続できなくなる場合があります。

- ・ MCU とのデバッグ認証切れ状態です。システムリセットを発行しました。

1.4 発生条件

下記の条件が満たされた場合、統合開発環境にて、エラーが発生します。

1. 該当製品および該当デバイスを、以下の統合開発環境と組み合わせ使用している。

- ・ CS+ V8.08 以降
- ・ e² studio 2022-07 以降

2. 統合開発環境のデバッガから、CPU リセット操作を行う。

CPU リセット操作の例を示します。

- ・ デバッガのリセットコマンドにより CPU をリセットする
- ・ デバッガのダウンロードコマンドを使用して、プログラムのダウンロードを行う（ダウンロード後に CPU をリセットするように設定している場合）

1.5 回避策

以下の統合開発環境を使用して下さい。

- ・ CS+ V8.07 以前
- ・ e² studio 2022-04 以前

1.6 恒久対策

CS+および e² studio の次期バージョンで改修予定です（2024 年 7 月予定）

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Jun.05.24	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）
www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。
www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。