

## V850用リアルタイムOS RI850V4 および RX850V4 ご使用上のお願い

V850用リアルタイムOS RI850V4 および RX850V4 の使用上の注意事項を連絡します。

- V850E2Mコアデバイスで割り込みハンドラを使用する際の注意事項
- 

### 1. 該当製品

- (1) RI850V4 V1.00.00
- (2) RX850V4 V4.42パッケージ (V4.30カーネル) 以前

### 2. 内容

V850E2Mコアデバイスを使用する場合、以下の2点の問題が発生します。

- (1) V850E2Mコアデバイスにおいて、割り込みハンドラを128以上定義した場合、例外コードの小さい順から128番目以上の割り込みハンドラが正常に起動しません。
- (2) コンフィギュレータで、例外コード0x1070の割り込みハンドラを登録できません。

### 3. 恒久対策

#### 3.1 RI850V4 V1.00.00の場合

次バージョンで改修予定です。(回避策はありません)

#### 3.2 RX850V4の場合

V4.43パッケージ (V4.31カーネル) の次バージョンで改修予定です。  
(回避策はありません)

---

**[免責事項]**

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.