

## RL78/G1F

### 永久磁石同期モータのセンサレスベクトル制御 1 シャント抵抗電流検出方式 高電圧インバータ T1003 使用

#### 要旨

本アプリケーションノートは RL78/G1F マイクロコントローラを使用し、永久磁石同期モータをセンサレスベクトル方式で駆動するサンプルプログラム及びモータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench (RMW)」の使用方法について説明することを目的としています。

サンプルプログラムはあくまで参考用途であり、弊社がこの動作を保証するものではありません。サンプルプログラムを使用する場合、適切な環境で十分な評価をした上でご使用ください。高電圧環境での作業は危険を伴うため、各開発環境のユーザーズマニュアルをよくお読みのうえ、安全に配慮してご使用ください。本アプリケーションノート掲載開発環境での事故、損害等が発生した場合、一切の責任を負いません。

#### 動作確認デバイス

サンプルプログラムの動作確認は以下のデバイスで行っております。

- RL78/G1F(R5F11BLEAFB)

#### 対象サンプルプログラム

本アプリケーションノートの対象サンプルプログラムを下記に示します。

- RL78G1F\_T1003\_1S\_LESS\_FOC\_CSP\_CC\_V220 (IDE: CS+ for CC)
- RL78G1F\_T1003\_1S\_LESS\_FOC\_E2S\_CC\_V220 (IDE: e<sup>2</sup>studio)

高電圧インバータ T1003 向け RL78/G1F センサレスベクトル制御  
1 シャント抵抗電流検出方式サンプルプログラム

#### 参考資料

- RL78/G1F ユーザーズマニュアル ハードウェア編(R01UH0516JJ0112)
- Renesas Motor Workbench 3.0 ユーザーズマニュアル (R21UZ0004JJ0300 : Renesas-Motor-Workbench-V3\_0a)
- RL78/G1F CPU カード 取扱説明書 (R12UZ0014JJ0100)
- Trial series "T1003" 200W 300VA Inverter Unit User's Manual (P05701-A2-018\_T1003\_UsersManual\_Ver1\_00JP.pdf)

## 目次

1. 概説.....	3
2. システム概要.....	4
3. 制御プログラム説明.....	16
4. モータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」の利用方法.....	85

## 1. 概説

本アプリケーションノートでは、RL78/G1F マイクロコントローラを使用した永久磁石同期モータ (PMSM)のセンサレスベクトル制御サンプルプログラムの実装方法及びモータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」の使用方法について説明します。

### 1.1 開発環境

本アプリケーションノート対象サンプルプログラムの開発環境を表 1-1、表 1-2 に示します。

表 1-1 サンプルプログラムの開発環境(H/W)

マイコン	評価ボード	モータ
RL78/G1F (R5F11BLEAFB)	RL78/G1F CPU カード <sup>注1</sup> Trial series “T1003” 200W 300VA Inverter Unit (P05701-C0-025) <sup>注2</sup> 通信ボード W2002 (ICS++ (In Circuit Scope plus)) <sup>注2</sup>	Oriental Motor <sup>注3</sup> BXM6200-A

表 1-2 サンプルプログラムの開発環境(S/W)

CS+バージョン V8.07.00	ツールチェイン CC-RL V1.11.00	デバッグ・ツール E2 Lite
e <sup>2</sup> studio バージョン 2021-10	ツールチェイン CC-RL V1.11.00	デバッグ・ツール E2 Lite

ご購入、技術サポートにつきましては、弊社営業及び特約店にお問い合わせ下さい。

#### 【注】

- RL78/G1F CPU カードは、以下の二種類を使用可能です。  
RTK0EML240C03000BJ：ルネサスエレクトロニクス株式会社製  
T5103：株式会社デスクトップラボ (<http://desktoplab.co.jp/>) 社製
- Trial series “T1003” 200W 300VA Inverter Unit、並びに通信ボード W2002 (ICS++ (In Circuit Scope plus))は、株式会社デスクトップラボ社の製品です。  
株式会社デスクトップラボ (<http://desktoplab.co.jp/>)
- BXM6200-A は、オリエンタルモータ株式会社の製品です。  
オリエンタルモータ株式会社 (<https://www.orientalmotor.co.jp/>)


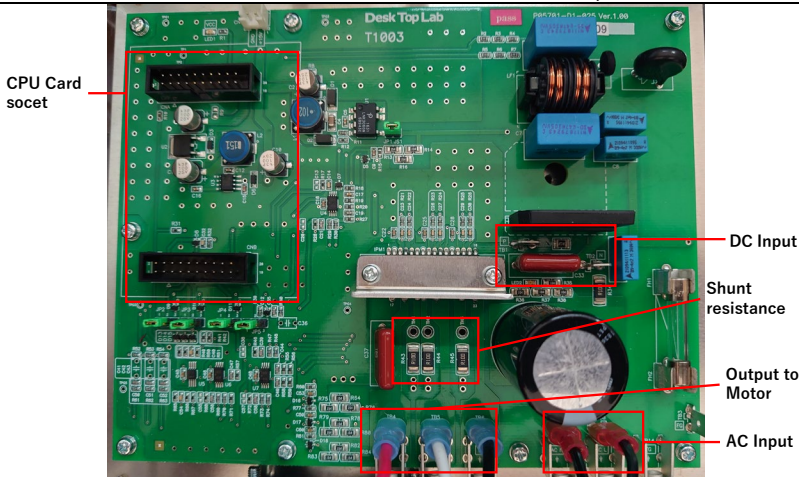
## 2. システム概要

本システムの概要を以下に説明します。

### 2.1 ハードウェア仕様


Trial series “T1003” 200W 300VA Inverter Unit の詳細については株式会社デスクトップラボ (<http://desktoplab.co.jp/>) より最新の情報を入手してください。高電圧環境での作業は危険を伴うため、各開発環境のユーザーズマニュアルをよくお読みのうえ、安全に配慮してご使用ください。本アプリケーションノート掲載開発環境での事故、損害等が発生した場合、一切の責任を負いません。

表 2-1 インバータ仕様

項目	仕様
動作入力電圧	AC100 [Vrms] (入力範囲 AC85 [Vrms]~AC265 [Vrms]) : DC141 [V] <sup>注</sup>
定格出力電流	AC1 [Arms]
最大入力電力	100 [W] (AC100[Vrms]入力時)
駆動対象モータ	3 相永久磁石同期モータ
電流検出方式	3 相電流検出 (DC リンクシャント抵抗を用いた電流検出に改造可能)
シャントレジスタ	100 [mΩ]
DC バス電圧検出	分圧回路による検出
三相出力電圧検出	分圧回路による検出
PWM 論理	上下アーム共に正論理
過電流検出	過電流検出回路による検出
デッドタイム	1.5 [μs] 以上
使用温度範囲	0 [°C]~35 [°C]
使用湿度範囲	90 [%] 以下 (結露しないこと)
外観	
放熱	DC ファンによる強制空冷 (モータを駆動する際は必ずファンを駆動させること。)
各部名称	

注. 制御評価時は DC 入力を推奨。電源装置での過電流制限をかけ安全に配慮してご使用ください。  
AC 入力時は Vdc の変動を考慮する必要があります。

表 2-2 RL78/G1F CPU カード仕様項目

項目	仕様	
搭載 MCU	製品型名	R5F11BLEAFB
	CPU 最大動作周波数	32 [MHz]
	ビット数	16 ビット
	パッケージ / ピン数	LFQFP / 64 ピン
	ROM / RAM	64K バイト / 5.5K バイト
入力電源電圧	DC 5 [V] (±5 [%]) 下記のどちらか一方を選択 ・対応インバータボードからの電源供給 ・E2lite からの電源供給 <sup>注</sup>	
コネクタ	・インバータボード接続用コネクタ × 2 ・シリアル通信用コネクタ × 3 ・E2lite コネクタ ・ホールセンサ信号入力用コネクタ ・エンコーダ信号入力用コネクタ	
スイッチ	MCU 外部リセット用スイッチ	
LED	ユーザ制御用 LED × 2	
使用温度	常温	
使用湿度	結露なきこと	
外観		

注. 単体動作時のみ E2lite エミュレータからの電源供給が可能です。インバータボードからの電源供給時は E2lite エミュレータを接続しないでください。

## 2.2 ボード修正方法—1 シャント抵抗電流検出時

本アプリケーションノートのサンプルソフトウェアを使用して 1 シャント抵抗電流検出するためには、T1003 インバータボードに以下の修正を行ってください。

### ●3 相電流検出から DC リンク電流検出に修正

- ①シャント抵抗 R43、R45 を取り外す
- ②TH1,TH2,TH3 をショートさせる

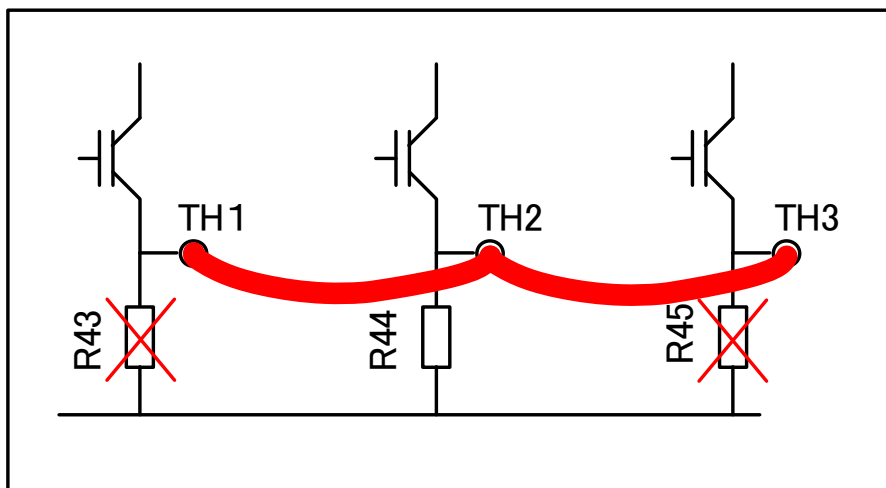


図 2-1 3 シャントから 1 シャントへの修正

## 2.3 ハードウェア構成

ハードウェア構成を次に示します。

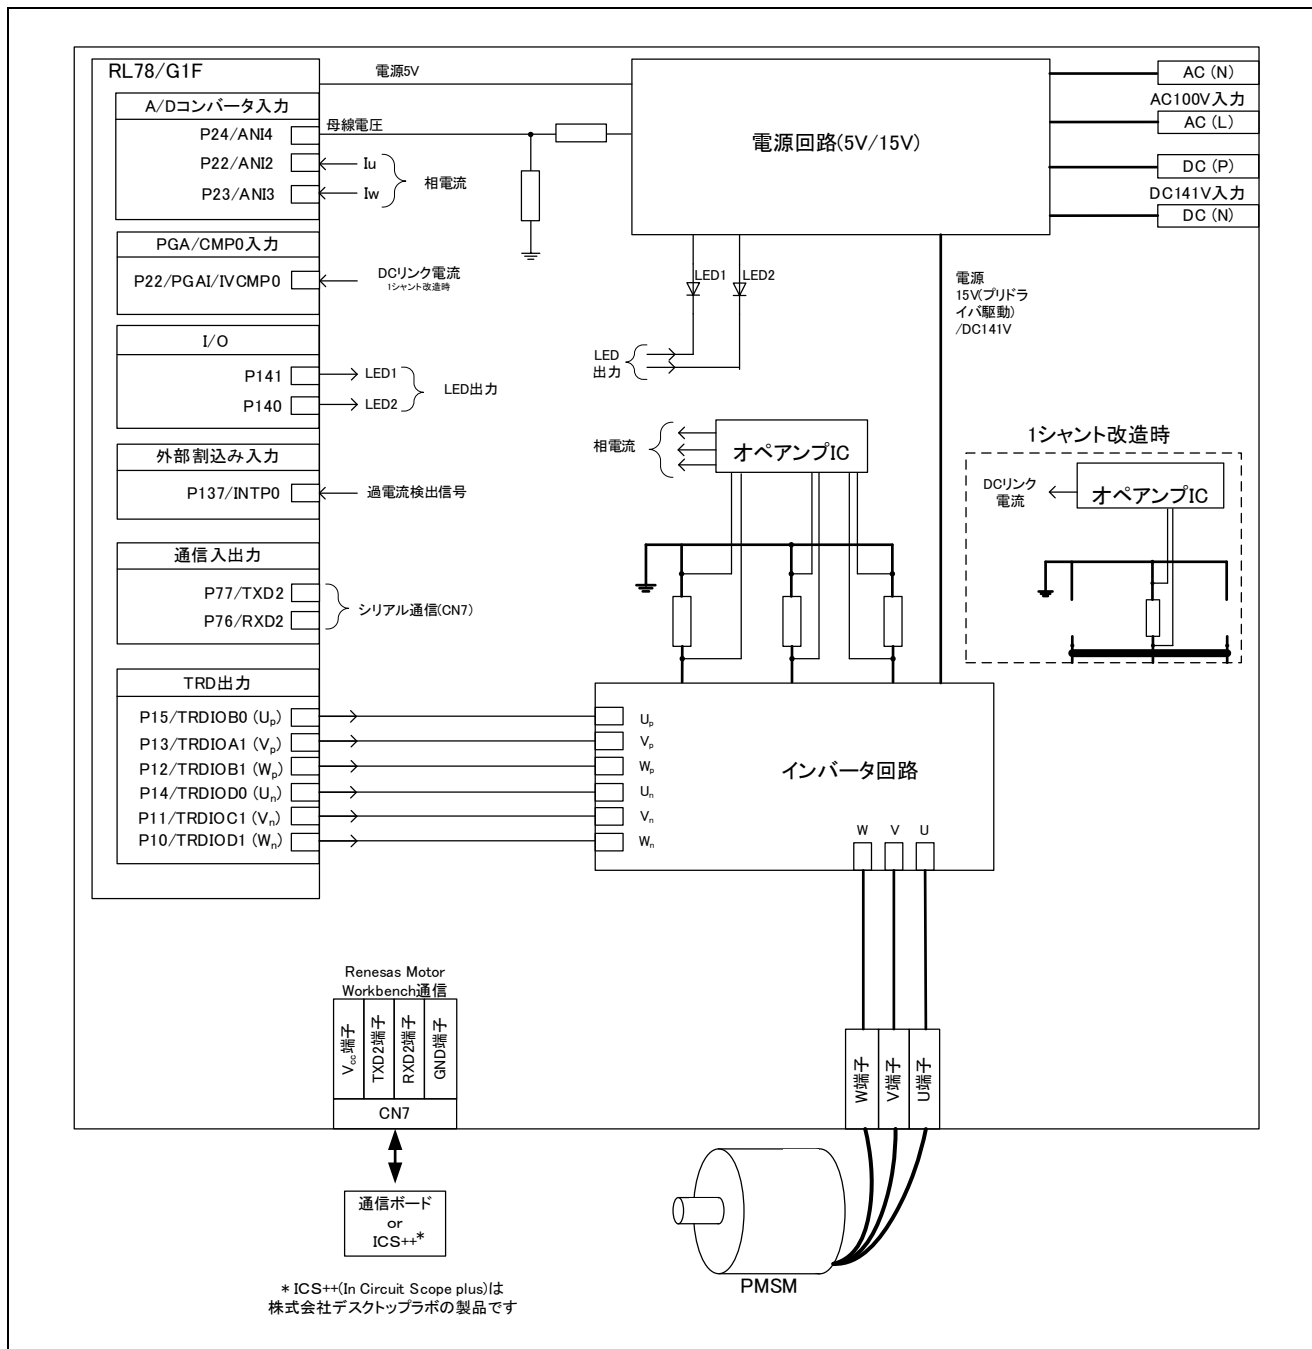


図 2-2 ハードウェア構成図

## 2.4 ハードウェア仕様

### 2.4.1 ユーザインタフェース

本システムのユーザインタフェース一覧を表 2-3 に示します。

表 2-3 ユーザインタフェース

項目	インタフェース部品	機能		
RESET	タクトスイッチ(RESET1)	システム・リセット		
LED1	黄緑色 LED		LED1	LED2
		停止	点灯	点灯
LED2	黄緑色 LED	駆動	点灯	消灯
		エラー	消灯	点灯

本システムのコネクタインターフェース一覧を表 2-4 に示します。

表 2-4 CPU カードコネクタインターフェース

項目	端子数	機能
CN1	26	未使用端子スルーホール [本システムでは未使用]
CN2	14	エミュレータコネクタ
CN3	5	エンコーダ信号入力用 コネクタ[本システムでは未使用]
CN4	4	シリアル通信(SCI0) [本システムでは未使用]
CN5	5	ホールセンサ信号入力 [本システムでは未使用]
CN6	4	シリアル通信(SCI0) [本システムでは未使用]
CN7	4	シリアル通信(SCI2) : RMW との通信

本システムのジャンパー設定をに表 2-5 示します。

表 2-5 ジャンパー設定

項目	端子状態	機能
JP2	1-2 Short	15V 電圧生成
JP2	1-2 Short 2-3 Open	Iu OPAMP 出力選択[3 シャントモード時使用]
JP3	1-2 Short 2-3 Open	Iv OPAMP 出力選択 [1 シャントモード時使用]
JP4	1-2 Short 2-3 Open	Iw OPAMP 出力選択[3 シャントモード時使用]
JP5	1-2 Short 2-3 Open	Ipf <sub>c</sub> OPAMP 出力選択 [本システムでは未使用]



本システムの RL78/G1F マイクロコントローラ端子のインタフェース一覧を表 2-6 に示します。

表 2-6 端子インタフェース

R5F11BLEAFB 端子名	機 能
P24 / ANI4	インバータ母線電圧測定
P22 / ANI2	U 相電流検出 [3 シャントモード時使用] DC リンク電流検出 [1 シャントモード時使用]
P23 / ANI3	W 相電流検出 [3 シャントモード時使用]
P141	LED1 点灯/消灯制御
P140	LED2 点灯/消灯制御
P15 / TRDIOB0	ポート出力/PWM 出力(U <sub>p</sub> )
P13 / TRDIOA1	ポート出力/PWM 出力(V <sub>p</sub> )
P12 / TRDIOB1	ポート出力/PWM 出力(W <sub>p</sub> )
P14 / TRDIOD0	ポート出力/PWM 出力(U <sub>n</sub> )
P11 / TRDIOC1	ポート出力/PWM 出力(V <sub>n</sub> )
P10 / TRDIOD1	ポート出力/PWM 出力(W <sub>n</sub> )
P77 / TXD2	シリアル通信 (SCI2)
P76 / RXD2	シリアル通信 (SCI2)
P137 / INTPO	過電流検出時の PWM 緊急停止入力(外部回路)
P40 / TOOL0	デバッグ用データ入出力
P125 / RESET	システム・リセット入力
VSS	端子のグランド電位
VDD	端子の正電源
REGC	内部動作用レギュレータ出力安定容量接続

## 2.4.2 周辺機能

本システムに使用する周辺機能一覧を表 2-7 に示します。

表 2-7 サンプルプログラム別周辺機能対応表

周辺機能	用途
10bit A/D コンバータ(AD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>インバータ母線電圧測定</li> <li>U、W 相電流検出 (V 相電流は U、W 相電流から算出) [3 シャントモード時使用]</li> <li>DC リンク電流検出 [1 シャントモード時使用]</li> </ul>
タイマ・アレイ・ユニット(TAU)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 [ms] インターバル・タイマ</li> <li>100 [us] 制御周期タイマ [3 シャントモード時使用]</li> <li>電流検出 AD トリガタイマ [1 シャントモード時使用]</li> </ul>
タイマ RD(TRD)	相補 PWM モード使用の PWM 出力
PWM オプションユニット A (PWMOPA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>INTP0 出力による出力強制遮断 [3 シャントモード時使用]</li> <li>CMP0 出力による出力強制遮断 [1 シャントモード時使用]</li> </ul>
タイマ RX(TRX)	初期位置検出における電流立ち上がり時間測定
コンパレータ (CMP0)	初期位置検出における電流閾値到達判定
データ・トランスファ・コントローラ (DTC)	A/D 変換終了割り込みによる変換結果のメモリへの転送

### (1) 10bit A/D コンバータ(AD)

回転速度指令値入力、U 相電流(Iu)、W 相電流(Iw)、及びインバータ母線電圧(Vdc)を「10bit A/D コンバータ」を使用して測定します。[3 シャントモード時使用]

DC リンク電流及びインバータ母線電圧(Vdc)を「10bit A/D コンバータ」を使用して測定します。[1 シャントモード時使用]

A/D 変換はチャンネル選択モードを「セレクト・モード」に、変換動作モードを「ワンショット変換モード」に設定します。(ソフトウェアトリガを使用)。

### (2) タイマ・アレイ・ユニット(TAU)

#### a. 1 [ms] インターバル・タイマ

タイマ・アレイ・ユニットのチャンネル 0 を、1 [ms]インターバル・タイマとして使用します。

#### b. 制御周期タイマ

タイマ・アレイ・ユニットのチャンネル 1 を使用。

100 [us]インターバル・タイマとして使用します。

### (3) タイマ RD(TRD)

相補 PWM モードを使用して、デッドタイム付きの 6 相 PWM 出力を行います。

### (4) PWM オプションユニット A (PWMOPA)

INTP0 で検出した過電流信号から PWM 出力を強制遮断します。

遮断解除要因(INTP0 立下りエッジ)を検出後、ソフトウェアにより解除。[3 シャントモード時使用]

CMP0 で検出した過電流信号から PWM 出力を強制遮断します。

遮断解除要因(INTP0 立上りエッジ)を検出後、ソフトウェアにより解除。[1 シャントモード時使用]

遮断時の出力状態はローレベル出力。

(5) タイマ RX(TRX)

初期位置検出時にシャント抵抗に流れる電流が閾値電流に到達するまでの時間を測定するためのタイマとして使用します。

(6) コンパレータ (CMP0)

内部基準値と比較し、過電流または初期位置検出のために使用します。

(7) データ・トランスファ・コントローラ(DTC)

1 シャント抵抗電流検出による A/D 変換結果を変換終了割り込みによってメモリに保存。

## 2.5 ソフトウェア構成

### 2.5.1 ソフトウェア・ファイル構成

サンプルプログラムのフォルダとファイル構成を表 2-8 に記します。

表 2-8 サンプルプログラムのフォルダとファイル構成

フォルダ		ファイル	内容
config		r_mtr_config.h	コンフィギュレーション定義
		r_mtr_motor_parameter.h	モータパラメータ定義
		r_mtr_control_parameter.h	制御パラメータ定義
		r_mtr_inverter_parameter.h	インバータパラメータ定義
		r_mtr_scaling_parameter.h	スケーリングパラメータ定義
application	main	main.h	メイン関数
		main.c	
	board	r_mtr_board.h	ハードウェア UI 関数定義
		r_mtr_board.c	ハードウェア UI
	ics	r_mtr_ics.h	Analyzer <sup>注1</sup> UI 関連関数定義
		r_mtr_ics.c	Analyzer <sup>注1</sup> UI
		ICS_define.h	RMW の CPU 定義
		RL78G1F_vector.c	RMW の割り込みベクタ処理
		ics2_RL78G1F.h	RMW 通信用関数宣言
		ics_RL78G1F_Lx.h	RMW 通信用 MCU シリアル通信定義
ICS2_RL78G1F.obj		RMW 通信用ライブラリ	
driver	auto_generation	cstart.asm	自動生成ファイル
		hdwinit.asm stkinit.asm iodefine.h	
		r_mtr_rl78g1f.h	MCU 固有關数定義
		r_mtr_rl78g1f.c	MCU 設定
middle		r_dsp_cc_s.h	DSP 定義
		R_DSP_RL78_CC_S.lib	モータ制御向け演算ライブラリ
		r_mtr_common.h	共通定義
		r_mtr_parameter.h	モータ制御パラメータ定義
		r_mtr_ctrl_gain.h	ゲイン設計関数定義
		r_mtr_ctrl_gain.obj	ゲイン設計
		r_mtr_driver_access.h	ドライバアクセス関数定義
		r_mtr_driver_access.c	ドライバアクセス
		r_mtr_statemachine.h	ステートマシン関数定義
		r_mtr_statemachine.c	ステートマシン
		r_mtr_foc_less_speed.h	センサレスベクトル制御関連関数定義
		r_mtr_foc_less_speed.c	センサレスベクトル制御関連処理
		r_mtr_interrupt.c	割り込みハンドラ関数定義
		r_mtr_est_phase_err.h	軸誤差の推定関数定義
		r_mtr_est_phase_err.obj	軸誤差の推定
		r_mtr_ipd.h	初期位置検出関数定義
		r_mtr_ipd.c	初期位置検出
		r_mtr_fw_ctrl.h	弱め磁束制御関数定義
		r_mtr_fw_ctrl.obj	弱め磁束制御
		r_mtr_damp_ctrl.h	ダンピング制御関数定義
	r_mtr_damp_ctrl.obj	ダンピング制御	
	r_mtr_ol2cl_ctrl.h	センサレス切り替え制御関数定義	
	r_mtr_ol2cl_ctrl.obj	センサレス切り替え制御	

注 1 : モータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」の Analyzer 機能の詳細については、4 章を参照下さい。

また、モータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench(RMW)」に関わるフォルダ、ファイル、関数、変数の名前には識別子「ics / ICS(旧ルネサス製モータ制御開発支援ツール「In Circuit Scope」の略)」が付加されている場合があります。

## 2.5.2 モジュール構成

サンプルプログラムのモジュール構成を図 2-3 に示します。

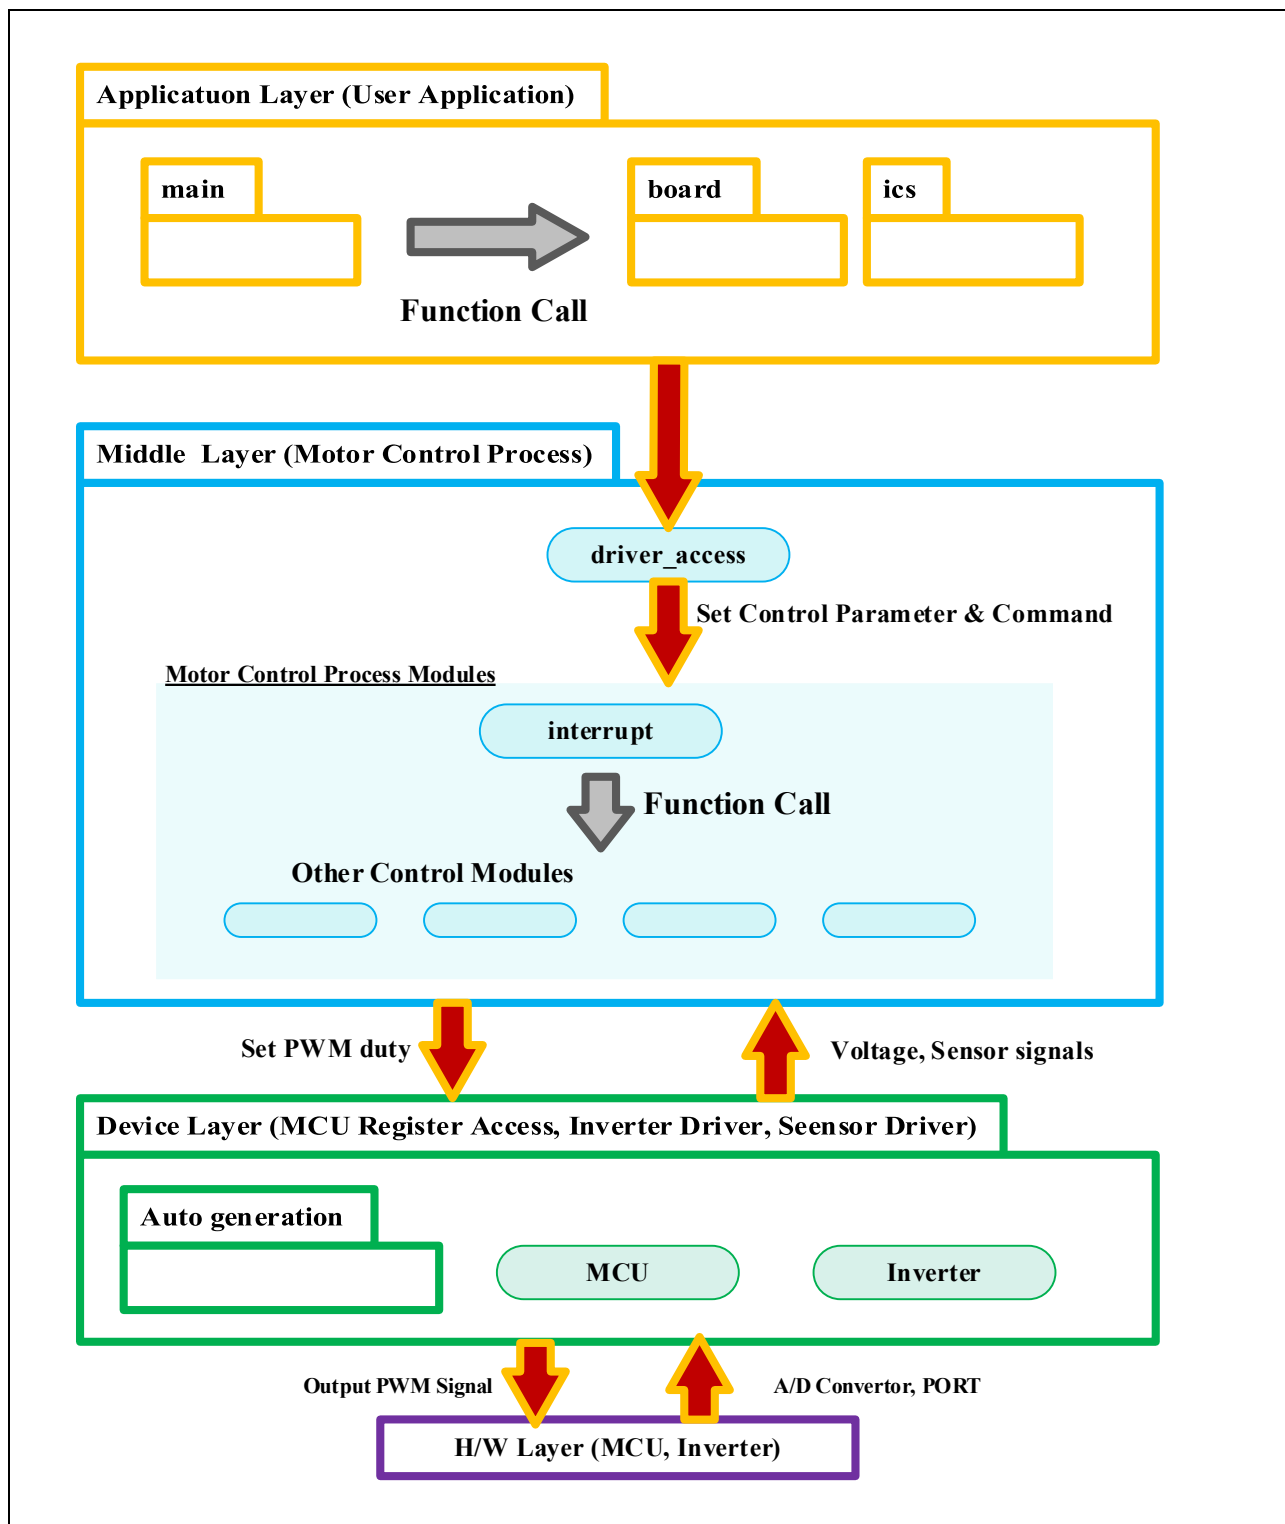


図 2-3 サンプルプログラムのモジュール構成

## 2.6 ソフトウェア仕様

本システムのソフトウェアの基本仕様を下記に示します。

表 2-9 ソフトウェア仕様

項目	内容	
制御方式	ベクトル制御	
電流検出方式	DC リンク電流を検出する方式(1 シャントモード)と 3 相電流を検出する方式(3 シャントモード)をコンパイルスイッチで切り替えて使用 1 シャントモード又は 3 シャントモードをコンパイルスイッチにて切替え(デフォルトは 1 シャントモード)	
モータ回転開始/停止	モータ制御開発支援ツールによる操作 <sup>注</sup>	
回転子磁極位置検出(センサレス)	誘起電圧を利用した角度推定 モータの突極性と磁気飽和特性を利用した初期位置検出	
入力電圧	AC100 [Vrms] (DC 141 [V])	
メインクロック周波数	CPU クロック : $f_{CLK}$ 32[MHz] TRD クロック : $f_{HOCO}$ 64[MHz]	
キャリア周波数(PWM)	20 [kHz]	
デッドタイム	1.5 [ $\mu$ s]	
制御周期	電流制御/位置・速度推定 : 100 [ $\mu$ s] (キャリア周期の 2 倍) 速度制御 : 1 [ms]	
回転速度範囲	CW : 0 [rpm] ~ 1253 [rpm] CCW : 0 [rpm] ~ 1253 [rpm] ただし、375 [rpm]以下は速度オープンループで駆動	
最適化設定	デフォルト設定	
ROM/RAM サイズ	ROM	1 シャントモード : 19.447KB 3 シャントモード : 17.504KB
	RAM	1 シャントモード : 1.320KB 3 シャントモード : 1.210KB
保護停止処理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・以下のいずれかの条件の時、モータ制御信号出力(6 本)を非アクティブにする               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. インバータ母線電圧 160 [V]を超える値を検出</li> <li>2. インバータ母線電圧 110 [V]未満の値を検出</li> <li>3. 回転速度 2506 [rpm] を超える値を検出</li> <li>4. 各相の電流が 2 [A] を超える値を検出</li> <li>5. 各相の電流が 3.6 [A] を超える値を検出(PWMOPA による遮断)</li> </ol> </li> <li>・過電流検出信号 (CMP0) を検出すると、PWM 出力ポートをローレベルにします(PWMOPA 使用)。[1 シャントモード時使用]</li> <li>・過電流検出信号 (INTP0) を検出すると、PWM 出力ポートをローレベルにします(PWMOPA 使用)。[3 シャントモード時使用]</li> <li>6. 初期位置検出処理実行時の TRX カウンタのオーバフローを検出</li> </ul>	

【注】 詳細に関しては“モータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」の利用方法”を参照してください。

## 2.7 ユーザ・オプション・バイト

RL78/G1F のフラッシュメモリのユーザ・オプション・バイト領域の設定を示します。

表 2-10 ユーザ・オプション・バイト設定値

設定値	アドレス	値	設定内容
787BF8	000C0H /010C0H	01111000B	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ウォッチドッグ・タイマのインターバル割り込みの使用 : インターバル割り込みを使用しない</li> <li>・ウォッチドッグ・タイマのウインドウ・オープン期間 : 100 [%]</li> <li>・ウォッチドッグ・タイマのカウンタの動作制御 : カウンタ動作許可 (リセット解除後、カウント開始)</li> <li>・ウォッチドッグ・タイマのオーバフロー時間 : 136 [ms]</li> <li>・ウォッチドッグ・タイマのカウンタ動作制御 : HALT/STOP モード時, カウンタ動作停止</li> </ul>
	000C1H /010C1H	01111011B	<ul style="list-style-type: none"> <li>・LVD の設定(リセット・モード) 立ち上がり : 2.92 [V] 立ち下がり : 2.86 [V]</li> </ul>
	000C2H /010C2H	11111000B	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フラッシュの動作モード設定 : HS (高速メイン)モード</li> <li>・高速オンチップオシレータ・クロックの周波数 fHOCO : 64 [MHz] fIH : 32 [MHz]</li> </ul>

### 3. 制御プログラム説明

本アプリケーションノートの対象サンプルプログラムについて説明します。

#### 3.1 制御内容

##### 3.1.1 モータ起動/停止

モータの起動と停止は、モータ制御開発支援ツールからの入力によって制御します。

##### 3.1.2 A/D 変換

###### (1) インバータ母線電圧

下記のようにインバータ母線電圧を測定します。変調率の算出と過電圧・低電圧検出(異常時は PWM 停止)に使用します。

表 3-1 インバータ母線電圧の変換比

項目	変換比(インバータ母線電圧 : A/D 変換値)	チャンネル
インバータ母線電圧	0 [V]~686.8[V] : 0000H~03FFH	ANI4

###### (2) DC リンクシャント抵抗電流 [1 シャントモード時]

以下の表のように DC リンクシャント抵抗電流を測定し、ベクトル制御に使用します。

表 3-2 1 シャントモード時の電流の変換比

項目	変換比(DC リンクシャント抵抗電流 : A/D 変換値)	チャンネル
DC リンクシャント抵抗電流	-5 [A]~5 [A] : 0000H~03FFH	ANI2

###### (3) U 相、W 相電流 [3 シャントモード時]

以下の表のように、U 相、W 相電流を測定し、ベクトル制御に使用します。

表 3-3 U、W 相電流の変換比

項目	変換比(U 相、W 相電流 : A/D 変換値)	チャンネル
U 相、W 相電流	-5 [A]~5 [A] : 0000H~03FFH	Iu : ANI2 Iw : ANI3

A/D 変換特性の詳細に関しては「RL78/G1F ユーザーズマニュアル ハードウェア編」を参照して下さい。

##### 3.1.3 コンパレータ

###### (1) 過電流検出、初期位置検出(CMP0)

A/D の出力と内部 D/A コンバータの基準値を比較し過電流検出、初期位置検出のための電流閾値の到達判定を行います。

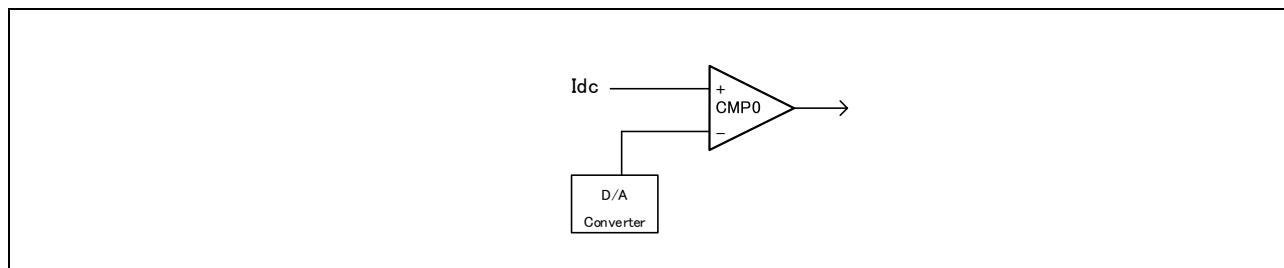


図 3-1 CMP0 による過電流検出



### 3.1.4 PWM による電圧制御

出力電圧の制御には PWM 制御を使用しています。PWM 制御とは、図 3-2 のように、パルスのデューティを変化させることで平均電圧を調整していく制御方式です。

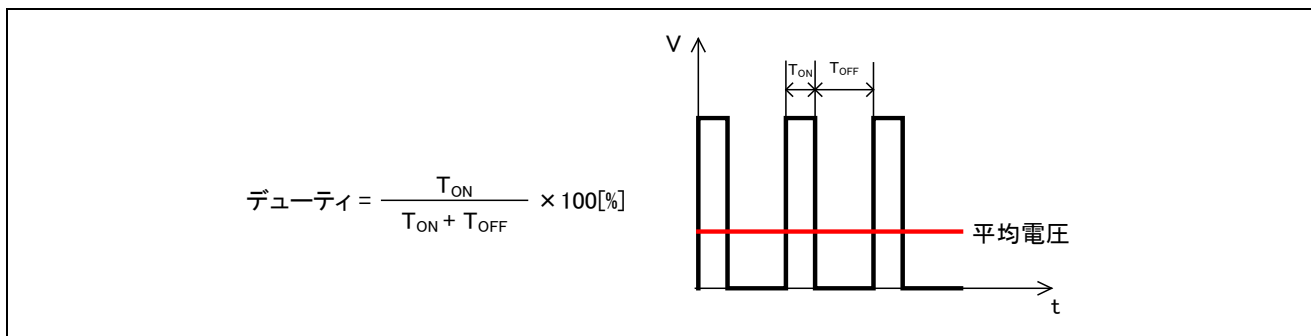


図 3-2 PWM 制御

ここで、変調率  $m$  を以下のように定義します。

$$m = \frac{V}{E}$$

$m$ : 変調率     $V$ : 指令値電圧     $E$ : インバータ母線電圧

### 3.1.5 変調

モータへの入力電圧はパルス幅変調（以降、PWM）によって信号生成し印加されます。PWM のパルス幅の生成方法を説明します。

#### (1). 三角波比較法

指令値電圧を実際に出力する方法の一つとして、キャリア波形（三角波）と指令値電圧波形を比較する事で出力電圧のパルス幅を決める三角波比較法があります。指令値電圧がキャリア波電圧より大きければスイッチをオン、小さければオフにする事で、正弦波状の指令値電圧を擬似的に出力する事が出来ます。

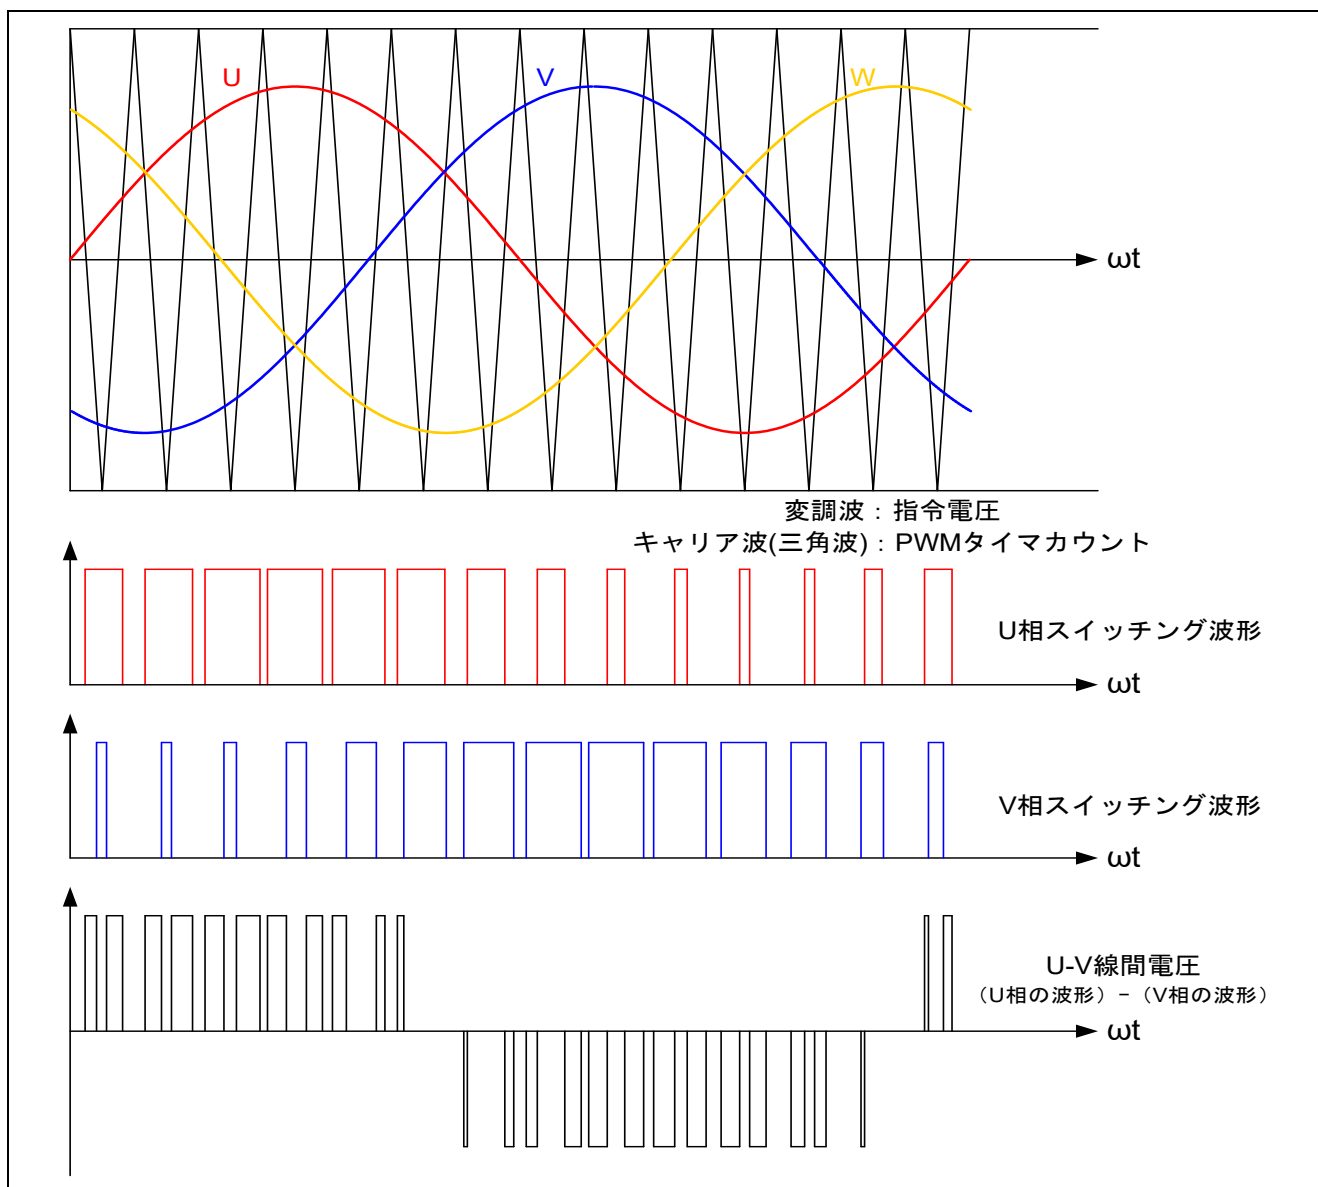


図 3-3 三角波比較法の概念図

(2). 3 次高調波重畳法

三角波比較法では線間電圧振幅が入力される直流電圧の約 86.6%までしか使用する事が出来ません。電圧利用効率を向上させるために数多の変調方法がありますが、本プログラムでは 3 次高調波重畳法を利用する事が出来ます。下記のように指令電圧を計算する事で 3 次高調波を重畳したのと同じ指令電圧になります。

$$v_o = \frac{\max(v_u^*, v_v^*, v_w^*) + \min(v_u^*, v_v^*, v_w^*)}{2}$$

$$\overline{v_u^*} = v_u^* - v_o$$

$$\overline{v_v^*} = v_v^* - v_o$$

$$\overline{v_w^*} = v_w^* - v_o$$

$v_u^*, v_v^*, v_w^*$  : 元のUVW相の指令電圧、

$\overline{v_u^*}, \overline{v_v^*}, \overline{v_w^*}$  : 3次高調波重畳法のUVW相の指令電圧

$v_o$  : 抵抗

上記変調方式は r\_mtr\_config.h にある MOD\_METHOD に下記の値を設定し、コンパイルする事で変更可能です。

MOD_3PH_SPWM	三角波比較法	0
MOD_3PH_TOW	3 次高調波重畳法	1 : デフォルト設定

### 3.1.6 状態遷移

図 3-4 に本プログラムにおける状態遷移図を示します。

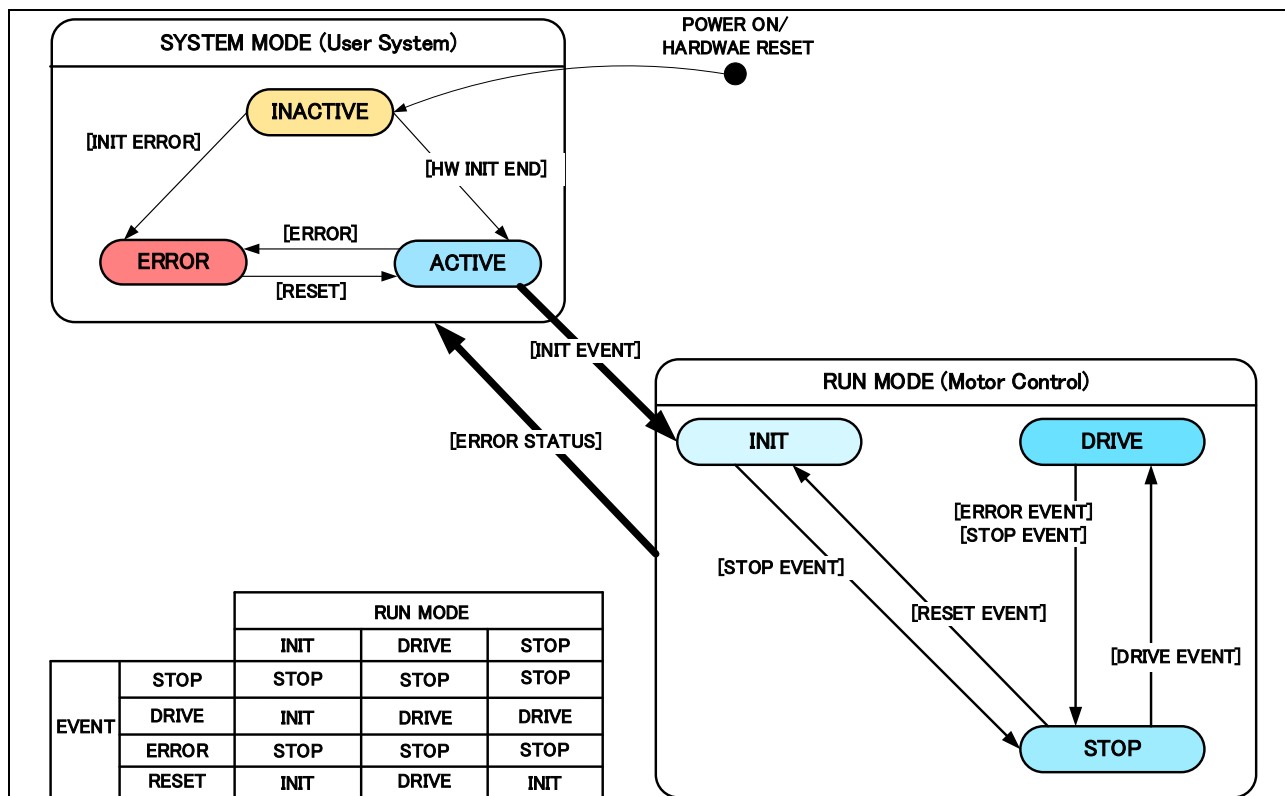


図 3-4 状態遷移図

#### (1). SYSTEM MODE

システム動作状態を表します。システムの動作状態は、モータ駆動停止(INACTIVE)、モータ駆動(ACTIVE)、異常状態(ERROR)があります。

#### (2). RUN MODE

モータの駆動状態を表します。各イベント(EVENT)の発生により状態が遷移します。

#### (3). EVENT

モータの駆動状態の遷移を表します。EVENTが発生すると、RUN MODEが図 3-4 中の表の様に遷移します。各EVENTの発生要因を表 3-4 に示します。

表 3-4 EVENT 一覧

イベント名	発生条件
STOP	ユーザ操作により発生します
DRIVE	ユーザ操作により発生します
ERROR	システムが異常を検出したときに発生します
RESET	ユーザ操作により発生します

RUN MODE の DRIVE イベント内では DRIVE ステータスが表 3-5 の表の中からモータの駆動状態に合わせて遷移します。

表 3-5 DRIVE ステータス一覧

ステータス名	内容
MTR_OFFSET_CALC_EXE	電流オフセットの検出処理の実行
MTE_OFFSET_CALC_END	電流オフセットの検出処理の完了
MTR_IPD_EXE	初期位置検出処理の実行
MTR_IPD_END	初期位置検出処理の完了
MTR_DRIVE_START	モータの始動処理 (オープンループ駆動)
MTR_DRIVE_ID_ZERO	クローズドループ駆動
MTR_DRIVE_BRAKE	ブレーキ (未実装)
MTR_DRIVE_END	駆動の停止

### 3.1.7 始動方法

センサレスベクトル制御ソフトウェアの始動制御内容を図 3-5 に示します。d 軸電流、q 軸電流、速度それぞれの指令値を管理するステータスによってモードをコントロールしています。

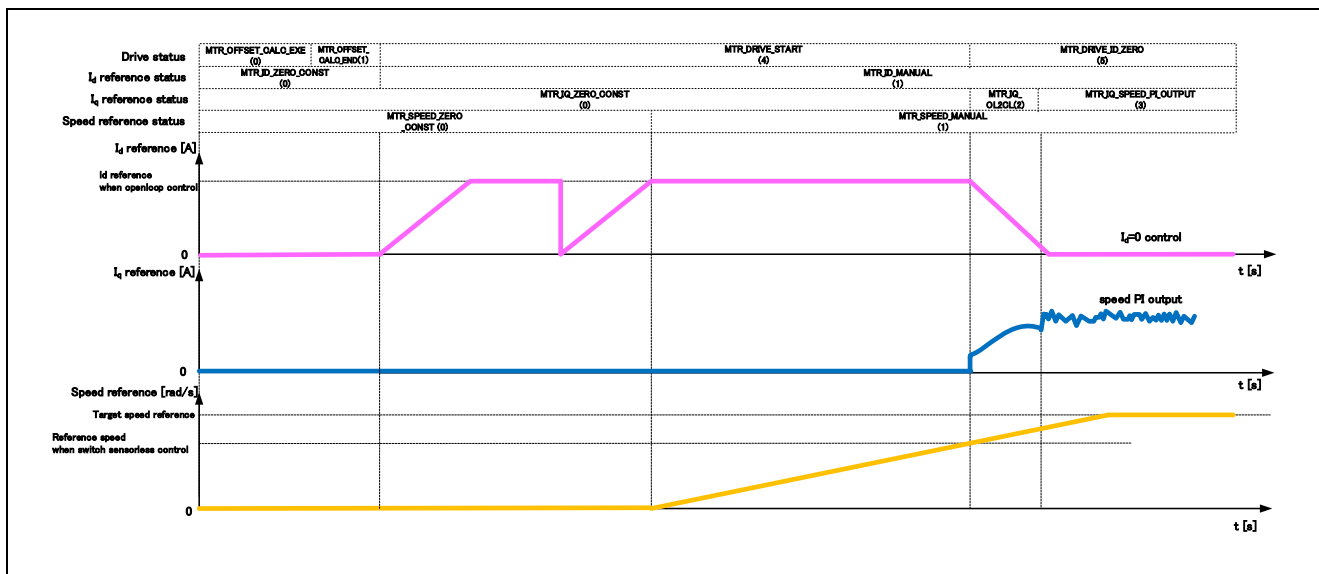


図 3-5 センサレス速度制御ソフトの始動制御内容

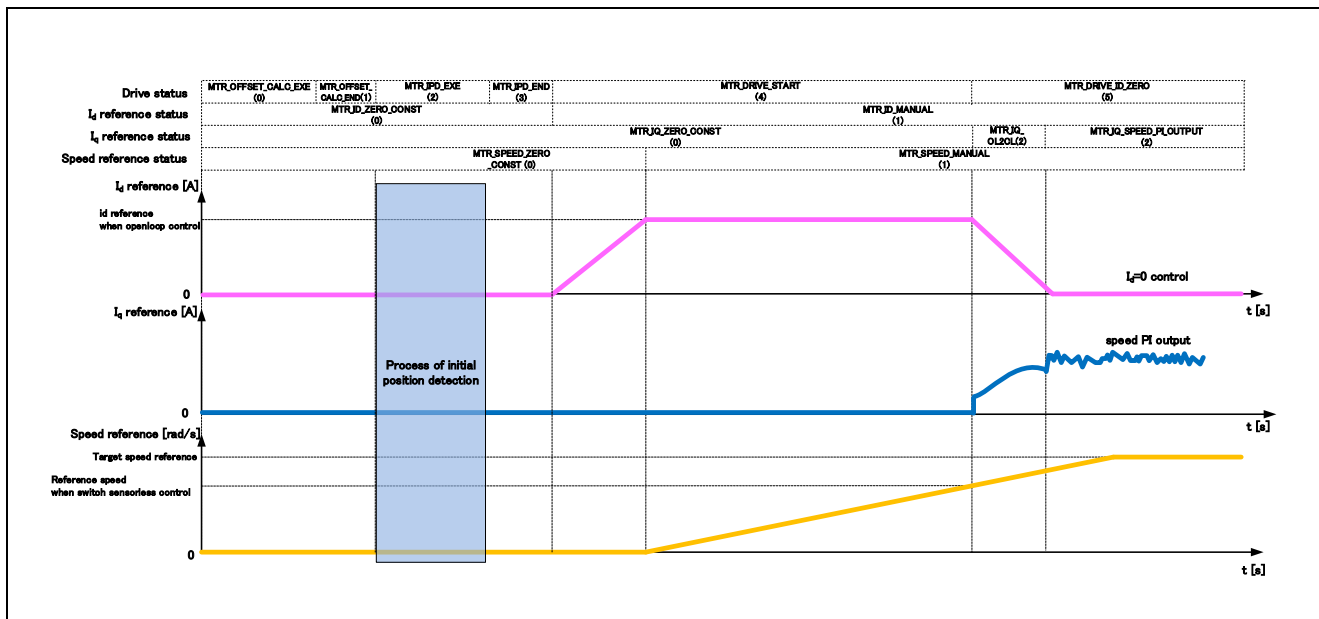


図 3-6 センサレス速度制御ソフトの始動制御内容 (IPD 処理適用)

### 3.1.8 制御方法

制御システム全体のブロック図を図 3-7 に示します。制御システムは、座標変換器と非干渉制御器、軸誤差推定器、PLL 制御器、速度制御器（ASR）と電流制御器（ACR）から構成されます。また、推定速度に 1 次の LPF を設けています。

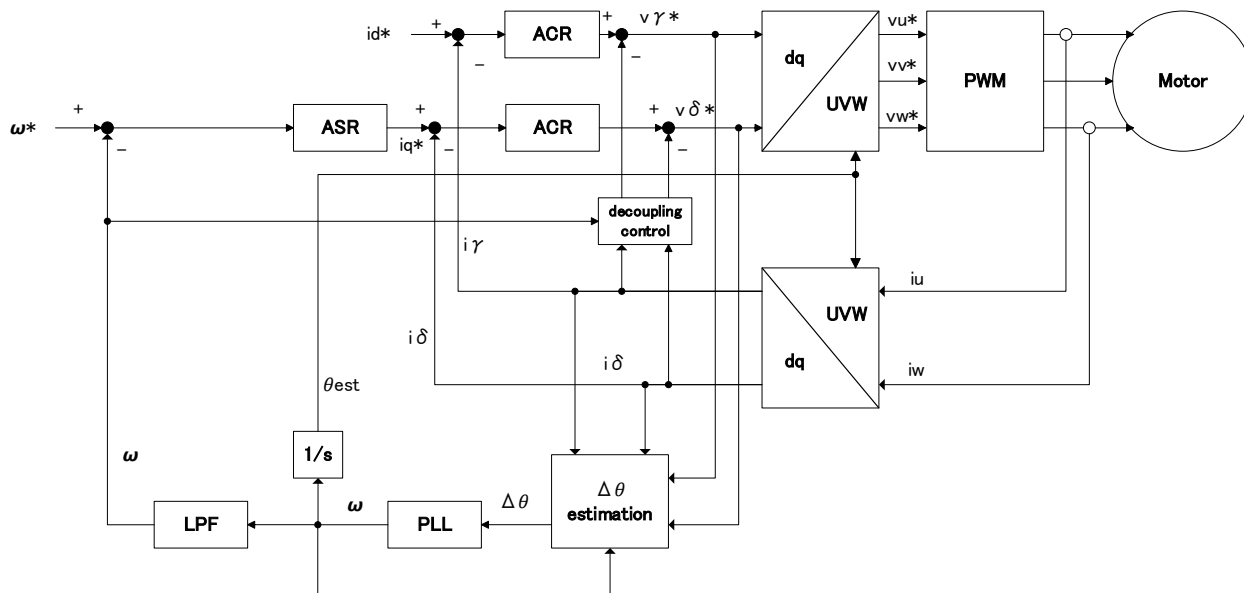


図 3-7 制御システムブロック図

軸誤差推定器は、実軸である dq 軸と推定軸である  $\gamma\delta$  軸との軸誤差  $\Delta\theta$  を推定します。 $\gamma\delta$  軸における電圧方程式は、次式の dq 軸における電圧方程式の両辺に

$$\begin{bmatrix} v_d \\ v_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_a + pL_d & -\omega L_q \\ \omega L_d & R_a + pL_q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \omega\psi_a \end{bmatrix}$$

$v_d, v_q$  : d軸電圧, q軸電圧

$\omega$  : 角速度

$i_d, i_q$  : d軸電流, q軸電流

$L_d, L_q$  : dq軸インダクタンス

$R_a$  : 抵抗

$\psi_a$  : 永久磁石による電機子鎖交磁束の実効値

次式の回転行列を乗じて得る事が出来ます。

$$\begin{bmatrix} \cos\Delta\theta & -\sin\Delta\theta \\ \sin\Delta\theta & \cos\Delta\theta \end{bmatrix}$$

$\gamma$  軸と  $\delta$  軸の誘起電圧成分  $e_\gamma$  と  $e_\delta$  を計算し、次式により軸誤差  $\Delta\theta$  を得ます。誘起電圧の計算の際、 $\gamma$  軸電圧と  $\delta$  軸電圧をそれぞれ電圧指令値  $v_\gamma^*$  と  $v_\delta^*$  で近似して使います。この軸誤差が 0 になる様にフィードバックループを構成する (PLL 制御器) ことで推定速度  $\omega$  を求めます。

$$\Delta\theta = \text{atan}\left(\frac{e_\gamma}{e_\delta}\right)$$

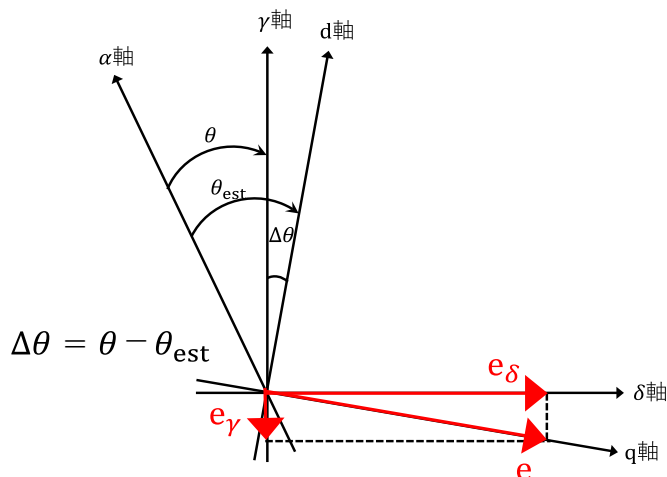


図 3-8 軸誤差と $\gamma$ 軸と $\delta$ 軸の誘起電圧成分

速度制御器、電流制御器と PLL 制御器は PI 制御器を用いて実現されており、そのゲインは所望の制御に合わせて適宜調整する必要があります。電流 PI 制御ゲイン  $K_{pACR}$ 、 $K_{iACR}$  と速度 PI 制御ゲイン  $K_{pASR}$ 、 $K_{iASR}$  と PLL 制御ゲイン  $K_{pPLL}$ 、 $K_{iPLL}$  はそれぞれ次式のようになります。

$$K_{pACR} = \omega_{CG}L, \quad K_{iACR} = \omega_{CG}R$$

$\omega_{CG}$ :電流 PI 制御固有周波数

$L$ :インダクタンス( $d$  軸では $L_d$ 、 $q$  軸では $L_q$ )

$R$ :抵抗

$$K_{pASR} = \frac{\omega_{SG}J}{P_n^2\psi_a}, \quad K_{iASR} = \frac{\omega_{SG}^2J}{aP_n^2\psi_a}$$

$\omega_{SG}$ :速度 PI 制御固有周波数

$J$ :イナーシャ

$\psi_a$ :誘起電圧定数

$P_n$ :極対数

$a$ :調整パラメータ

$$K_{pPLL} = \omega_{\Delta\theta}, \quad K_{iPLL} = \frac{\omega_{\Delta\theta}^2}{5}$$

$\omega_{\Delta\theta}$  : PLL 制御固有周波数



### 3.1.9 システム保護機能

本プログラムは、以下のエラー状態を持ち、それぞれの場合に緊急停止する機能を実装しています。システム保護機能に関わる各設定値は表 3-6 を参照して下さい。

- ・ハードウェア過電流エラー

ハードウェアからの緊急停止信号（過電流検出）を検出した時に電圧出力を停止します。

- ・過電流エラー

過電流監視周期でU相、V相、W相電流を監視し、過電流（過電流リミット値を超過）を検出した時に緊急停止します。

- ・過電圧エラー

過電圧監視周期でインバータ母線電圧を監視し、過電圧（過電圧リミット値を超過）を検出した時に緊急停止します。過電圧リミット値は検出回路の抵抗値の誤差等を考慮して設定した値です。

- ・低電圧エラー

低電圧監視周期でインバータ母線電圧を監視し、低電圧（低電圧リミット値を下回った場合）を検出した時に緊急停止します。低電圧リミット値は検出回路の抵抗値の誤差等を考慮して設定した値です。

- ・回転速度エラー

回転速度監視周期で速度を監視し、速度リミット値を超過した場合、緊急停止します。

- ・TRX オーバフローエラー

初期位置検出における電流上昇時間測定時に TRX カウンタがオーバフローした場合、電圧出力を停止します。

表 3-6 各システム保護機能設定値

エラー	閾 値	
ハードウェア過電流エラー	過電流リミット値 [A]	3.6
過電流エラー	過電流リミット値 [A]	2
	監視周期 [μs]	100
過電圧エラー	過電圧リミット値 [V]	28
	監視周期 [μs]	100
低電圧エラー	低電圧リミット値 [V]	12
	監視周期 [μs]	100
回転速度エラー	速度リミット値 [rpm]	2506
	監視周期 [μs]	100

### 3.1.10 単位法 (PU)

固定小数点演算によるモータ制御はダイナミックレンジがコンパイル時に決まります。実際のモータの特性と設計時に想定したモータの特性との違いが大きければ、ダイナミックレンジの差の違いにより、桁あふれ、丸め誤差などの問題が起こり易くなります。本プログラムでは、演算のダイナミックレンジのモータ特性依存度を低減するために単位法 (PU: per-unit) を使用します。任意の物理量の PU 値は基準となる物理量に対する相対的な値であり、以下のように計算できます。

$$PU \text{ 値} = \frac{\text{物理量}}{\text{基準値}}$$

制御に使用される物理量やゲインなどの PU 単位は全て電流、電圧、角周波数、角度の基準値から計算することが出来ます。例えば、抵抗基準値は以下のように電圧基準値と電流基準値で計算します。

$$\text{抵抗基準値} = \frac{\text{電圧基準値}}{\text{電流基準値}} = 1 [\text{抵抗PU}]$$

演算ダイナミックレンジがモータの特性から受ける影響を低減するため、電流、電圧、角周波数の基準値はモータ特性を元に設定する必要があります (基準値の取り方は一意ではありません)。本プログラムでは、定格電流、インバータへの入力電圧、最大速度を電流、電圧、角周波数の基準値 (PU 単位) に設定します。各物理量の基準値を表 3-7 に示します。これらの値は r\_mtr\_scaling\_parameter.h の中で定義されています。

表 3-7 PU 単位系基準値

カテゴリ	項目	定義	単位
PU 基本物理量	電流	定格電流	[A]
	電圧	入力電圧 (インバータ入力)	[V]
	角周波数	$2\pi \times \text{最大速度}[\text{rpm}] \times \text{極対数} / 60$	[Hz]
	角度	1	[rad]
物理量	時間	角度 / 角周波数	[s]
	抵抗	電圧 / 電流	[Ω]
	インダクタンス	抵抗 / 角周波数	[H]
	誘起電圧定数	電圧 / 角周波数	[Wb]
	イナーシャ	誘起電圧定数 × 電流 × (極対数 / 角周波数) <sup>2</sup>	[kgm <sup>2</sup> /rad]
電流制御	Kp	抵抗	[Ω]
	Kidt	抵抗	[Ω]
速度制御	Kp	電流 / 角周波数	[A/(rad/s)]
	Kidt	電流 / 角周波数	[A/(rad/s)]
PLL 制御	Kp	角周波数 / 角度	[Hz]
	Kidt	角周波数 / 角度	[Hz]

### 3.1.11 1 シャント抵抗電流測定方法

本プログラムで用いる1つのシャント抵抗による電流測定方法について説明します。

#### 3.1.11.1 1 シャント抵抗電流測定タイミング

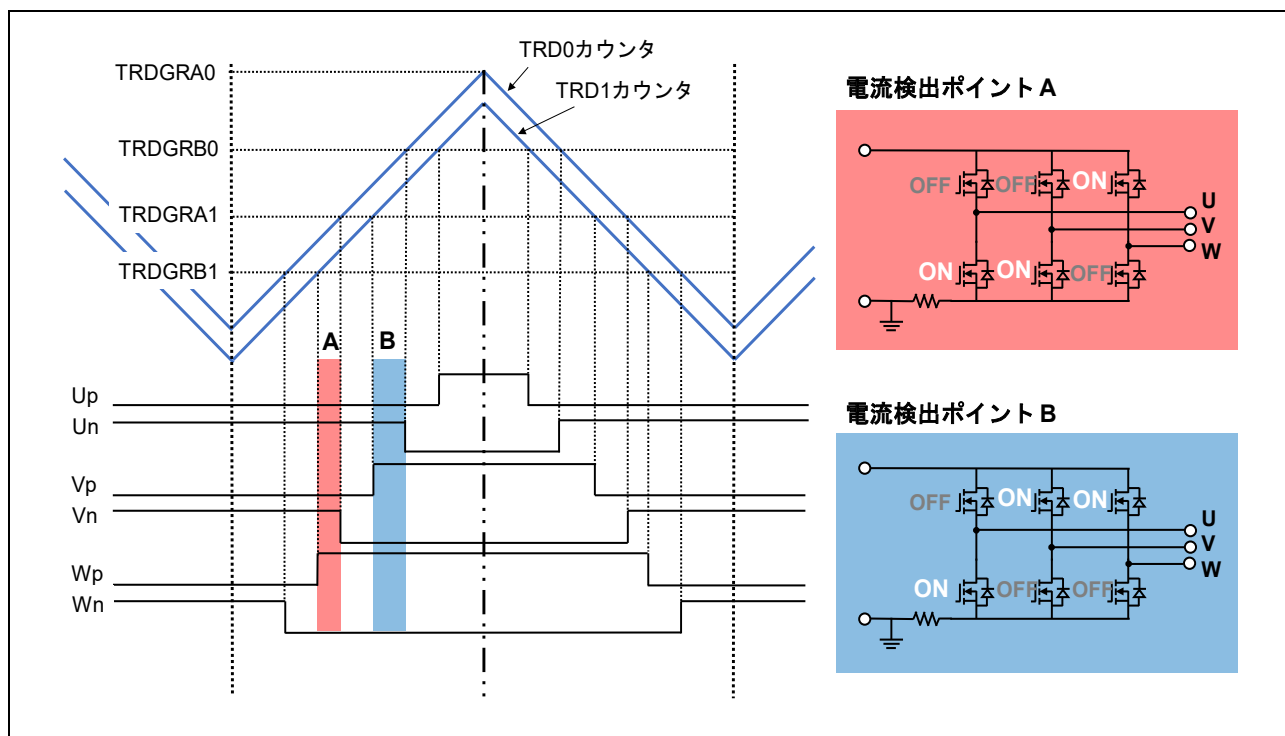


図 3-9 相補 PWM 波形図(例：デューティ大小関係  $W>V>U$ )

本プログラムではタイマ RD を用いて、相補 PWM モードでのデッドタイム付き三相 PWM 出力による制御を行っています。図 3-9 に相補 PWM の波形(例：デューティ大小関係  $W>V>U$ )を示します。

図のポイント A では右上の赤い枠に示したように上アームの W 相のみが ON している状態となります。この時、1 シャント抵抗に流れる電流は W 相に流れている電流ということになります。

$$I_A = I_w$$

図のポイント B では右下の青の枠に示したように下アームの U 相のみが ON している状態となります。この時、1 シャント抵抗に流れる電流は U 相に流れている電流ということになります。但し、制御に使用する場合、モータへ流入する方向を電流の正方向としているので、ここでは正負反転が必要となります。

$$I_B = -I_u$$

残りの 1 相となるポイント C は V 相に流れる電流となるので、キルヒホッフの第一法則より U 相と W 相との合成電流として求めることができます。

$$I_C = -(I_A + I_B) = I_v$$

従って、ポイント A, B における 1 シャント抵抗に流れている電流値を取得することが出来れば、三相の電流を復元することが出来ます。

これはデューティの大小関係が  $W>V>U$  となる場合のため、PWM の変化に伴いこの大小関係は 6 パターンの組み合わせでポイント A, B で検出できる電流は切り替わります。デューティを設定する時点でこの大小関係はわかっているため、それに合わせて、検出した電流の相を判断します。

### 3.1.11.2 RL78/G1F の機能を用いた 1 シャント抵抗電流測定方法

3.1.8.1 に示した様に 1 シャント抵抗による電流測定を行う場合、A/D コンバータの変換タイミングを PWM のデューティ設定に従って制御する必要があります。本プログラムでは RL78/G1F の以下の機能を用いることでこれを実現しています。

- ・ A/D コンバータ ハードウェア・トリガ・ノー・ウェイト・モード  
TAU0 チャンネル 1 のカウント完了をトリガとして A/D 変換を行います。  
この際、A/D 変換チャンネル選択モードはセレクト・モードを用いています。
- ・ データ・トランスファ・コントローラ(DTC)  
A/D 変換終了を転送起動要因として、2 点の A/D 変換値を RAM 上に確保します。
- ・ タイマ・アレイ・ユニット(TAU)  
チャンネル 1 をインターバル・タイマ動作させることで 2 点の A/D 変換タイミングを作成します。

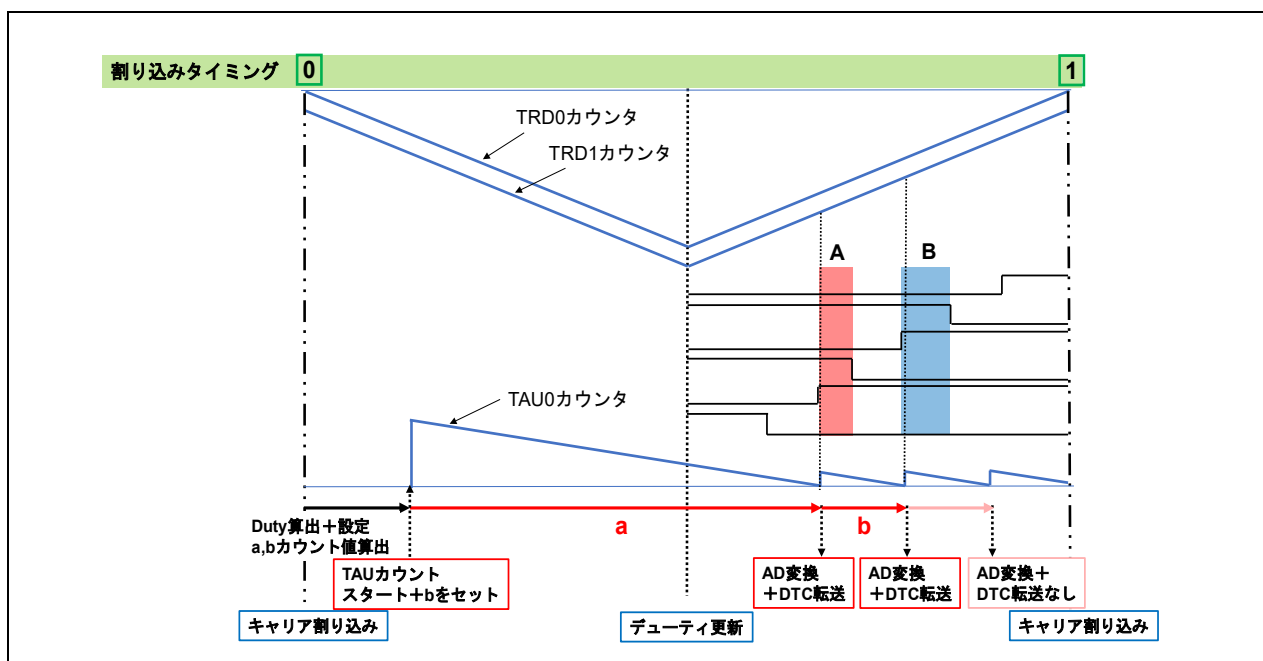


図 3-10 A/D 変換タイミング

図 3-10 を用いて動作を説明します。

タイマ RD の設定によりキャリアの山で割り込みを発生させ、次のデューティを算出後 a, b のタイミングのカウンタ値を算出します。ここで設定したデューティは谷反映で更新されます。

割り込みタイミング 0 で PWM を算出しその値から a, b の時間データを計算します。まず、a の値を TAU0 チャンネル 1 のインターバル・タイマ値として設定します。次に、TAU0 チャンネル 1 をスタートさせます。スタートしたら TAU0 チャンネル 1 のインターバル・タイマ値を b に更新します。

TAU0 チャンネル 1 は a の値でカウントダウン動作を行い、カウンタが 0 になるとカウント完了割り込みを発生します。A/D コンバータはこの割り込みをハードウェア・トリガとして A/D 変換を行います。A/D 変換が終了すると、DTC がこの時点での A/D 値を 1 回目として RAM へ転送します。

TAU0 チャンネル 1 は次に b の値をリロードしカウントダウンを開始します。この値でのカウントダウンが終了すると再度カウント完了割り込みが発生し、A/D 変換が実行され、DTC により 2 度目の A/D 値の転送が行われます。

TAU0 チャンネル 1 は再度 b の値をリロードしカウントダウンを開始します。このカウントダウンが終了すると再度カウント完了割り込みが発生します。しかし、DTC の転送回数を 2 回に設定しているため、この割り込みでのデータ転送は発生せず無視されます。(内部的に割り込みは発生し、A/D 変換が実行されますが、値としては保持されません。) その後 TAU0 チャンネル 1 は b の値でインターバル・タイマ動作を繰り返しますが、DTC の転送は発生しません。

割り込みタイミング 1 で次の制御処理が実行出来ますので、ここで TAU0 チャンネル 1 のカウンタをストップすることで 1 シャント抵抗電流の A/D 変換トリガを停止します。その後、DTC により転送された 2 点の A/D データより三相電流を復元することが出来ます。

ここで a、b の値の計算方法は以下の様に行っています。

【a のカウント値】

タイマ RD カウント値 + 最小デューティ値 となります。

タイマ RD のカウンタクロックは TAU の 2 倍ですので、これらの演算の後 1bit シフトして TAU のカウンタ値として設定します。また、物理的な影響(外付け LPF による時間差など)を考慮し、調整値を設けてあります。

結果として

$$a = (\text{タイマ RD カウント値} + \text{最小デューティ値} + \text{調整値}) \gg 1$$

となります。

【b のカウント値】

最小デューティ値と中間デューティ値との差分となります。但し、上記と同様に外部条件の影響などが考えられるので、調整値を設けてあります。

$$b = (\text{中間デューティ値} - \text{最小デューティ値} + \text{調整値}) \gg 1$$

3.1.11.3 デューティ調整

各相のデューティ値の差が小さい場合、A/D 変換が間に合わない場合があります。そのため、A/D 変換に必要な時間を確保すべく、デューティを下図のように調整します。

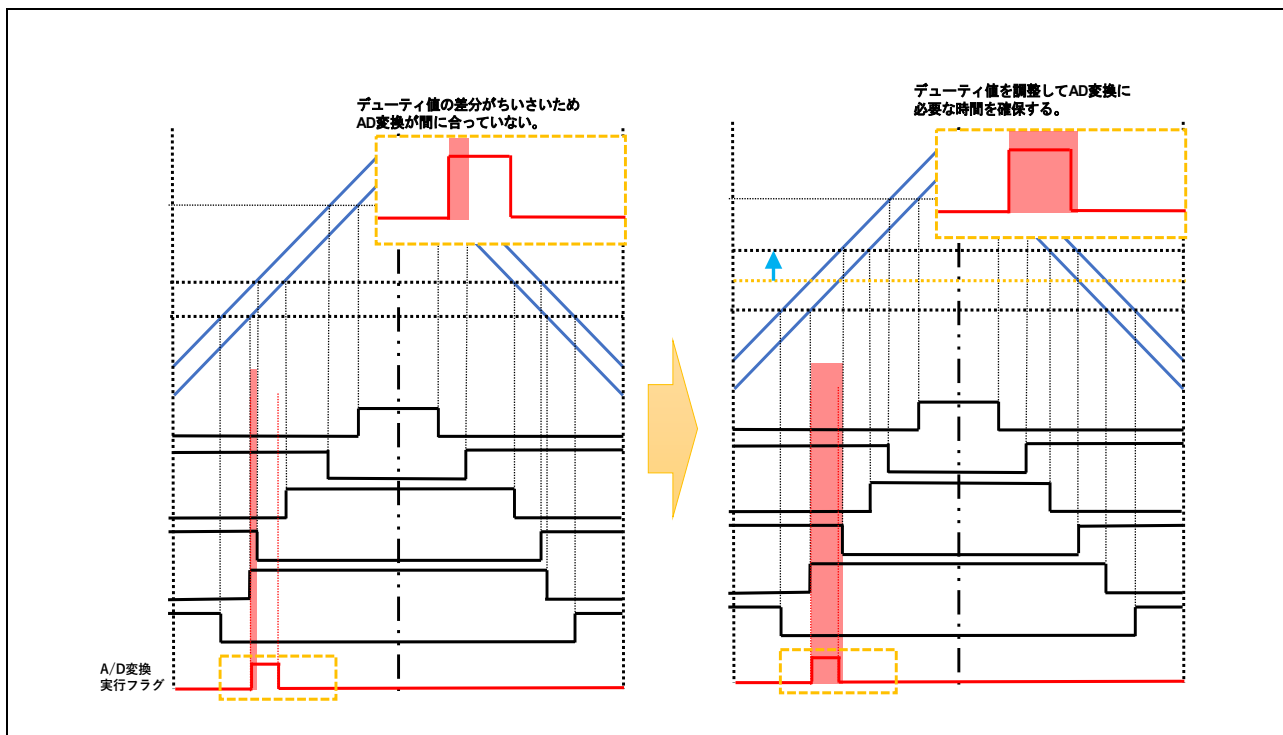


図 3-11 デューティ調整(例)

調整したデューティは、次のサイクルで補償します。すなわち、2 サイクルで平均として指令デューティと等しくなるように制御します。(図 3-12 参照)

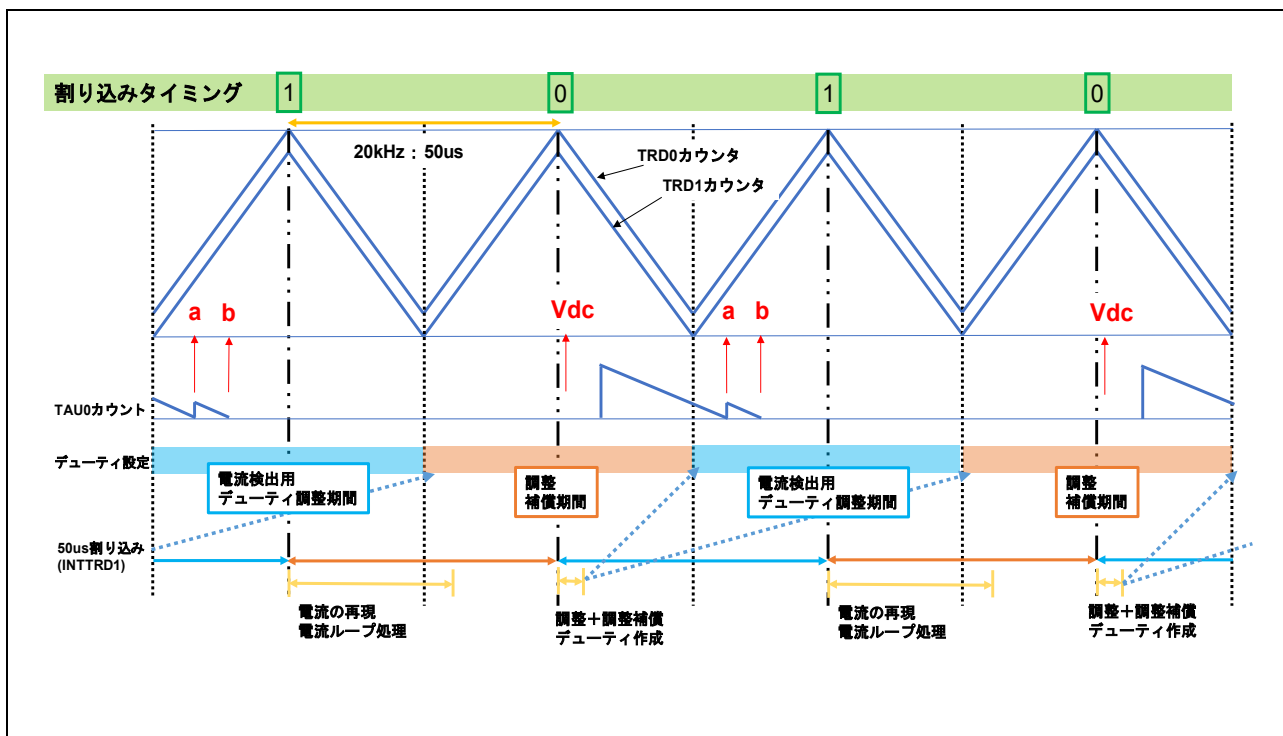


図 3-12 周期的なデューティの調整と補償

### 3.1.12 突極性を利用した停止時初期位置検出

回転子の位置により各相コイルを貫く回転子磁石磁束の量が異なる場合、そのモータは突極性を持つといえます。これは回転子の位置に応じて磁気抵抗が変化するとはい換える事が出来ます。磁気抵抗が正弦波状に変化するならば、インダクタンスも正弦波状に変化する事になります。図 3-13 に示すように回転子の 1 周に対してインダクタンスは 2 倍の周期で変化します。この場合、例えば U→V、V→W、W→U の方向に電流が流れる様に電圧を印加すると、シャント抵抗に流れる電流が閾値電流値に達するまでの時間は、回転子の位置に応じて変化します。例えば、図 3-14 の状態の時、V→W の方向に電圧を印加した場合の方が W→U の方向に電圧を印加した場合より時間が掛かる事になります。

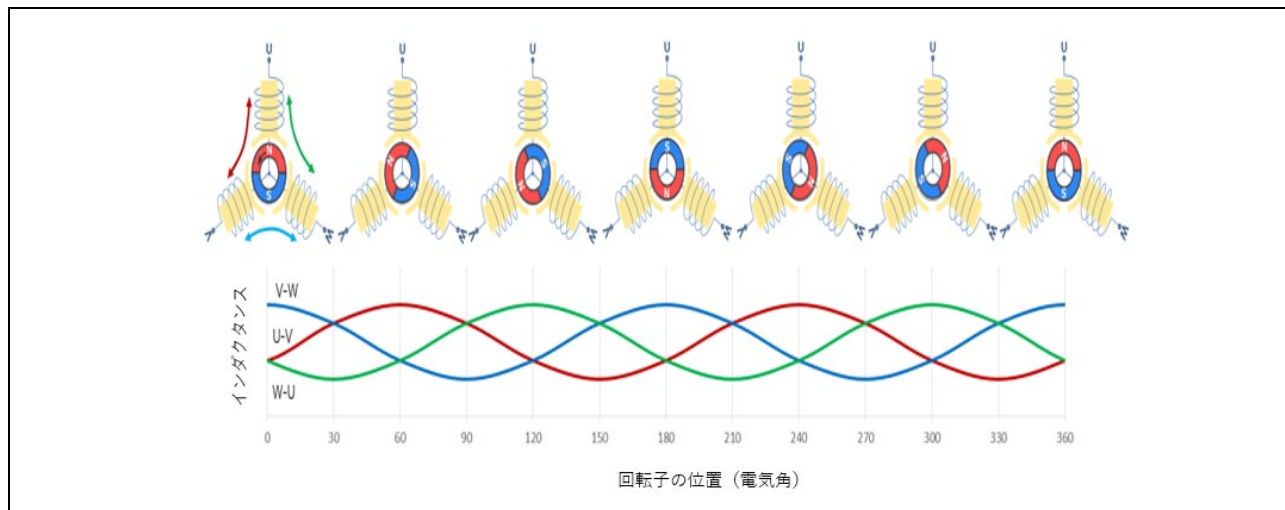


図 3-13 回転子位置に応じたインダクタンスの変化

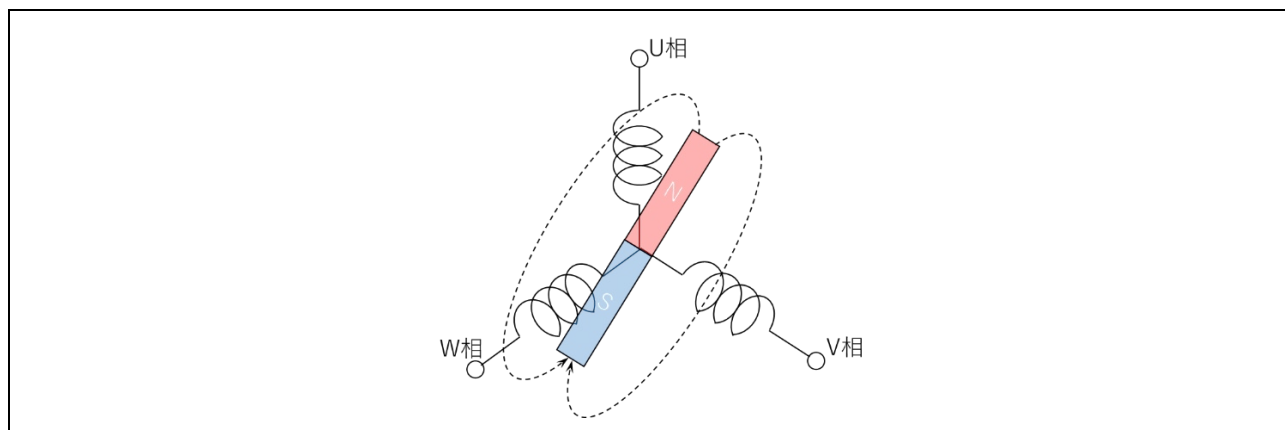


図 3-14 回転子位置と各相の関係

この性質を利用して回転子の位置を検出する方法を説明します。図 3-15 に本システムで用いる突極性モータの角度検出の模式図を示します。判別は 3 パターンの電圧を印加し、シャント抵抗に流れる電流が閾値電流に達するまでの時間を内部タイマにより計測し、これを比較することで回転子が電気角 180 度内で 60 度毎のどの方向を向いているのかを検出します。

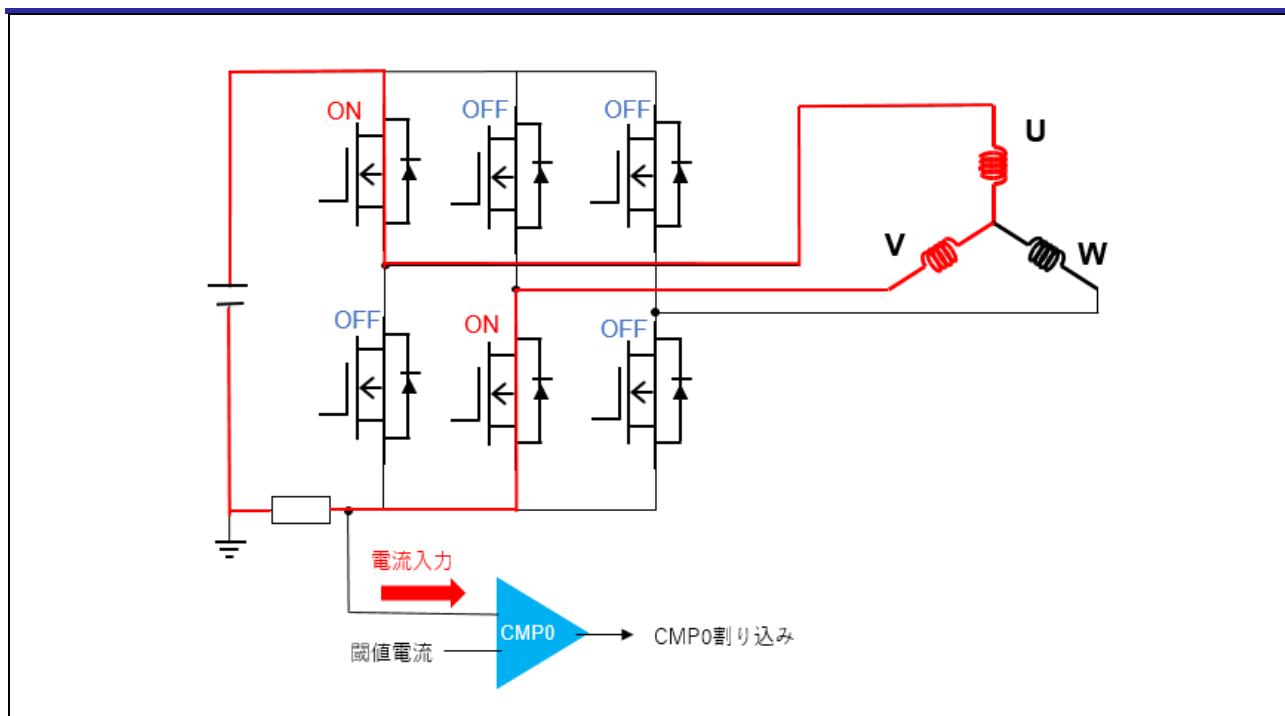


図 3-15 角度検出模式図

本システムで用いるアルゴリズムでは、内部基準電流の値に達するまでの時間を RL78/G1F のタイマ RX(TRX)とコンパレータ 0(CMP0)を用いて検出します。TRD の相補 PWM モードを用い、各相にパルス状の電圧を印加します。この時、TRX を TRD の立ち上がりエッジ同期でカウントを開始し、CMP0 によりシャント抵抗に流れる電流が閾値電流に到達した事を検知したタイミングで割り込みを発生させ、電流上昇に要した時間を計測します。

各相で計測した時間の累計値の比較から電気角 180 度内の 60 度毎の角度検出を行います。計測した時間の累計値が最大の相と最小の相の差分が閾値以上になった時に計測終了としています。ただし、最大測定回数分の測定を行っても差分が閾値の設定割合に達しなかった場合は、突極性が十分大きくないと判断し、飽和特性を利用した角度検出へと移行します。

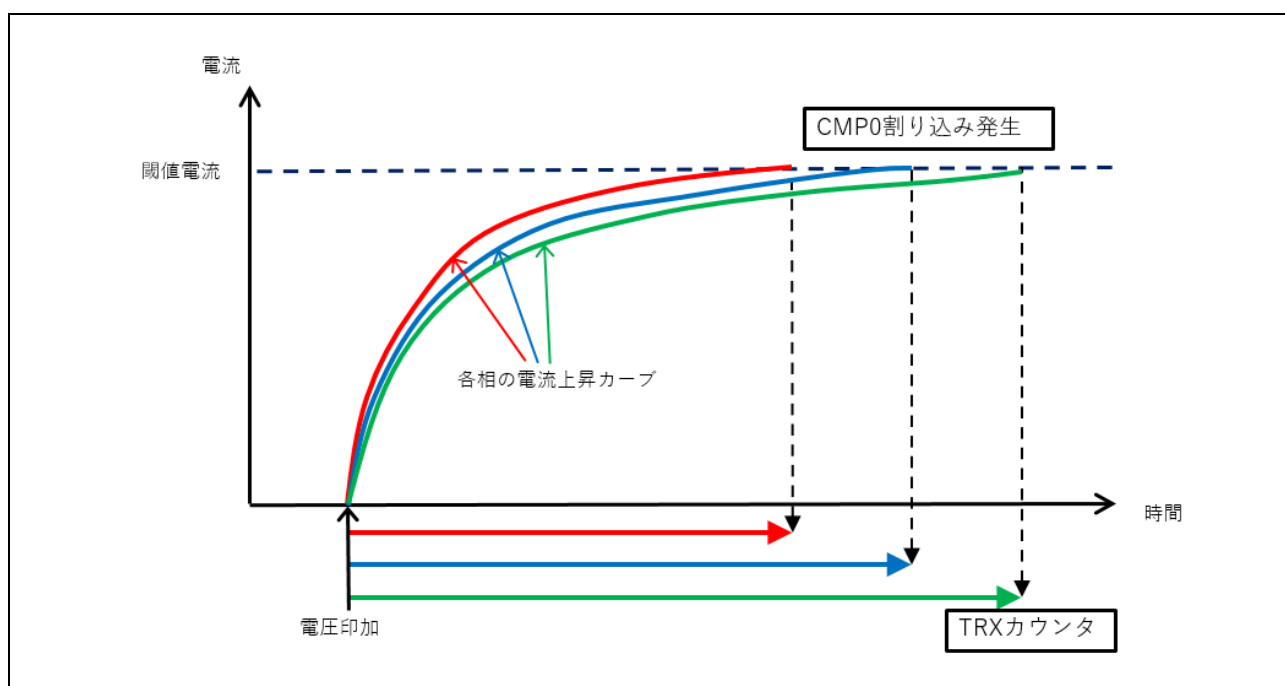


図 3-16 各相の電流検出の時間差



また、モータの回転子が初期位置を推定するために十分な突極性を有しているか確認するための測定を行います。測定した3相の電流上昇にかかったTRXカウント値の最大値と中間値の差分、中間値と最小値の差分を比較し、差分が大きい方の最大値または最小値の相を特定します。次に、特定した相と逆向きに電圧を印加し、電流上昇に要する時間を測定します。このとき、3相のTRXカウント値の平均値と電圧の向きを反転させた相のTRXカウント値を比較し、反転させた相のTRXカウント値が特定した相と同じ大小関係にあれば突極性が十分大きいと判断し、異なる場合には突極性が小さいと判断します。

例えば図 3-17 で示すように、回転子が 120 度方向を向いている場合、最大値と中間値の差分が大きくなるため、特定される相は W-U 相となります。W-U 相から通電方向を反転させ、U-W 相に電圧を印加して電流が上昇する時間を測定します。U-V、V-W、W-U の TRX カウント値の平均値と U-W 相の TRX カウント値を比較し、U-W 相の TRX カウント値の方が大きければ突極性を利用した初期位置検出が可能と判断し、小さければ不可能と判断します。

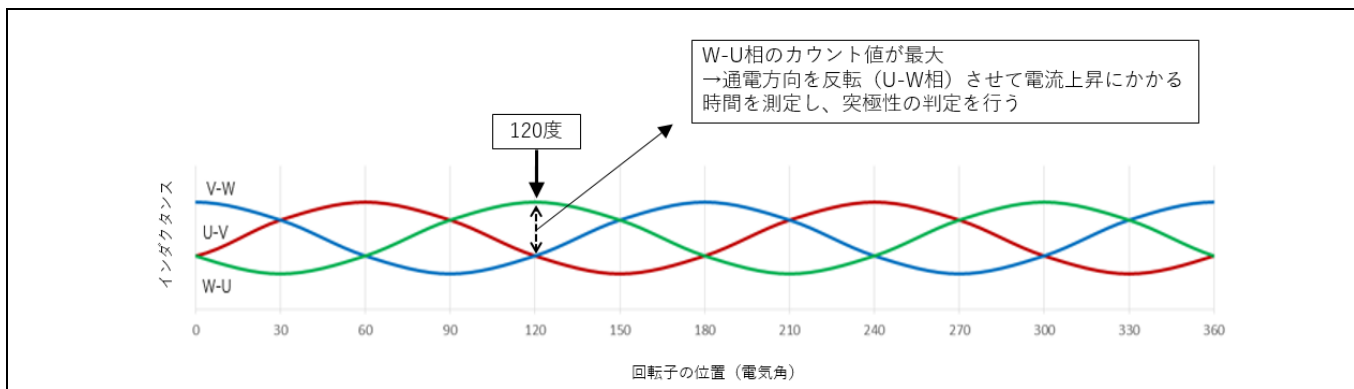


図 3-17 突極性の確認方法

### 3.1.13 飽和特性を利用した停止時初期位置検出

上記で説明した方法は突極性によるインダクタンスの変化を利用して位置を推定している為、極性の判別が出来ません(例えば 60 度と 240 度の区別が付きません)。また、非突極性モータを使用した場合も適用することができません。そこで、極性検出時や非突極性の回転子で角度検出を行う場合、モータの磁気飽和特性を利用します。

磁性体が磁化できる大きさには限りがあるため、コイルに電流を流してコイル内のコアに外部磁場を発生させると、外部磁場がある値を超えるとコアは飽和磁化状態となります。コアを貫く外部磁場の向きとコイルに流れる電流によって発生する磁場の方向が同じであれば、方向が逆の場合よりもコアの磁化が飽和に近い状態となるため、インダクタンスが小さくなります。この特性を利用して磁極の向きを判定します。

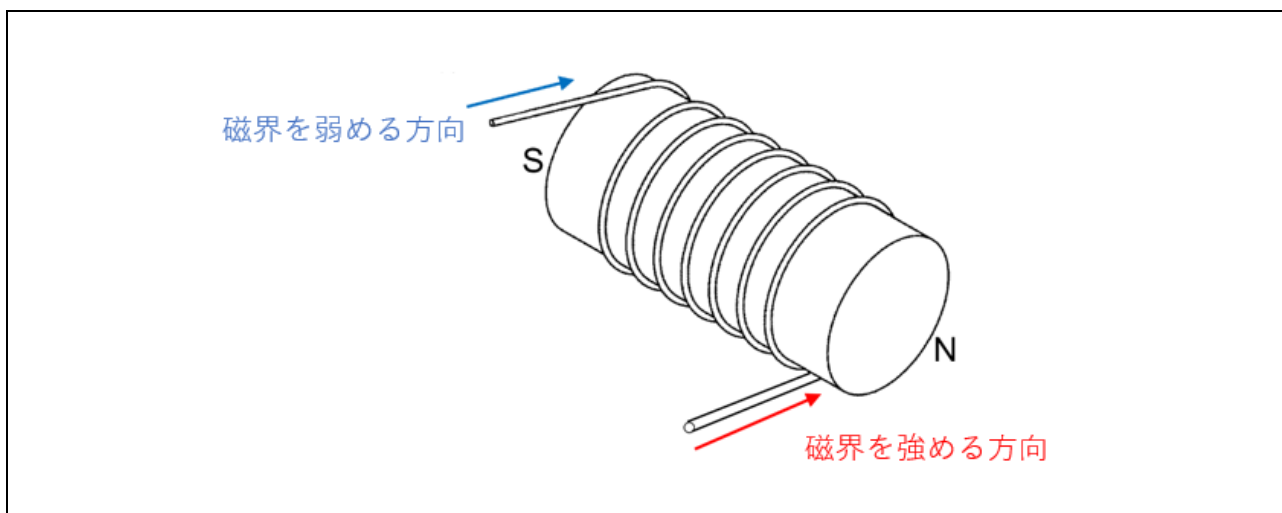


図 3-18 コイルに巻かれた磁極の例

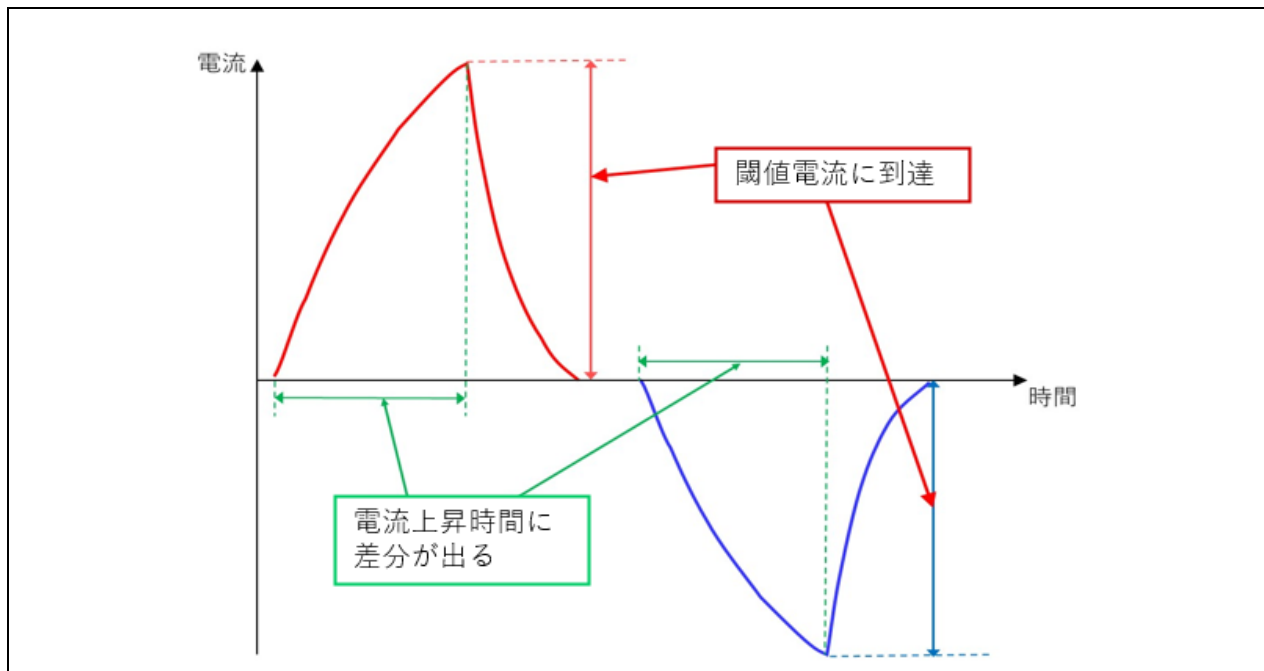


図 3-19 電流印加方向による電流差異

突極性を利用した場合の測定と同様に、図 3-19 の様にモータに電圧を印加して、シャント抵抗に流れる電流が上昇するのに要する時間を TRX で測定します。飽和特性を利用した測定では、電圧の印加方向と回転子の向きが一致している場合に TRX のカウント値が最も小さくなるため、この傾向を利用して回転子の向きを推定します。

突極性モータと判定された場合は、回転子の極性を検出するため、突極性を利用して得られた角度情報を基に電圧を順方向と逆方向に印加して電流上昇時間を測定し、大小関係と比較することで回転子の極性を判定します。また、非突極性モータと判定された場合は、電圧を 6 方向に印加して電流上昇時間を測定し、TRX カウント値が最小となる相に回転子が向いているものとして、回転子の位置を推定します。

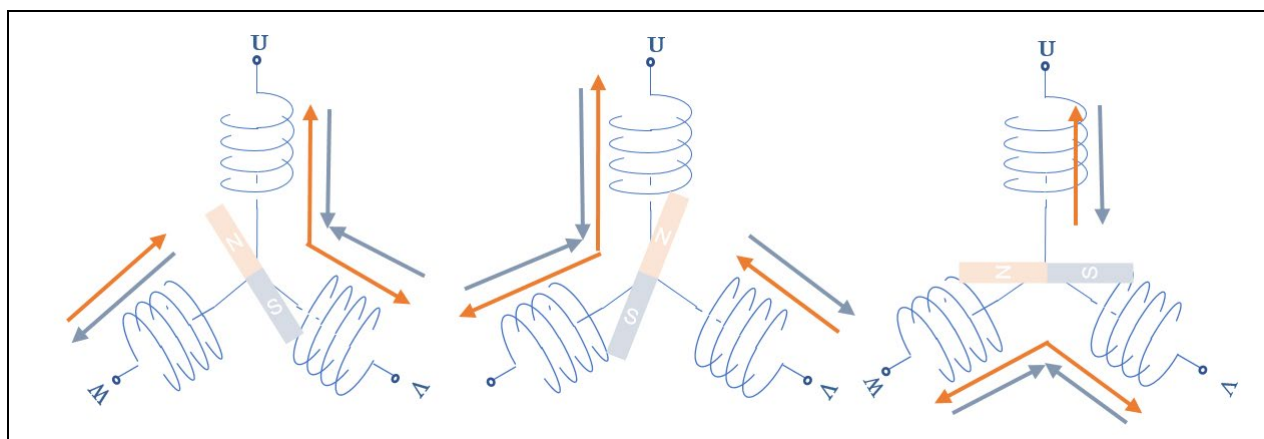


図 3-20 磁気飽和を利用した初期位置検出による電圧印加パターン例

測定終了は各方向での差分が判別閾値を超えた時点で終了とします。ただし、最大測定回数分の測定を行っても差分の累積値が判別閾値に達しなかった場合、判別閾値の設定割合以上であれば測定に成功したと判断し、設定割合より小さければ測定に失敗したと判断します。

### 3.1.14 オープンループ制御

低速域では誘起電圧が小さい為、位置推定が出来ません。そこで d 軸電流を用いて回転磁界を発生させてモータを位置推定が可能な速度まで強制同期駆動させます(オープンループ制御)。その時モータの速度は電流やモータパラメータに依存する固有周波数で振動します。そこで図 3-21 のブロック線図にあるようなダンピング制御を行うことで低速域のオープンループ制御時におけるモータの振動を低減します。

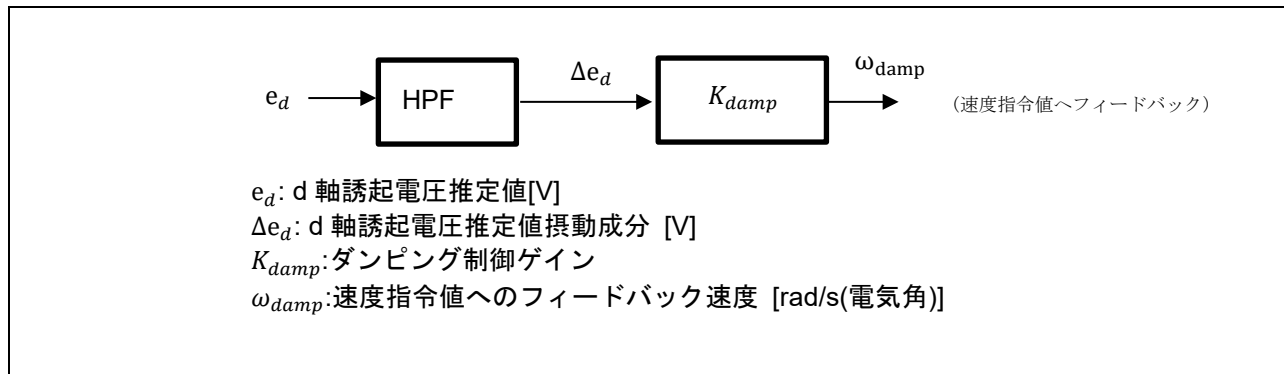


図 3-21 オープンループダンピング制御ブロック線図

### 3.1.15 センサレス切り替え処理

オープンループ制御からクローズドループ制御に切り替える際、オープンループ時は d 軸と  $\gamma$  軸の軸誤差によりトルクが発生してモータが回転します。特に高負荷時などでは、軸誤差が大きくクローズドループ制御に移行時に電流や推定速度にハンチングが起き制御が不安定になる場合があります。この現象を低減するため、速度 PI 制御に移行する前にこの軸誤差を 0 にするよう q 軸電流を調整します。

### 3.1.16 弱め磁束制御

回転速度が上昇するにつれて誘起電圧は大きくなります。このため、誘起電圧が印加している電圧と同程度の大きさになる高速域ではトルク電流をそれ以上大きく出来ず、それ以上速度を上昇させる事が出来なくなる場合があります。

その際に、d 軸に負の電流を流し疑似的に誘起電圧を小さくする事でトルク電流を上昇させて速度を上げる弱め磁束制御という方法があります。

本プログラムでは、ある速度と指令電圧を超えた時点で d 軸電流を適宜流す事で駆動可能な速度範囲を拡大しています。

### 3.2 センサレスベクトル制御ソフト関数仕様

本プログラムの関数一覧を以下に示します。

表 3-8 “main.c”関数一覧

ファイル名	関数名	処理概要
main.c	main 入力：なし 出力：なし	<ul style="list-style-type: none"> <li>ハードウェア初期化関数呼び出し</li> <li>Renesas Motor Workbench 通信初期化</li> <li>ユーザインタフェース初期化関数呼び出し</li> <li>メイン処理使用変数初期化関数呼び出し</li> <li>状態遷移及びイベント実行関数呼び出し</li> <li>母線電圧安定待ち処理呼び出し</li> <li>メイン処理                             <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ユーザインタフェース処理呼び出し</li> <li>⇒ウォッチドッグタイマクリア関数呼び出し</li> </ul> </li> </ul>
	ics_ui 入力：なし 出力：なし	Renesas Motor Workbench 使用 ・モータステータスの変更
	software_init 入力：なし 出力：なし	メイン処理にて使用する変数の初期化

表 3-9 “r\_mtr\_ics.c” 関数一覧

ファイル	関数	処理概要
r_mtr_ics.c	R_MTR_SetCOMVariables 入力：なし 出力：なし	制御変数への入力受け渡し前処理 <ul style="list-style-type: none"> <li>制御変数の書き換え変数(com 変数)の値を制御受け渡しバッファ変数(ICS 変数)へ入力</li> <li>ICS 変数の値を ICS バッファ変数へ入力</li> </ul>
	R_MTR_ICSVVariablesInit 入力：なし 出力：なし	com 変数の初期化
	mtr_limit 【inline function】 入力: int16_t s2_value :: 対象の値 int16_t s2_max :: 最大値 int16_t s2_min :: 最小値 出力: int16_t s2_temp :: リミット処理値	最大値、最小値のリミット処理

表 3-10 “ics\_RL78G1F.obj” 関数一覧

ファイル名	関数名	処理概要
ics_RL78G1F.obj	ics2_init 入力: unsigned int addr :: DTC ベクタテーブル先頭アドレス char pin :: SCI 使用ピン char level :: 割り込みレベル char num :: DTC の構造体の先頭番地 char brr :: 通信速度 char mode :: 通信モード 出力：なし	通信初期化
	ics2_watchpoint 入力：なし 出力：なし	転送関数の呼び出し 250us 以上の間隔で呼び出す必要があります。

表 3-11 “r\_mtr\_board.c” 関数一覧

ファイル	関数	処理概要
r_mtr_board.c	R_MTR_BoardLedContrl 入力: uint8_t u1_motor_status :: モータステータス uint8_t u1_system_status :: システムステータス 出力: なし	LED の制御

表 3-12 “mtr\_ctrl\_rl78g1f.c”関数一覧(1/2)

ファイル名	関数名	処理概要
mtr_ctrl_rl78g1f.c	R_MTR_InitHardware 入力: なし 出力: なし	クロックと周辺機能の初期化
	R_MTR_CtrlStart 入力: なし 出力: なし	タイマ RD PWM 出力許可
	R_MTR_CtrlStop 入力: なし 出力: なし	タイマ RD PWM 出力停止 レジスタ初期化 下アーム ON
	R_MTR_CtrlBrake 入力: なし 出力: なし	タイマ RD PWM 出力停止 レジスタ初期化
	R_MTR_GetAdc 入力: uint8_t u1_ad_ch :: AD チャンネル 出力: uint16_t :: AD 変換結果	A/D 変換処理
	R_MTR_GetIuwAdc 入力: uint16_t *u2_ad_iuwvdc :: UW 相電流ポインタ 出力: なし	UW 相電流検出 AD 変換処理
	R_MTR_GetVdcAdc 入力: なし 出力: なし	電圧検出 AD 変換処理
	R_MTR_GetVdcAdcDTC 入力: なし 出力: なし	DTC を使用した電圧検出 AD 変換処理
	R_MTR_ResetAdcTrigger 入力: なし 出力: なし	A/D 変換トリガのリセット ・DTC のリセット
	R_MTR_StartAdcTrigger 入力: uint16_t u2_ad_1st :: トリガタイミングカウント値 A uint16_t u2_ad_2nd :: トリガタイミングカウント値 B 出力: なし	A/D 変換トリガのスタート ・A/D 変換の設定 ・A/D 変換トリガとなるタイマの設定 とタイマのスタート
	R_MTR_RecoverForcedShutdown 入力: なし 出力: なし	強制遮断フラグの監視と遮断解除処理
	mtr_init_unused_pins 【inline function】 入力: なし 出力: なし	未使用端子の初期化

表 3-13 “mtr\_ctrl\_rl78g1f.c”関数一覧(2/2)

ファイル名	関数名	処理概要
mtr_ctrl_rl78g1f.c	mtr_init_clock 【inline function】 入力：なし 出力：uint16_t / クロック設定エラー	クロックの初期化
	mtr_init_ui 【inline function】 入力：なし 出力：なし	ユーザインタフェースの初期化
	mtr_init_tau 【inline function】 入力：なし 出力：なし	タイマ・アレイ・ユニット(TAU)の初期化
	mtr_init_inttm00_interrupt 【inline function】 入力：なし 出力：なし	TAU00 の割り込み設定初期化
	mtr_init_inttm01_interrupt 【inline function】 入力：なし 出力：なし	TAU01 の割り込み設定初期化
	mtr_init_trd 【inline function】 入力：なし 出力：なし	タイマ RD の初期化
	mtr_init_trx 【inline function】 入力：なし 出力：なし	タイマ RX の初期化
	mtr_init_ad_converter 【inline function】 入力：なし 出力：なし	AD コンバータの初期化
	mtr_init_pwm_register 【inline function】 入力：なし 出力：なし	PWM 出力レジスタの初期化
	mtr_init_dtc 【inline function】 入力：なし 出力：なし	データ・トランスファ・コントローラ (DTC) の初期化
	mtr_init_cmp0 【inline function】 入力：uint8_t u1_level :: 過電流レベル 出力：なし	コンパレータ 0 (CMP0) の初期化
	mtr_init_pwmopa 【inline function】 入力：なし 出力：なし	PWM オプションユニット A (PWMOPA) の初期化

表 3-14 “mtr\_ctrl\_rl78g1f.h”関数一覧

ファイル名	関数名	処理概要
mtr_ctrl_rl78g1f.h	R_MTR_ClearPWMInterruptFlag 入力：なし 出力：なし	割り込みフラグのクリア
	R_MTR_EnableDTC 入力：なし 出力：なし	DTC の起動許可 [1 ショントモード時]
	R_MTR_DisableDTC 入力：なし 出力：なし	DTC の起動禁止 [1 ショントモード時]
	R_MTR_StopTAU0Ch1 Input: none Output: none	TAU0 チャンネル1のストップ
	R_MTR_StartTrd() 入力：なし 出力：なし	TRD スタート
	R_MTR_SetC0RVM 入力：(uint8_t)i :: 内部基準電圧 $0 \leq i \leq 265$ 出力：なし	コンパレータ内部基準電圧の設定
	R_MTR_ClearWDT 入力：なし 出力：なし	ウォッチドッグタイマ(WDT)のクリア

表 3-15 “r\_mtr\_ctrl\_gain.obj” 関数一覧

ファイル	関数	処理概要
r_mtr_ctrl_gain.obj	R_MTR_CtrlGain 入力: st_mtr_ctrl_gain_t*st_gain_buf, const :: ゲイン設計構造体ポインタ st_mtr_design_parameter_t*st_ctrl_param :: 設計パラメータ構造体ポインタ 出力:なし	ゲイン設計処理

表 3-16 “r\_mtr\_driver\_access.c” 関数一覧

ファイル	関数	処理概要
r_mtr_driver_access.c	R_MTR_InitControl 入力:なし 出力:なし	モータ制御システム初期化 ・モータステータスの初期化 ・制御用変数の初期化
	R_MTR_ExecEvent 入力: uint8_t u1_event :: イベント 出力:なし	モータステータスの変更とイベント処理
	R_MTR_ChargeCapacitor 入力:なし 出力: (uint16_t) u2_charge_cap_error :: タイムアウトエラー	母線電圧安定待ち処理
	R_MTR_SetSpeed 入力: (int16_t) s2_ref_speed_rpm :: 目標回転速度 出力: なし	速度指令値の設定
	R_MTR_GetSpeed 入力: なし 出力: int16_t s2_speed_rpm :: 回転速度	速度の取得
	R_MTR_SetDir 入力: (int8_t) gst_foc.s1_dir :: 回転方向 出力: なし	回転方向設定
	R_MTR_GetDir 入力:なし 出力: (int8_t) gst_foc.s1_dir :: 回転方向	回転方向取得
	R_MTR_GetStatus 入力:なし 出力: (uint8_t) mtr_statemachine_get_status(&gst_foc.st_stm) :: モータステータス	モータステータス取得
	R_MTR_GetErrorStatus 入力:なし 出力: (uint16_t) gst_foc.u2_error_status :: エラーステータス	エラーステータス取得
	R_MTR_IcsInput 入力:(mtr_ctrl_input_t) *st_ics_input :: ICS 構造体 出力:なし	ICS 変数の値を ICS バッファ変数へ入力
	R_MTR_SetVariables 【inline function】 入力:なし 出力:なし	ICS バッファ変数の値を制御変数へ入力
	R_MTR_InputBuffParamReset 入力:なし 出力:なし	ICS バッファ変数のリセット
	R_MTR_UpdatePolling 入力:なし 出力:なし	制御変数の設定



表 3-17 “r\_mtr\_statemachine.c” 関数一覧

ファイル	関数	処理概要
r_mtr_statemachine.c	mtr_statemachine_init 入力:(st_mtr_statemachine_t)*p_state_machine :: モータステータス構造体 出力:なし	モータステータスの初期化
	mtr_statemachine_reset 入力:(st_mtr_statemachine_t)*p_state_machine :: モータステータス構造体 出力:なし	モータステータスのリセット
	mtr_state_machine_event 入力:(st_mtr_statemachine_t)*p_state_machine :: モータステータス構造体 (void)*p_object :: 制御変数用構造体 (uint8_t)u1_event :: イベント 出力:なし	イベントの実行
	mtr_statemachine_get_status 入力:(st_mtr_statemachine_t)*p_state_machine :: モータステータス構造体 出力:(uint8_t)p_state_machine->u1_status :: モータステータス	モータステータスの取得
	mtr_act_none 入力:(st_mtr_statemachine_t)*st_stm :: モータステータス構造体 (void)*p_param :: 制御変数用構造体 出力:なし	処理なし
	mtr_act_init 入力:(st_mtr_statemachine_t)*st_stm :: モータステータス構造体 (void)*p_param :: 制御変数用構造体 出力:なし	制御変数の初期化
	mtr_act_error 入力:(st_mtr_statemachine_t)*st_stm :: モータステータス構造体 (void)*p_param :: 制御変数用構造体 出力:なし	モータの停止
	mtr_act_drive 入力:(st_mtr_statemachine_t)*st_stm :: モータステータス構造体 (void)*p_param :: 制御変数用構造体 出力:なし	制御変数のリセット
	mtr_act_stop 入力:(st_mtr_statemachine_t)*st_stm :: モータステータス構造体 (void)*p_param :: 制御変数用構造体 出力:なし	モータの停止

表 3-18 “r\_mtr\_foc\_less\_speed.c”関数一覧

ファイル名	関数名	処理概要
r_mtr_foc_less_speed.c	R_MTR_FOCMotorDefaultInit 入力: st_mtr_foc_t*st_foc :: FOC 構造体ポインタ 出力:なし	制御変数の初期化
	R_MTR_FOCMotorReset 入力: st_mtr_foc_t*st_foc :: FOC 構造体ポインタ 出力:なし	制御変数のリセット

表 3-19 “r\_mtr\_est\_phase\_err.obj”関数一覧

ファイル名	関数名	処理概要
r_mtr_est_phase_err.obj	R_MTR_EstPhaseError 入力: st_mtr_est_phe_t*st_phe :: 軸誤差推定構造体ポインタ int16_t*s2_ref_vdq :: dq 軸電圧指令値変数ポインタ int16_t s2_speed_rad :: 速度 出力:なし	軸誤差推定処理

表 3-20 "R\_DSP\_RL78\_CC\_S.lib"関数一覧(1/2)

ファイル名	関数名	処理概要
R_DSP_RL78_CC_S.lib	R_motor_uw2ab_abs_pu_FIX13 入力: st_coordinate13 *p_coordinate13 :: 座標変換構造体ポインタ 入力範囲: $-4\sqrt{2/3}+1/2048 \leq u, w \leq 4\sqrt{2/3}-1/2048$ (FIX13) 出力: なし 出力範囲: $-4 \leq a, b \leq 4-1/8192$ (FIX13)	Clark 変換(絶対変換) U 相(FIX13 u)と W 相(FIX13 w)の値を a 軸と b 軸の値に変換し、それぞれ(FIX13 a)と(FIX13 b)に格納
	R_motor_uw2ab_abs_sat_pu_FIX13 入力: st_coordinate13 *p_coordinate13 :: 座標変換構造体ポインタ 入力範囲: $-4\sqrt{2/3}+1/2048 \leq u, w \leq 4\sqrt{2/3}-1/2048$ (FIX13) 出力: なし 出力範囲: $-4 \leq a, b \leq 4-1/8192$ (FIX13)	Clark 変換(絶対変換) 飽和処理付 U 相(FIX13 u)と W 相(FIX13 w)の値を a 軸と b 軸の値に変換し、それぞれ(FIX13 a)と(FIX13 b)に格納
	R_motor_ab2dq_pu_FIX13 入力: st_coordinate13 *p_coordinate13 :: 座標変換構造体ポインタ 入力範囲: $-4 \leq a, b \leq 4-1/8192$ (FIX13) 出力: なし 出力範囲: $-4 \leq d, q \leq 4-1/8192$ (FIX13)	Park 変換 a 軸(FIX13 a)と b 軸(FIX13 b)の値を d 軸と q 軸の値に変換し、それぞれ(FIX13 d)と(FIX13 q)に格納
	R_motor_ab2dq_sat_pu_FIX13 入力: st_coordinate13 *p_coordinate13 :: 座標変換構造体ポインタ 入力範囲: $-4 \leq a, b \leq 4-1/8192$ (FIX13) 出力: なし 出力範囲: $-4 \leq d, q \leq 4-1/8192$ (FIX13)	Park 変換 飽和処理付 a 軸(FIX13 a)と b 軸(FIX13 b)の値を d 軸と q 軸の値に変換し、それぞれ(FIX13 d)と(FIX13 q)に格納
	R_motor_uw2dq_abs_pu_FIX13 入力: st_coordinate13 *p_coordinate13 :: 座標変換構造体ポインタ 入力範囲: $-4\sqrt{2/3}+1/2048 \leq u, w \leq 4\sqrt{2/3}-1/2048$ (FIX13) 出力: なし 出力範囲: $-4 \leq d, q \leq 4-1/8192$ (FIX13)	Clark 変換と Park 変換の合成変換(絶対変換) U 相(FIX13 u)と W 相(FIX13 w)の値を d 軸と q 軸の値に変換し、それぞれ(FIX13 d)と(FIX13 q)に格納
	R_motor_uw2dq_abs_sat_pu_FIX13 入力: st_coordinate13 *p_coordinate13 :: 座標変換構造体ポインタ 入力範囲: $-4\sqrt{2/3} \leq u, w \leq 4\sqrt{2/3}$ (FIX13) 出力: なし 出力範囲: $-4 \leq d, q \leq 4-1/8192$ (FIX13)	Clark 変換と Park 変換の合成変換(絶対変換)、飽和処理付 U 相(FIX13 u)と W 相(FIX13 w)の値を d 軸と q 軸の値に変換し、それぞれ(FIX13 d)と(FIX13 q)に格納
	R_motor_dq2uvw_abs_pu_FIX13 入力: st_coordinate13 *p_coordinate13 :: 座標変換構造体ポインタ 入力範囲: $-4 \leq d, q \leq 4-1/8192$ (FIX13) 且つ $\sqrt{d^2 + q^2} \leq 4$ (FIX13) 出力: なし 出力範囲: $-4\sqrt{2/3} \leq u, v, w \leq 4\sqrt{2/3}$ (FIX13)	逆 Clark 変換と逆 Park 変換の合成変換(絶対変換) d 軸(FIX13 d)と q 軸(FIX13 q)の値を U 相と W 相の値に変換し、それぞれ(FIX13 u)と(FIX13 w)に格納

表 3-21 "R\_DSP\_RL78\_CC\_S.lib"関数一覧(2/2)

ファイル名	関数名	処理概要
	R_motor_uv2dq_abs_sat_pu_FIX13 入力: st_coordinate13 *p_coordinate13 :: 座標変換構造体ポインタ 入力範囲: $-4\sqrt{2/3+1/2048} \leq u, v \leq 4\sqrt{2/3-1/2048}$ (FIX13) 出力: なし 出力範囲: $-4 \leq d, q \leq 4-1/8192$ (FIX13)	Clark 変換と Park 変換の合成変換(絶対変換)、飽和处理付 U 相(FIX13 u)と V 相(FIX13 v)の値を d 軸と q 軸の値に変換し、それぞれ(FIX13 d)と(FIX13 q)に格納
	R_motor_sincos_pu_FIX12 入力: st_sincos12 *p_sincos12 :: 角度構造体ポインタ 入力範囲: $-2\pi \leq \theta \leq 2\pi$ (FIX12) 出力: なし 出力範囲: $-1 \leq \sin, \cos \leq 1$ (FIX14)	角度(FIX12 theta)から正弦と余弦の値を計算し、それぞれ(FIX14 sin) と(FIX14 cos)に格納
	R_motor_atan2_pu_FIX12 入力: int16_t x :: 入力値 x int16_t y :: 入力値 y 入力範囲: $-4 \leq x, y \leq 4-1/8192$ (FIX13) 出力: int16_t atan(y/x) 出力範囲: $-\pi \leq \text{atan} \leq \pi$ (FIX12)	入力値 x (FIX13 x)と y (FIX13 y)から (y/x)に対する逆正接の主値を計算し (FIX12)の型で出力 入力に 0 を含む場合の出力
	R_motor_atan2_pu_FIX14 入力: int16_t x :: 入力値 x int16_t y :: 入力値 y 入力範囲: $-4 \leq x, y \leq 4-1/8192$ (FIX13) 出力: int16_t atan(y/x) 出力範囲: $-0.5 \leq \text{atan} \leq 0.49993896484375$ (FIX14)	入力値 x (FIX13 x)と y (FIX13 y)から (y/x)に対する逆正接の主値を計算し (FIX14)の型で出力 入力に 0 を含む場合の出力
	R_motor_sqrt2_pu_FIX13 入力: int16_t x :: 入力値 x int16_t y :: 入力値 y 入力範囲: $-4 \leq x, y \leq 4-1/8192$ (FIX13) 且つ $\sqrt{x^2 + y^2} \leq 4-1/8192$ (FIX13) 出力: int16_t $\sqrt{x^2 + y^2}$ 出力範囲: $0 \leq \text{sqrt} \leq 4-1/8192$ (FIX13)	入力値 x と y から $\sqrt{x^2 + y^2}$ の値の値を計算し(FIX13)の型で出力

x	y	atan
0	正	$\pi/2$
0	負	$-\pi/2$
0	0	$\pi/4$
正	0	0
負	0	$-\pi$

x	y	atan
0	正	$\pi/2$
0	負	$-\pi/2$
0	0	$\pi/4$
正	0	0
負	0	$-\pi$

表 3-22 “r\_mtr\_interrupt.c”関数一覧(1/4)

ファイル名	関数名	処理概要
r_mtr_interrupt.c	mtr_carrier_interrupt [1 シャントモード時] 入力：なし 出力：なし	周期タイマ割り込み (INTTRD0 で呼び出し) 周期：50 [μs] ・電流検出、電流検出オフセット補正処理 ・初期位置検出処理 ・過電流エラー監視処理呼び出し ・ベクトル演算 ・非干渉制御処理呼び出し ・位置・速度推定演算 ・電流 PI 制御処理呼び出し ・デッドタイム補償処理呼び出し ・変調処理呼び出し ・PWM デューティ設定処理呼び出し ・母線電圧検出, 電圧の逆数算出 ・通信処理呼び出し
	mtr_100usec_interrupt [3 シャントモード時] 入力：なし 出力：なし	周期タイマ割り込み (INTTM01 で呼び出し) 周期：100 [μs] ・U、W 相電流検出 ・電流検出オフセット補正処理 ・初期位置検出処理 ・過電流エラー監視処理呼び出し ・ベクトル演算 ・非干渉制御処理呼び出し ・位置・速度推定演算 ・電流 PI 制御処理呼び出し ・デッドタイム補償処理呼び出し ・変調処理呼び出し ・PWM デューティ設定処理呼び出し ・母線電圧検出, 電圧の逆数算出 ・通信処理呼び出し
	mtr_1ms_interrupt 入力：なし 出力：なし	周期タイマ割り込み (INTTM00 で呼び出し) 周期：1[ms] ・始動制御 ・弱め磁束制御 ・d 軸 q 軸電流、回転速度の指令値設定処理呼び出し ・速度 PI 制御処理呼び出し ・エラー監視処理呼び出し
	mtr_set_duty_adj 【inline function】 入力：st_mtr_sscs_t *st_sscs :: 1 シャント抵抗電流検出構造体ポインタ 出力：なし	PWM 調整/調整補償デューティ設定 [1 シャントモード時]
	mtr_calib_current_offset_uw 【inline function】 入力：st_mtr_tscs_t *st_tscs :: 3 相電流検出構造体ポインタ uint16_t *s2_juw_ad :: UW 電流ポインタ 出力：uint8_t :: 電流オフセット検出処理完了フラグ	電流オフセット検出処理 [3 シャントモード時]

表 3-23 “r\_mtr\_interrupt.c”関数一覧(2/4)

ファイル名	関数名	処理概要
r_mtr_interrupt.c	mtr_current_offset_adjustment_uvuvw 【inline function】 入力 : st_mtr_tscs_t *st_tscs :: 3 相電流検出構造体ポインタ int16_t *s2_iuw_ad :: UVW 電流ポインタ int16_t s2_limit_over_current :: 過電流リミット値 出力 : uint16_t :: エラーステータス	オフセット除去処理と過電流エラーの検出 [3 ショントモード時]
	mtr_lpf1_run 【inline function】 入力 : st_mtr_lpf1_t *st_lpf :: LPF 構造体ポインタ int16_t s2_input :: LPF 入力 const uint8_t u1_q :: LPF の Q 値 出力 : なし	1 次 LPF 処理
	mtr_current_pi_ctrl 【inline function】 入力 : st_mtr_acr_t *st_acr :: ACR 構造体ポインタ int16_t *s2_idq :: dq 軸電流変数ポインタ int16_t *s2_ref_idq :: dq 軸電流指令値変数ポインタ int16_t *s2_ref_vdq :: dq 軸電圧指令値変数ポインタ 出力 : なし	電流 PI 処理
	mtr_decoupling 【inline function】 入力 : st_mtr_foc_t *st_foc :: FOC 構造体ポインタ int16_t s2_speed_rad :: 速度 const st_mtr_parameter_t *p_mtr :: モータパラメータ構造体ポインタ 出力 : なし	非干渉制御処理
	mtr_deadtime_comp 【inline function】 入力 : st_mtr_deadtime_comp_t *st_dtcomp :: デッドタイム補償構造体ポインタ st_coordinate13 * st_i_uvuvw_dq :: 電流座標系構造体ポインタ st_coordinate13 * st_v_uvuvw_dq :: 電圧座標系構造体ポインタ 出力 : なし	デッドタイム補償処理
	mtr_uvuvw_voltage_limit 【inline function】 入力 : int16_t *s2_ref_v_uvuvw :: UVW 相電圧ポインタ int16_t s2_voltage_limit :: 電圧リミット値 出力 : なし	3 相電圧の制限処理
	mtr_mod_ts 【inline function】 入力 : st_mtr_mod_t *st_mod :: 変調構造体ポインタ st_coordinate13 * st_ref_v :: 座標系構造体ポインタ 出力 : なし	変調処理 [3 ショントモード時]
	mtr_pwm_duty_ts 【inline function】 入力 : st_mtr_tscs_t *st_tscs :: 3 相電流検出構造体ポインタ int16_t s2_u :: u 相変調率 int16_t s2_v :: v 相変調率 int16_t s2_w :: w 相変調率 出力 : なし	Duty の算出

表 3-24 “r\_mtr\_interrupt.c”関数一覧(3/4)

ファイル名	関数名	処理概要
r_mtr_interrupt.c	<b>mtr_mod_ss</b> 【inline function】 入力 : st_mtr_mod_t *st_mod :: 変調構造体ポインタ st_coordinate13 *st_ref_v :: 電圧指令値座標系構造体ポインタ uint8_t *u1_drv_pat :: PWM 大小関係パターン 出力 : なし	変調処理 [1 シャントモード時]
	<b>mtr_calib_current_offset_ss</b> 【inline function】 入力 : st_mtr_sscs_t *st_sscs :: 1 シャント抵抗電流検出構造体ポインタ 出力 : なし	1 シャント抵抗電流検出時のオフセット除去処理 [1 シャントモード時]
	<b>mtr_pwm_duty_ss</b> 【inline function】 入力 : st_mtr_sscs_t *st_sscs :: 1 シャント抵抗電流検出構造体ポインタ int16_t s2_u :: U 相デューティ int16_t s2_v :: V 相デューティ int16_t s2_w :: W 相デューティ 出力 : なし	1 シャント抵抗電流検出時の調整デューティ算出 [1 シャントモード時]
	<b>mtr_repro_current</b> 【inline function】 入力 : st_mtr_sscs_t *st_sscs :: 1 シャント抵抗電流検出構造体ポインタ int16_t *s2_i_uvw :: 3 相電流ポインタ int16_t s2_limit_over_current :: 過電流リミット値 出力 : なし	電流の再現処理 [1 シャントモード時]
	<b>mtr_limit</b> 【inline function】 入力 : int16_t s2_value :: 入力値 int16_t s2_max :: 上限リミット値 int16_t s2_min :: 下限リミット値 出力 :	リミット処理 [1 シャントモード時]
	<b>mtr_set_speed_ref</b> 【inline function】 入力 : st_mtr_foc_t *st_foc :: FOC 構造体ポインタ 出力 : int16_t s2_speed_rad_ref_buff :: 速度指令値	速度制御用指令値の設定
	<b>mtr_pi_run</b> 【inline function】 入力 : st_mtr_pi_t *st_pi :: PI 制御構造体ポインタ int16_t s2_err :: 偏差 const uint8_t u1_kp_q :: 比例ゲイン Q 値 const uint8_t u1_kidt_q :: 積分ゲイン Q 値 出力 : int16_t s2_pi_out :: PI 出力	PI 制御処理
	<b>mtr_set iq_ref</b> 【inline function】 入力 : st_mtr_foc_t *st_foc :: FOC 構造体ポインタ 出力 : int16_t s2 iq_ref_buff :: q 軸電流指令値	q 軸電流指令値の設定
	<b>mtr_set id_ref</b> 【inline function】 入力 : st_mtr_foc_t *st_foc :: FOC 構造体ポインタ 出力 : int16_t s2 id_ref_buff :: d 軸電流指令値	d 軸電流指令値の設定

表 3-25 “r\_mtr\_interrupt.c”関数一覧(4/4)

ファイル名	関数名	処理概要
r_mtr_interrupt.c	mtr_error_check 【inline function】 入力 : st_mtr_foc_t *st_foc :: FOC 構造体ポインタ 出力 : なし	エラー処理 ・ 過電圧検出 ・ 低電圧検出 ・ 過速度検出
	mtr_abs 【inline function】 入力 : int16_t s2_value :: 入力値 出力 : int16_t :: 出力値	入力の絶対値を出力
	mtr_limit_abs 【inline function】 入力 : int16_t s2_value :: 入力値 int16_t s2_limit_value :: 制限値 出力 : int16_t :: 出力値	入力を絶対値で制限
	mtr_cmp0_intrrupt [初期位置検出時] 入力:なし 出力:なし	初期位置検出時 TRX カウント値取得

表 3-26 “r\_mtr\_ipd.c”関数一覧(1/2)

ファイル名	関数名	処理概要
r_mtr_ipd.c	R_MTR_IpdProcess 入力: st_mtr_ipd_t*st_ipd :: 初期位置検出構造体 uint8_t u1_current_offset :: 電流オフセット uint16_t u2_error_status :: エラーステータス 出力:なし	初期位置検出処理
	R_MTR_ResetForDrive 入力: st_mtr_ipd_t*st_ipd :: 初期位置検出構造体 uint8_t u1_current_offset :: 電流オフセット int8_t s1_dir :: 回転方向 FIX12 theta :: ロータ角度 出力:なし	初期位置検出後の周辺機能の再設定
	mtr_measure_inductance_effect 入力: uint8_t u1_energized_phase :: 印加電圧相数 uint8_t u1_v_pattern :: 電圧パターン st_mtr_ipd_t*st_ipd :: 初期位置検出構造体 uint16_t u2_error_status :: エラーステータス 出力:なし	初期位置検出における閾値電流に達するまでの時間測定
	mtr_salient_detect_angle 入力: st_mtr_ipd_t*st_ipd :: 初期位置検出構造体 uint8_t u1_current_offset :: 電流オフセット uint16_t u2_error_status :: エラーステータス 出力:なし	突極性モータの初期位置検出における角度検出処理
	mtr_salient_detect_polarity 入力: st_mtr_ipd_t*st_ipd :: 初期位置検出構造体 uint8_t u1_current_offset :: 電流オフセット uint16_t u2_error_status :: エラーステータス 出力:なし	突極性モータの初期位置検出における極性検出処理
	mtr_non_salient_detect_angle 入力: st_mtr_ipd_t*st_ipd :: 初期位置検出構造体 uint8_t u1_current_offset :: 電流オフセット uint16_t u2_error_status :: エラーステータス 出力:なし	非突極性モータ初期位置検出における角度検出測定処理
	mtr_set_initial_position 入力: st_mtr_ipd_t*st_ipd :: 初期位置検出構造体 uint8_t u1_current_offset :: 電流オフセット int8_t s1_dir :: 回転方向 FIX12 theta :: ロータ角度 出力:なし	初期位置検出結果によるオープンループ開始時のロータの角度の設定
	mtr_lower_arm_on 入力: uint16_t u2_low_on_period :: 下アーム ON 時間 出力:なし	下アーム全相 ON



表 3-27“r\_mtr\_ipd.c”関数一覧(2/2)

ファイル名	関数名	処理概要
r_mtr_ipd.c	mtr_prepare_energize_phase 入力:uint8_t u1_energized_phase :: 電圧印加相数 uint8_t u1_v_pattern :: 電圧パターン 出力:なし	初期位置検出時の電圧パターン設定
	mtr_output_stop 入力:なし 出力:なし	電圧出力停止
	mtr_reset_timer 入力:なし 出力:なし	TRD と TAU のリセット
	mtr_enable_cmp0_intr 入力:なし 出力:なし	CMP0 割り込み許可
	mtr_disable_cmp0_intr 入力:なし 出力:なし	CMP0 割り込み禁止

表 3-28“r\_mtr\_ipd.h”関数一覧

ファイル名	関数名	処理概要
r_mtr_ipd.h	R_MTR_SetCutoffSource() 入力: なし 出力: なし	PWMOPA 出力遮断要因を CMP0 に設定
	R_MTR_ClearCutoffSource() 入力: なし 出力: なし	PWMOPA 出力遮断要因をクリア
	R_MTR_ReleaseCutoff() 入力: なし 出力: なし	PWMOPA 出力遮断をクリア
	R_MTR_StartTrx() 入力: なし 出力: なし	TRX スタート
	R_MTR_StopTrx() 入力: なし 出力: なし	TRX ストップ
	R_MTR_StopTrd() 入力: なし 出力: なし	TRD ストップ
	R_MTR_StartTau() 入力: なし 出力: なし	TAU ストップ
	R_MTR_StopTau() 入力: なし 出力: なし	TAU ストップ
	R_MTR_EnableTauIntr () 入力: なし 出力: なし	TAU 割り込み許可
	R_MTR_DisableTauIntr () 入力: なし 出力: なし	TAU 割り込み禁止

表 3-29 “r\_mtr\_fw\_ctrl.obj”関数一覧

ファイル名	関数名	処理概要
r_mtr_fw_ctrl.obj	R_MTR_WeakenCtrl 入力: st_mtr_fw_t *st_fw :: 弱め磁束制御構造体ポインタ int16_t *s2_ref_vdq :: dq 軸電圧指令値変数ポインタ int16_t s2_iq :: q 軸電流 int16_t s2_speed_rad :: 速度 出力 : d 軸電流	弱め磁束制御処理

表 3-30 “r\_mtr\_damp\_ctrl.obj”関数一覧

ファイル名	関数名	処理概要
r_mtr_damp_ctrl.obj	R_MTR_DampCtrl 入力: st_mtr_damp_t *st_damp :: 軸誤差推定構造体ポインタ int16_t s2_ed :: d 軸誘起電圧 int16_t s2_speed_ref :: 指令速度速度 出力 : 指令速度	ダンピング制御処理

表 3-31 “r\_mtr\_ol2cl\_ctrl.obj”関数一覧

ファイル名	関数名	処理概要
r_mtr_ol2cl_ctrl.obj	R_MTR_OL2CLTorqueCurrentCalc 入力: st_mtr_ol2cl_t *st_ol2cl :: センサレス切り替え制御構造体ポインタ int16_t s2_id_ref :: d 軸電流指令値 出力: None	センサレス切り替え制御時のトルク電流算出
	R_MTR_OL2CLSwichCtrl 入力: st_mtr_ol2cl_t *st_ol2cl :: センサレス切り替え制御構造体ポインタ int16_t s2_id_ref :: d 軸電流指令値 出力: Iq reference	センサレス切り替え制御時のq 軸電流指令値の算出

### 3.3 センサレスベクトル制御ソフト変数一覧

本制御プログラムで使用する変数一覧を次に示します。ただし、ローカル変数は記載していません。また、本制御プログラムの制御値は、各値をスケールした上で算出しています。Q 表記が適用される変数について、スケール欄にある Qn は小数部分が n ビットであることを表します。ただし、一部の変数と構造体メンバの Q 表記に関しては r\_mtr\_scaling\_parameter.h にある定義で計算されるので、この場合はスケール欄にデフォルトの Q 表記を記載しています。PU 単位が適用される変数・構造体メンバの単位は [PU([元単位])] のように記述します。

表 3-32 “main.c” 変数一覧

変数	型	Qn	PU	内容	備考
g_u1_system_mode	static uint8_t	Q0	-	モードシステム管理用変数	
g_u1_motor_status	static uint8_t	Q0	-	モータステータス管理用変数	
g_u2_error_status	static uint16_t	Q0	-	エラーステータス管理用変数	
g_u2_conf_hw	uint16_t	Q0	-	RMW configuration 用変数	
g_u2_conf_sw	uint16_t	Q0	-		
g_u2_conf_tool	uint16_t	Q0	-		
gui_u1_active_gui	uint8_t	Q0	-		
g_u2_conf_sw_ver	uint16_t	Q0	-		
com_u1_run_event	uint8_t	Q0	-	ランモード遷移用変数	0 : MTR_EVENT_STOP 1 : MTR_EVENT_DRIVE 2 : MTR_EVENT_ERROR 3 : MTR_EVENT_RESET
g_u1_run_event	uint8_t	Q0	-		
g_u2_system_error	uint16_t	Q0	-	システムエラー管理用変数	

表 3-33“r\_mtr\_ics.c” 変数一覧(1/2)

変数	型	Qn	PU	内容	備考
com_u1_direction	uint8_t	Q0	-	回転方向	0 : CW 1 : CCW
com_f4_mtr_r	float	-	-	抵抗 [Ω]	
com_f4_mtr_ld	float	-	-	d 軸インダクタンス[H]	
com_f4_mtr_lq	float	-	-	q 軸インダクタンス[H]	
com_f4_mtr_m	float	-	-	誘起電圧計数 [Vs/rad]	
com_f4_mtr_j	float	-	-	イナーシャ[kg m <sup>2</sup> ]	
com_u2_mtr_pp	uint16_t	Q0	-	極対数	
com_u2_offset_calc_cnt	uint16_t	Q0	-	電流オフセット検出時間	
com_s2_ref_speed_rpm	int16_t	Q0	-	目標速度 [rpm]	機械角
com_f4_ramp_limit_speed_rpm	float	-	-	加速度制限値 [rpm/ms]	機械角
com_s2_max_speed_rpm	int16_t	Q0	-	最大速度 [rpm]	機械角
com_f4_acr_nf_hz	float	-	-	電流 PI 制御固有周波数 [Hz]	
com_f4_asr_nf_hz	float	-	-	速度 PI 制御固有周波数 [Hz]	
com_f4_asr_lpf_cof_hz	float	-	-	速度 LPF カットオフ周波数 [Hz]	
com_f4_acr_lpf_cof_hz	float	-	-	電流 LPF カットオフ周波数 [Hz]	
com_f4_pll_nf_hz	float	-	-	PLL 固有周波数 [Hz]	
com_s2_cl2ol_speed_rpm	int16_t	Q0	-	センサレスからオープンループへの切り替え速度[rpm]	機械角
com_s2_ol2cl_speed_rpm	int16_t	Q0	-	オープンループからセンサレスへの切り替え速度[rpm]	機械角
com_f4_ol_ref_id	float	-	-	オープンループ d 軸指令電流[A]	
com_f4_draw_in_wait_time	float	-	-	引き込み時間 [s]	
com_f4_init_asr_intg	float	-	-	センサレス移行時の ASR の積分項初期値	
com_f4_asr_ki_adj	float	-	-	速度 PI 制御積分項調整パラメータ	
com_f4_ramp_limit_current	float	-	-	電流の上昇制限値[A/ms]	
com_s2_duty_diff_limit	int16_t	Q0	-	相間の Duty 偏差のリミット値 1	
com_f4_i_repro_cof_hz	float	-	-	電流再現用 LPF カットオフ周波数 [Hz]	
com_s2_duty_diff_limit2	int16_t	-	-	相間の Duty 偏差のリミット値 2	
com_s2_ad_delay_adj_a	int16_t	Q0	-	A/D 変換タイミング A の調整値	
com_s2_ad_delay_adj_b	int16_t	Q0	-	A/D 変換タイミング B の調整値	
com_f4_sal_angle_current	float	-	-	突極性モータの角度検出における閾値電流[A]	【初期位置検出】
com_u4_sal_angle_th	uint32_t	Q0	-	突極性モータの角度検出の TRX カウント値差分閾値	
com_u2_sal_angle_discharge	uint16_t	Q0	-	突極性モータの角度検出の放電時間	
com_f4_sal_polarity_current	float	-	-	突極性モータの極性検出における閾値電流[A]	

表 3-34 “r\_mtr\_ics.c” 変数一覧(2/2)

変数	型	Qn	PU	内容	備考
com_u4_sal_polarity_th	uint32_t	Q0	-	突極性モータの極性検出の TRX カウント値差分閾値	【初期位置検出】
com_u2_sal_polarity_discharge	uint16_t	Q0	-	突極性モータの極性検出の放電時間	
com_f4_non_sal_current	float	-	-	非突極性モータの角度検出における閾値電流[A]	
com_u4_non_sal_th	uint32_t	Q0	-	非突極性の回転子の角度検出における TRX カウント値差分閾値	
com_u2_non_sal_discharge	uint16_t	Q0	-	非突極性モータの角度検出の放電時間	【弱め磁束制御】
com_s2_speed_th_rpm	int16_t	Q0	-	弱め磁束制御の速度の閾値[rpm]	
com_f4_v_mag_th	float	-	-	出力電圧の最大値[V]	
com_f4_delta_id	float	-	-	弱め磁束制御の Id 変化量[A]	
com_f4_damp_hpf_cof_hz	float	-	-	ダンピング制御の HPF カットオフ周波数[Hz]	【オープンループダンピング制御】
com_f4_damp_zeta	float	-	-	ダンピング制御の減衰係数	
com_f4_damp_speed_limit_rate	float	-	-	ダンピング制御のお速度制限値	
com_f4_pherr_lpf_cof_hz	float	-	-	切り替え制御のための位相誤差の LPF カットオフ周波数[Hz]	【センサレス切り替え処理】
com_f4_ol2cl_switch_time	float	-	-	切り替え時間[s]	
com_s2_enable_write	int16_t	Q0	-	変数書き換え許可	
g_s2_enable_write	int16_t	Q0	-	変数書き換え許可	
st_ics	mtr_ctrl_input_t		-	ICS 変数受け渡し構造体	構造体

表 3-35 “r\_mtr\_driver\_access.c” 変数一覧

変数	型	Qn	PU	内容	備考
st_ics_buff	mtr_ctrl_input_t	Q0	-	ICS 変数受け渡しバッファ構造体	構造体
g_u1_trig_enable_write	uint8_t	Q0	-	受け渡し完了フラグ	
g_u1_stop_req	uint8_t	Q0	-	モータ停止フラグ	
g_s2_cnt	int16_t	Q0	-	カウンタ	

表 3-36 “r\_mtr\_statemachine.c” 変数一覧

変数	型	Qn	PU	内容	備考
state_transition_table [MTR_SIZE_EVENT] [MTR_SIZE_STATE]	static uint8_t	Q0	-	状態遷移用のマクロ配列	
action_table [MTR_SIZE_EVENT] [MTR_SIZE_STATE]	static mtr_action_t	Q0	-	状態遷移用の関数配列	

表 3-37 “r\_mtr\_interrupt.c” 変数一覧

変数	型	Qn	PU	内容	備考
gst_foc	st_mtr_foc_t	Q0	-	ベクトル制御構造体	構造体
g_u1_cnt_ics	static uint8_t	Q0	-	通信処理周期間引き変数	
g_u1_carrier_intr_counter	static uint8_t	Q0	-	キャリア割り込みカウンタ	

### 3.4 センサレスベクトル制御ソフト構造体一覧

本制御プログラムで使用する構造体一覧を次に示します。使用されていない構造体は省略します

表 3-38 “r\_mtr\_parameter.h / 構造体 : ”st\_mtr\_parameter\_t” 変数一覧

変数	型	Qn	PU	内容	備考
u2_mtr_pp	uint16_t	Q0	-	極対数	
s2_mtr_r	int16_t	Q18	抵抗(電圧/電流)	抵抗 [PU]	
s2_mtr_ld	int16_t	Q19	インダクタンス(抵抗/角周波数)	d 軸インダクタンス [PU]	
s2_mtr_lq	int16_t	Q19	インダクタンス(抵抗/角周波数)	q 軸インダクタンス [PU]	
s2_mtr_m	int16_t	Q15	誘起電圧定数(電圧/角周波数)	誘起電圧定数 [PU]	
s2_mtr_j	int16_t	Q10	イナーシャ (誘起電圧定数×電流 ×(極対数/角周波数) <sup>2</sup> )	イナーシャ [PU]	

表 3-39 “r\_mtr\_ctrl\_gain.h / 構造体 : ”st\_mtr\_design\_parameter\_t” 変数一覧

変数	型	Qn	PU	内容	備考
f4_acr_nf_hz	float	Q0	-	電流 PI 制御固有周波数 [Hz]	
f4_asr_nf_hz	float	Q0	-	速度 PI 制御固有周波数 [Hz]	
f4_asr_lpf_cof_hz	float	Q0	-	速度 LPF カットオフ周波数 [Hz]	
f4_acr_lpf_cof_hz	float	Q0	-	電流 LPF カットオフ周波数 [Hz]	
f4_pll_nf_hz	float	Q0	-	PLL 固有周波数 [Hz]	
f4_i_repro_cof_hz	float	Q0	-	電流再現用 LPF カットオフ周波数 [Hz]	
f4_dt	float	Q0	-	電流制御周期	
f4_dt_speed	float	Q0	-	速度制御周期	
f4_r	float	Q0	-	抵抗 [ $\Omega$ ]	
f4_ld	float	Q0	-	d 軸インダクタンス [H]	
f4_lq	float	Q0	-	q 軸インダクタンス [H]	
f4_m	float	Q0	-	誘起電圧定数 [V·s/m]	
f4_j	float	Q0	-	イナーシャ [kgm <sup>2</sup> ]	
f4_ol_ref_id	float	Q0	-	オープンループ指令 Id [A]	
f4_ol2cl_speed	float	Q0	-	オープンループからの切り替え速度[rpm]	
f4_damp_hpf_cof_hz	float	Q0	-	ダンピング制御 HPF カットオフ周波数[Hz]	
f4_damp_zeta	float	Q0	-	ダンピング制御減衰係数	
f4_pu_sf_afreq	float	Q0	-	周波数のスケールファクタ	
f4_asr_ki_adj	float	Q0	-	速度 PI 制御の積分項調整パラメータ	
f4_pherr_lpf_cof_hz	float	Q0	-	切り替え制御のための位相誤差の LPF カットオフ周波数[Hz]	
f4_ol2cl_switch_time	float	Q0	-	切り替え時間[s]	
u2_mtr_pp	float	Q0	-	極対数	
u1_q_pll_kp	uint8_t	Q0	-	PLL 比例ゲインの Q 値	
u1_q_pll_kidt	uint8_t	Q0	-	PLL 積分ゲイン×制御周期の Q 値	
u1_q_acr_kp	uint8_t	Q0	-	電流 PI 比例ゲインの Q 値	
u1_q_acr_kidt	uint8_t	Q0	-	電流 PI 積分ゲイン×制御周期の Q 値	
u1_q_asr_kp	uint8_t	Q0	-	速度 PI 比例ゲインの Q 値	
u1_q_asr_kidt	uint8_t	Q0	-	速度 PI 積分ゲイン×制御周期の Q 値	
u1_q_acr_lpf_k	uint8_t	Q0	-	電流 LPF ゲインの Q 値	
u1_q_asr_lpf_k	uint8_t	Q0	-	速度 LPF ゲインの Q 値	
u1_q_i_repro_lpf_k	uint8_t	Q0	-	電流再現用 LPF ゲインの Q 値	
u1_q_damp_k	uint8_t	Q0	-	ダンピング制御ゲインの Q 値	
u1_q_damp_hpf_k	uint8_t	Q0	-	ダンピング制御 HPF の Q 値	
u1_q_pherr_lpf_k	uint8_t	Q0	-	位相誤差 LPF ゲインの Q 値	
u1_q_ol2cl_k	uint8_t	Q0	-	センサレス切り替え処理ゲインの Q 値	

表 3-40 “r\_mtr\_ctrl\_gain.h / 構造体 : ”st\_mtr\_ctrl\_gain\_t” 変数一覧

変数	型	Qn	PU	内容	備考
s2_acr_id_kp	int16_t	Q17	抵抗	d 軸電流制御比例ゲイン	
s2_acr_id_kidt	int16_t	Q23	抵抗	d 軸電流制御積分ゲイン×演算周期	
s2_acr_iq_kp	int16_t	Q17	抵抗	q 軸電流制御比例ゲイン	
s2_acr_iq_kidt	int16_t	Q23	抵抗	q 軸電流制御積分ゲイン×演算周期	
s2_asr_pi_kp	int16_t	Q14	電流/角周波数	速度制御比例ゲイン	
s2_asr_pi_kidt	int16_t	Q20	電流/角周波数	速度制御積分ゲイン×演算周期	
s2_asr_lpf_in_k	int16_t	Q15	-	速度 LPF 入力係数	
s2_acr_lpf_in_k	int16_t	Q15	-	電流 LPF 入力係数	
s2_i_repro_lpf_in_k	int16_t	Q15	-	電流再現用 LPF 入力係数	
s2_pll_kp	int16_t	Q15	角周波数/角度	PLL 比例ゲイン	
s2_pll_kidt	int16_t	Q21	角周波数/角度	PLL 積分ゲイン×演算周期	
s2_damp_k	int16_t	Q12	速度/電圧	ダンピング制御ゲイン	
s2_damp_hpf_k	int16_t	Q15	-	ダンピング制御 HPF 係数	
s2_i_ol_trq_k	int16_t	Q17	-	センサレス切り替え処理ゲイン	
s2_pherr_lpf_in_k	int16_t	Q15	-	位相誤差 LPF 入力係数	

表 3-41 “r\_dsp\_cc\_s.h / 構造体 : ” st\_sincos12” 変数一覧

変数	型	Qn	PU	内容	備考
sin	int16_t	Q14	-	正弦 (FIX14)	
cos	int16_t	Q14	-	余弦 (FIX14)	
theta	int16_t	Q12	1	角度 [rad] (FIX12)	

表 3-42 “r\_dsp\_cc\_s.h / 構造体 : ” st\_coordinate13” 変数一覧

変数	型	Qn	PU	内容	備考
u	int16_t	Q13	-	U 相 (FIX13)	
v	int16_t	Q13	-	V 相 (FIX13)	
w	int16_t	Q13	-	W 相 (FIX13)	
a	int16_t	Q13	-	$\alpha$ 相 (FIX13)	
b	int16_t	Q13	-	$\beta$ 相 (FIX13)	
d	int16_t	Q13	-	d 相 (FIX13)	
q	int16_t	Q13	-	q 相 (FIX13)	
angle	st_sincos12	-	-	角度構造体	

(FIX n) は固定少数による変数表現で以下の様に定義しています。

1 bit 符号	15-n bit 整数部	n bit 小数部
-------------	-----------------	--------------



表 3-43 “r\_mtr\_driver\_access.h / 構造体 : ”st\_mtr\_ctrl\_input\_t” 変数一覧(1/2)

変数	型	Qn	PU	内容	備考
u1_direction	uint8_t	Q0	-	回転方向	
u2_offset_calc_cnt	uint16_t	Q0	-	オフセット検出時間	
s2_ref_speed_rad	int16_t	Q14	角周波数	指令速度 [PU]	電気角
s2_ramp_limit_speed_rad	int16_t	Q14	角周波数	加速度制限値 [PU]	電気角
s2_max_speed_rad	int16_t	Q14	角周波数	最大速度 [PU]	電気角
s2_cl2ol_speed_rad	int16_t	Q14	角周波数	センサレスからオープンループへの切り替え速度[PU]	電気角
s2_ol2cl_speed_rad	int16_t	Q14	角周波数	オープンループからセンサレスへの切り替え速度[PU]	電気角
s2_ol_ref_id	int16_t	Q13	電流	オープンループ d 軸指令電流[PU]	
s2_ol_id_reach_wait_cnt	int16_t	Q0	-	オープンループ Id 到達後待ち時間 [cnt]	
s2_init_intg	int16_t	Q13	電流	センサレス移行時の ASR の積分項初期値	
s2_ramp_limit_current	int16_t	Q13	電流	電流の上昇制限値[PU/ms]	
s2_duty_diff_limit	int16_t	Q0	-	相間の Duty 偏差の最小値	[1 シャントモード時]
s2_duty_diff_limit2	int16_t	Q0	-	相間の Duty 偏差のリミット値 2	
s2_ad_point_a_adj_cnt	int16_t	Q0	-	A/D 変換タイミング A の調整値	
s2_ad_point_b_adj_cnt	int16_t	Q0	-	A/D 変換タイミング B の調整値	
u1_sal_angle_current	uint8_t	Q0	-	突極性モータの角度検出における閾値電流	【初期位置検出】
u4_sal_angle_th	uint32_t	Q0	-	突極性モータの角度検出の TRX カウント値差分閾値	
u2_sal_angle_discharge	uint16_t	Q0	-	突極性モータの角度検出の放電時間	
u1_sal_polarity_current	uint8_t	Q0	-	突極性モータの極性検出における閾値電流	
u4_sal_polarity_th	uint32_t	Q0	-	突極性モータの極性検出の TRX カウント値差分閾値	
u2_sal_polarity_discharge	uint16_t	Q0	-	突極性モータの極性検出の放電時間	
u1_non_sal_current	uint8_t	Q0	-	非突極性モータの角度検出における閾値電流	
u4_non_sal_th	uint32_t	Q0	-	非突極性の回転子の角度検出における TRX カウント値差分閾値	
u2_non_sal_discharge	uint16_t	Q0	-	非突極性モータの角度検出の放電時間	

表 3-44 “r\_mtr\_driver\_access.h / 構造体 : ”st\_mtr\_ctrl\_input\_t” 変数一覧(2/2)

変数	型	Qn	PU	内容	備考
s2_speed_th_rad	int16_t	Q0	-	弱め磁束制御の速度の閾値[rpm]	【弱め磁束制御】
s2_v_mag_th	int16_t	Q0	-	出力電圧の最大値[V]	
s2_delta_id	int16_t	Q0	-	弱め磁束制御の Id 変化量[A]	
s2_speed_limit_rate	int16_t	Q0	-	ダンピング制御の速度制限値	
st_motor	st_mtr_parameter_t	-	-	モータパラメータ構造体	構造体
st_ctrl_param	st_mtr_design_parameter_t	-	-	制御パラメータ構造体	
st_gain_buf	st_mtr_ctrl_gain_t	-	-	制御ゲイン構造体	

表 3-45 “r\_mtr\_statemachine.h / 構造体 : ”st\_mtr\_statemachine\_t” 変数一覧

変数	型	Qn	PU	内容	備考
u1_status	uint8_t	Q0	-	モータステータス	
u1_status_next	uint8_t	Q0	-	遷移後モータステータス	
u1_current_event	uint8_t	Q0	-	実行イベント	

表 3-46 “r\_mtr\_est\_phase\_err.h / 構造体 : ”st\_mtr\_est\_phe\_t” 変数一覧

変数	型	Qn	PU	内容	備考
s2_ed	int16_t	Q13	電圧	d 軸誘起電圧	
s2_eq	int16_t	Q13	電圧	q 軸誘起電圧	
s2_e	int16_t	Q13	電圧	誘起電圧	
s2_phase_err_rad	int16_t	Q12	角度	位相誤差	
s2_r_id	int16_t	Q13	電圧	$R \times id$	
s2_r_iq	int16_t	Q13	電圧	$R \times iq$	
s2_speed_ld_id	int16_t	Q13	電圧	速度 $\times Ld \times id$	
s2_speed_lq_iq	uint16_t	Q13	電圧	速度 $\times Lq \times iq$	
s2_reci_m	int16_t	Q13	1/誘起電圧定数	誘起電圧定数の逆数	

表 3-47 “r\_mtr\_foc\_less\_speed.h / 構造体 : ” st\_mtr\_lpf1\_t” 変数一覧

変数	型	Qn	PU	内容	備考
s2_in_k	int16	電流 : Q13 速度 : Q14	-	LPF 入力ゲイン	
s2_out_k	int16	電流 : Q13 速度 : Q14	-	LPF 前回出力ゲイン	
s2_pre_out	int16	電流 : Q13 速度 : Q14	電流 : 電流 速度 : 角周波数	前回出力値	

表 3-48 “r\_mtr\_foc\_less\_speed.h / 構造体 : ” st\_mtr\_pi\_t” 変数一覧

変数	型	Qn	PU	内容	備考
s2_kp	int16_t	電流 : Q17 速度 : Q14 PLL : Q17	-	比例ゲイン	
s2_kidt	int16_t	電流 : Q20 速度 : Q21 PLL : Q22	-	積分ゲイン×制御周期	
s2_intg	int16_t	電流 : Q17 速度 : Q13 PLL : Q14	電流 : 抵抗 速度 : 電流/角周波数 PLL : 角周波数/角度	積分項	
s2_ilimit	int16_t	電流 : Q17 速度 : Q13 PLL : Q14	電流 : 抵抗 速度 : 電流/角周波数 PLL : 角周波数/角度	積分制限 (上下対称)	

表 3-49 “r\_mtr\_foc\_less\_speed.h / 構造体 : ”st\_mtr\_acr\_t” 変数一覧

変数	型	Qn	PU	内容	備考
s2_ctrl_period	int16_t	Q18	時間	電流制御周期	
s2_pre_ref_vd	int16_t	Q13	電圧	d 軸出力電圧指令前回値	
s2_pre_ref_vq	int16_t	Q13	電圧	q 軸出力電圧指令前回値	
s2_ref_id	int16_t	Q13	電流	d 軸電流指令	
s2_ref_iq	int16_t	Q13	電流	q 軸電流指令	
s2_limit_iq	int16_t	Q13	電流	q 軸電流リミット	
s2_ol_ref_id	int16_t	Q13	電流	オープンループ d 軸電流指令値	
s2_ramp_limit_current	int16_t	Q13	電流	電流の上昇制限値[PU/ms]	
s2_iq_lpf	int16_t	Q14	電流	q 軸電流 LPF 値	
s2_id_lpf	int16_t	Q14	電流	d 軸電流 LPF 値	
st_iq_lpf	st_mtr_lpf1_t	-	-	q 軸電流 LPF 構造体	構造体
st_id_lpf	st_mtr_lpf1_t	-	-	d 軸電流 LPF 構造体	
st_pi_id	st_mtr_pi_t	-	-	d 軸電流 PI 構造体	
st_pi_iq	st_mtr_pi_t	-	-	q 軸電流 PI 構造体	

表 3-50 “r\_mtr\_foc\_less\_speed.h / 構造体 : ”st\_mtr\_pll\_t” 変数一覧

変数	型	Qn	PU	内容	備考
s2_dt	int16_t	Q18	時間	制御周期	
s2_speed_rad	int16_t	Q14	各周波数	速度	
st_pi	st_mtr_pi_t		-	PI 構造体	構造体

表 3-51 “r\_mtr\_foc\_less\_speed.h / 構造体 : ”st\_mtr\_deadtime\_comp\_t” 変数一覧

変数	型	Qn	PU	内容	備考
s2_deadtime_error_voltage	int16_t	Q12	電圧	電圧誤差	
s2_deadtime_limit_current	int16_t	Q12	電流	電流リミット	
s2_delta_v_uvw[3]	int16_t	Q12	電圧	3 相電圧補償値	

表 3-52 “r\_mtr\_foc\_less\_speed.h / 構造体 : ”st\_mtr\_asr\_t” 変数一覧

変数	型	Qn	PU	内容	備考
s1_ref_dir	int8_t	-	-	回転方向指令	1 : CW -1 : CCW
s2_speed_ctrl_period	int16_t	Q15	時間	速度制御周期	
s2_ref_speed_rad	int16_t	Q14	角周波数	指令速度	
s2_ref_speed_rad_ctrl	int16_t	Q14	角周波数	指令速度制御値	
s2_speed_rad	int16_t	Q14	角周波数	速度	
s2_ramp_limit_speed_rad	int16_t	Q14	角周波数	加速度制限値	
s2_ramp_deci_sample_cnt	int16_t	Q14	角周波数	加速度制限値の間引き回数	
s2_max_speed_rad	int16_t	Q14	角周波数	最大速度	
s2_limit_speed_rad	int16_t	Q14	角周波数	制限速度	
s2_init_intg	int16_t	Q13	電流	センサレス切り替え時積分項初期値	
s2_cl2ol_speed_rad	int16_t	Q14	角周波数	クローズドループからオープンループへの切り替え速度	
s2_ol2cl_speed_rad	int16_t	Q14	角周波数	オープンループからクローズドループへの切り替え速度	
st_pi	st_mtr_pi_t	-	-	速度 PI 構造体	構造体
st_lpf	st_mtr_lpf1_t	-	-	速度 LPF 構造体	

表 3-53 “r\_mtr\_foc\_less\_speed.h / 構造体 : ”st\_mtr\_mod\_t” 変数一覧

変数	型	Qn	PU	内容	備考
s2_com_v	int16_t	Q13	電圧	電圧オフセット	
s2_mod_u;	int16_t	Q12	-	U 相変調率	
s2_mod_v;	int16_t	Q12	-	V 相変調率	
s2_mod_w;	int16_t	Q12	-	W 相変調率	
s2_reci_vdc	int16_t	Q13	1/電圧	電圧の逆数	
s2_limit_vout	int16_t	Q13	電圧	電圧リミット	

表 3-54 “r\_mtr\_foc\_less\_speed.h / 構造体 : ”st\_mtr\_tscs\_t” 変数一覧[3 シャントモード時]

変数	型	Qn	PU	内容	備考
u1_offset_idc_adc	uint8_t	Q0	-	DC リンク電流オフセット値	
s2_duty_u	int16_t	Q0	-	U 相 Duty(PWM レジスタ設定値)	
s2_duty_v	int16_t	Q0	-	V 相 Duty(PWM レジスタ設定値)	
s2_duty_w	int16_t	Q0	-	W 相 Duty(PWM レジスタ設定値)	
s2_offset_iu	int16_t	Q13	電流	U 相電流オフセット値	
s2_offset_iw	int16_t	Q13	電流	W 相電流オフセット値	
u4_offset_iu_sum	uint32_t	Q13	電流	U 相電流オフセット値積分値	
u4_offset_iw_sum	uint32_t	Q13	電流	W 相電流オフセット値積分値	
u4_offset_idc_ad_sum	uint32_t	Q0	-	DC リンク電流オフセット値積分値	
u2_offset_calc_cnt	uint16_t	Q0	-	オフセット電流測定回数	
u2_offset_sample_cnt	uint16_t	Q0	-	オフセット電流測定サンプル数	
u2_cnt_ad[2]	uint16_t	Q13	-	UW 相電流 AD 変換値	

表 3-55 “r\_mtr\_foc\_less\_speed.h / 構造体 : ”st\_mtr\_sscs\_t” 変数一覧[1 シャントモード時]

変数	型	Qn	PU	内容	備考
u1_drv_pattern	uint8_t	Q0	-	変調率大小関係パターン	
u1_offset_idc_adc	uint8_t	Q0	-	dc 電流オフセット	
u1_flag_duty_adj_limit_over	uint8_t	Q0	-	Duty のリミットオーバーフラグ	
u1_flag_ctrl_loop	uint8_t	Q0	-	制御ループフラグ	
s2_duty_max	uint16_t	Q0	-	最大デューティ値	
s2_duty_mid	uint16_t	Q0	-	中間デューティ値	
s2_duty_min	uint16_t	Q0	-	最小デューティ値	
s2_duty_u	uint16_t	Q0	-	U 相デューティ値	
s2_duty_v	uint16_t	Q0	-	V 相デューティ値	
s2_duty_w	uint16_t	Q0	-	W 相デューティ値	
s2_duty_max_adj	uint16_t	Q0	-	最大デューティ調整値	
s2_duty_mid_adj	uint16_t	Q0	-	中間デューティ調整値	
s2_duty_min_adj	uint16_t	Q0	-	最小デューティ調整値	
s2_duty_max_adj_comp	uint16_t	Q0	-	最大デューティ調整補償値	
s2_duty_mid_adj_comp	uint16_t	Q0	-	中間デューティ調整補償値	
s2_duty_min_adj_comp	uint16_t	Q0	-	最小デューティ調整補償値	
s2_duty_u_adj	uint16_t	Q0	-	U 相デューティ調整値	
s2_duty_v_adj	uint16_t	Q0	-	V 相デューティ調整値	
s2_duty_w_adj	uint16_t	Q0	-	W 相デューティ調整値	
s2_duty_u_adjc	uint16_t	Q0	-	U 相デューティ調整補償値	
s2_duty_v_adjc	uint16_t	Q0	-	V 相デューティ調整補償値	
s2_duty_w_adjc	uint16_t	Q0	-	W 相デューティ調整補償値	
s2_duty_diff_limit	uint16_t	Q0	-	デューティ差の最小値	
s2_duty_diff_limit_half	uint16_t	Q0	-	デューティ差の最小値の半分	
s2_duty_diff_limit2	uint16_t	Q0	-	相間の Duty 偏差のリミット値 2	
s2_ad_point_a_cnt	uint16_t	Q0	-	A/D 変換ポイント A タイマカウンタ値	
s2_ad_point_b_cnt	uint16_t	Q0	-	A/D 変換ポイント B タイマカウンタ値	
s2_ad_point_a_adj_cnt	uint16_t	Q0	-	A/D 変換ポイント A カウンタ調整値	
s2_ad_point_b_adj_cnt	uint16_t	Q0	-	A/D 変換ポイント B カウンタ調整値	
s2_ad_ss_a	uint16_t	Q0	-	ポイント A A/D 変換結果	
s2_ad_ss_b	uint16_t	Q0	-	ポイント B A/D 変換結果	
s2_offset_ia	uint16_t	Q13	電流	ポイント A 電流オフセット値	
s2_offset_ib	uint16_t	Q13	電流	ポイント B 電流オフセット値	
s4_offset_ia_sum	int32_t	Q13	電流	ポイント A 電流オフセット値積分値	
s4_offset_ib_sum	int32_t	Q13	電流	ポイント B 電流オフセット値積分値	
u2_state_duty_diff	uint16_t	Q0	-	3 相のうち 2 相が一致ステータス	
u2_offset_calc_cnt	uint16_t	Q0	-	オフセット電流測定回数	
u2_offset_sample_cnt	uint16_t	Q0	-	オフセット電流測定サンプル数	
u2_cmt_ad[2]	uint16_t	Q13	-	AB ポイント電流 AD 変換値	

表 3-56 “r\_mtr\_foc\_less\_speed.h / 構造体 : ” st\_mtr\_foc\_t” 変数一覧 (1/2)

変数	型	Qn	PU	内容	備考
u2_run_mode	uint16_t	-	-	運転モード	0x00 : Init モード 0x01 : Boot モード 0x02 : Drive モード 0x03 : Analysis モード 0x04 : Tune モード
u2_ctrl_conf	uint16_t	-	-	制御入力	0x01 : 電流制御 0x02 : 速度制御 0x04 : 位置制御 0x08 : トルク制御 0x10 : 電圧制御
u2_error_status	uint16_t	-	-	エラーステータス	0x0000 : エラーなし 0x0001 : 過電流エラー(H/W) 0x0002 : 過電圧エラー 0x0004 : 回転速度エラー 0x0008 : ホールタイムアウトエラー 0x0010 : 誘起電圧タイムアウトエラー 0x0020 : ホールパターンエラー 0x0040 : 誘起電圧パターンエラー 0x0080 : 低電圧エラー 0x0100 : 過電流エラー(S/W) 0x0200 : TRX オーバフローエラー 0xFFFF : 未定義エラー
s1_direction	int8_t	-	-	現在の回転方向	1 : CW -1 : CCW
u1_flag_charge_cap	uint8_t	-	-	電流オフセット値計算フラグ	0 : オフセット計算処理実行 1 : オフセット計算処理終了
u1_state_drive	uint8_t	-	-	ドライブモードのステータス	0 : オフセット除去中 1 : オフセット除去完了 2 : IPD 処理実行 3 : IPD 処理完了 4 : 駆動開始 5 : d 軸電流 0 駆動 6 : ブレーキ処理 7 : 駆動停止
u1_state_ref_id	uint8_t	-	-	d 軸電流指令値生成ステータス	0 : d 軸電流 0 1 : d 軸電流直接制御
u1_state_ref_iq	uint8_t	-	-	q 軸電流指令値生成ステータス	0 : q 軸電流 0 1 : q 軸電流直接制御 2 : センサレス切り替え制御 3 : 速度 PI 出力
u1_state_ref_speed	uint8_t	-	-	速度指令値生成ステータス	0 : 速度 0 1 : 速度変化
u1_flag_down_to_ol	uint8_t	-	-	オープンループ遷移フラグ	0 : 移行なし 1 : 移行実行
u1_flag_draw_in	uint8_t	-	-	Id 引き込みフラグ	0 : 未到達 1 : 指令値に到達
u2_draw_in_wait_cnt	uint16_t	-	-	Id 引き込み待ち時間	
u2_draw_in_time_calc_cnt	uint16_t	-	-	Id 引き込み待ち時間カウンタ	
s2_vdc_ad	int16_t	Q13	電圧	電源電圧	
u2_vdc_temp_ad	uint16_t	-	-	電源電圧 AD 変換値一時保存	
s2_limit_over_current	int16_t	Q13	電流	過電流リミット値	
s2_limit_over_voltage	int16_t	Q13	電圧	過電圧リミット値	
s2_limit_under_voltage	int16_t	Q13	電圧	低電圧リミット値	

表 3-57 “r\_mtr\_foc\_less\_speed.h / 構造体 : ”st\_mtr\_foc\_t” 変数一覧 (2/2)

変数	型	Qn	PU	内容	備考
st_ad_i	st_coordinate13	-	-	ADC 電流座標系	
st_ref_v	st_coordinate13	-	-	指令電圧座標系	
st_ref_i	st_coordinate13	-	-	指令電流座標系	
st_i_repro	st_coordinate13	-	-	再現電流座標系	
st_iq_repro	st_mtr_lpf1_t	-	-	電流再現用 q 軸電流 LPF	
st_id_repro	st_mtr_lpf1_t	-	-	電流再現用 d 軸電流 LPF	
st_stm	st_mtr_statemachine_t	-	-	ステートマシン構造体	
st_motor	st_mtr_parameter_t	-	-	モータパラメータ構造体	
st_phe	st_mtr_est_phe_t	-	-	位相誤差推定構造体	
st_tscs	st_mtr_tscs_t	-	-	3 相電流検出構造体	[3 シャントモード時]
st_sscs	st_mtr_sscs_t	-	-	1 シャント抵抗電流検出構造体	[1 シャントモード時]
st_acr	st_mtr_acr_t	-	-	ACR 構造体	電流 PI 制御
st_asr	st_mtr_asr_t	-	-	ASR 構造体	速度 PI 制御
st_mod	st_mtr_mod_t	-	-	変調構造体	
st_pll	st_mtr_pll_t	-	-	PLL 制御構造体	
st_dt_comp	st_mtr_deadtime_comp_t	-	-	デッドタイム補償構造体	
st_ipd	st_mtr_ipd_t	-	-	初期位置検出用構造体	
st_fw	st_mtr_fw_t	-	-	弱め磁束制御構造体	
st_damp	st_mtr_damp_t	-	-	ダンピング制御構造体	
s2_damp_speed	int16_t	Q14	速度	ダンピング速度出力	
s2_damp_ref_speed_rad_ctrl	int16_t	Q14	速度	ダンピング指令速度	
st_ol2cl	st_mtr_ol2cl_t			センサレス切り替え制御構造体	
st_pe_lpf	st_mtr_lpf1_t			位相誤差 LPF 構造体	
s2_phase_err_lpf_rad	int16_t	Q14	速度	位相誤差 LPF 値	



表 3-58 “r\_mtr\_ipd.h / 構造体 : ”st\_mtr\_ipd\_t” 変数一覧

変数	型	Qn	PU	内容	備考
u1_state_ipd	uint8_t	Q0	-	初期位置検出ステート	【初期位置検出】
u1_judge_sal	uint8_t	Q0	-	突極性判定結果	
u1_flag_cmp0_intr	uint8_t	Q0	-	CMP0 割り込み発生フラグ	
u1_sal_angle_current	uint8_t	Q0	-	突極性モータの角度検出における閾値電流	
u1_sal_angle_cnt	uint8_t	Q0	-	突極性モータの角度検出の測定回数	
u1_sal_polarity_current	uint8_t	Q0	-	突極性モータの極性検出における閾値電流	
u1_sal_polarity_cnt	uint8_t	Q0	-	突極性モータの極性検出の測定回数	
u1_sal_polarity	uint8_t	Q0	-	極性検出結果	
u1_non_sal_current	uint8_t	Q0	-	非突極の回転子の角度検出における閾値電流	
u1_non_sal_cnt	uint8_t	Q0	-	非突極性の回転子の角度検出測定回数	
u1_init_position	uint8_t	Q0	-	初期位置検出判定結果	
u2_temp_trx_cnt	uint16_t	Q0	-	TRX カウント値取得	
u2_sal_angle_discharge	uint16_t	Q0	-	突極性モータの角度検出の放電時間	
u2_sal_polarity_discharge	uint16_t	Q0	-	突極性モータの極性検出の放電時間	
u2_non_sal_discharge	uint16_t	Q0	-	非突極性モータの角度検出の放電時間	
u4_sal_angle_trx_sum[3]	uint32_t	Q0	-	突極性モータの角度検出の TRX カウント値	
u4_sal_check_trx_sum	uint32_t	Q0	-	突極性検出時の TRX カウント値	
u4_sal_polarity_trx_sum[2]	uint32_t	Q0	-	突極性モータの極性検出の TRX カウント値	
u4_non_sal_trx_sum[6]	uint32_t	Q0	-	非突極性の回転子の角度検出の TRX カウント値	
u4_sal_angle_trx_diff	uint32_t	Q0	-	突極性モータの角度検出の TRX カウント値差分	
u4_sal_polarity_trx_diff	uint32_t	Q0	-	突極性モータの極性検出の TRX カウント値差分	
u4_non_sal_trx_diff	uint32_t	Q0	-	非突極性の回転子の角度検出における TRX カウント値差分	
u4_sal_angle_th	uint32_t	Q0	-	突極性モータの角度検出の TRX カウント値差分閾値	
u4_sal_angle_per	uint32_t	Q0	-	突極性モータの角度検出の TRX カウント値差分閾値の割合	
u4_sal_polarity_th	uint32_t	Q0	-	突極性モータの極性検出の TRX カウント値差分閾値	
u4_sal_polarity_per	uint32_t	Q0	-	突極性モータの極性検出の TRX カウント値差分閾値の割合	
u4_non_sal_th	uint32_t	Q0	-	非突極性の回転子の角度検出における TRX カウント値差分閾値	
u4_non_sal_per	uint32_t	Q0	-	非突極性の回転子の角度検出における TRX カウント値差分閾値の割合	

表 3-59 “r\_mtr\_fw\_ctrl.h” / 構造体 : ”st\_mtr\_fw\_t” 変数一覧

変数	型	Qn	PU	内容	備考
s2_speed_th_rad	int16_t	Q14	速度	弱め磁束制御の速度の閾値[rpm]	
s2_v_mag	int16_t	Q13	電圧	出力電圧の最大値[V]	
s2_v_mag_th	int16_t	Q13	電圧	出力電圧の閾値[V]	
s2_delta_id	int16_t	Q13	電流	弱め磁束制御の Id 変化量[A]	
s2_limit_id	int16_t	Q13	電流	d 軸電流リミット	
s2_output_id	int16_t	Q13	電流	d 軸電流出力	
s2_i_max	int16_t	Q13	電流	電流の最大値	

表 3-60 “r\_mtr\_damp\_ctrl.h” / 構造体 : ”st\_mtr\_hpf1\_t” 変数一覧

変数	型	Qn	PU	内容	備考
s2_k	int16_t	Q15	-	HPF ゲイン	
s2_pre_input	int16_t	Q13	電圧	入力の前回値	
s2_pre_output	int16_t	Q13	電圧	出力の前回値	
u1_q_hpf_co	int16_t	Q15	-	HPF ゲイン Q 値	

表 3-61 “r\_mtr\_damp\_ctrl.h” / 構造体 : ”st\_mtr\_damp\_t” 変数一覧

変数	型	Qn	PU	内容	備考
s2_k	int16_t	Q12	速度/電圧	ダンピング制御ゲイン	
s2_speed_limit_rate	int16_t	Q14	速度	速度リミット	
u1_q_damp_speed_calc	int16_t	Q14	速度	ダンピング制御速度 Q 値	
u1_q_damp_speed_limit_calc	int16_t	Q14	速度	ダンピング制御速度リミット Q 値	
st_hpf	st_mtr_hpf1_t	-	-	LPF 構造体	

表 3-62 “r\_mtr\_ol2cl\_ctrl.h” / 構造体 : ”st\_mtr\_ol2cl\_t” 変数一覧

変数	型	Qn	PU	内容	備考
s2_ramp_limit_current	int16_t	Q13	current	切り替え処理時の電流の上昇制限値[A/ms]	
s2_temp_ramp_limit_current	int16_t	Q13	current	電流の上昇制限値[A/ms]の一時保存データ	
s2_i_ol_trq	int16_t	Q13	current	オープンループ時のトルク電流[A]	
s2_i_ol_trq_k	int16_t	Q20	current/angle	トルク電流算出ゲイン	
s2_cl_swich_phase_err_rad	int16_t	Q12	angle	センサレス切り替え時の位相誤差	
u2_switch_time_cnt	uint16_t	Q0	-	切り替え時間[cnt]	
u1_q_i_accele	uint8_t	-	-	電流の加速分算出のための Q 値	
u1_q_iq_calc	uint8_t	-	-	電流の q 軸成分算出のための Q 値	
st_ph_err	st_sincos12	-	-	位相誤差の角度構造体	

### 3.5 センサレスベクトル制御ソフトマクロ定義一覧

本制御プログラムで使用するマクロ定義一覧を次に示します。

表 3-63 “r\_mtr\_config.h” マクロ定義一覧

マクロ	定義値	内容	備考
IP_GB01_x4	-	インバータボードの選択	
MP_TG_55L_KA	-	モータパラメータの選択	
CP_TG_55L_KA	-	制御パラメータの選択	
SINGLE_SHUNT	0	1 シャントモード	
THREE_SHUNT	1	3 シャントモード	
CURRENT_SENS_METHOD	SINGLE_SHUNT THREE_SHUNT	電流検出方式 注1	デフォルト設定:0
USE_DEADTIME_COMP	0:1	デッドタイム補償使用の選択(1:Enable 0:Disable)	デフォルト設定 1
USE_SPEED_LPF	0:1	速度 LPF 使用の選択(1:Enable 0:Disable)	デフォルト設定 1
USE_CURRENT_LPF_IQ	0:1	q 軸電流 LPF 使用の選択(1:Enable 0:Disable)	デフォルト設定 0
USE_CURRENT_LPF_ID	0:1	d 軸電流 LPF 使用の選択(1:Enable 0:Disable)	デフォルト設定 0
USE_IPD	0:1	初期位置検出使用の選択(1:Enable 0:Disable)	デフォルト設定 0
USE_FIELD_WEAKENING	0:1	弱め磁束制御使用の選択(1:Enable 0:Disable)	デフォルト設定 1
USE_OPENLOOP_DAMPING	0:1	オープンループダンピング制御使用の選択 (1:Enable 0:Disable)	デフォルト設定 1
USE_OL2CL_CTRL	0:1	センサレス切り替え制御使用の選択 (1:Enable 0:Disable)	デフォルト設定 1
USE_DUTY_2PH_CROS_COMP	0:1	2 相 Duty クロス時の電流補償(1:Enable 0:Disable)	デフォルト設定 1
MOD_3PH_SPWM	0	正弦波変調	
MOD_3PH_TOW	1	3 次高調波加算	
MOD_METHOD	MOD_3PH_SPWM MOD_3PH_TOW	変調方式	デフォルト設定 1

注 1 : 本マクロの切り替えを行う場合、config フォルダ内の電流検出に関わるパラメータを適宜設定してください。

表 3-64 “r\_mtr\_motor\_parameter.h”マクロ定義一覧

マクロ名	定義値	備考	備考
MP_POLE_PAIRS	5	極対数	
MP_RESISTANCE	1.27f	抵抗 [Ω]	
MP_D_INDUCTANCE	0.00899f	d 軸インダクタンス [H]	
MP_Q_INDUCTANCE	0.00899f	q 軸インダクタンス [H]	
MP_BEMF_CONSTANT	0.091f	誘起電圧定数 [V・s/m]	
MP_ROTOR_INERTIA	0.000066f	イナーシャ [kgm <sup>2</sup> ]	
MP_RATED_CURRENT	0.98f	定格電流 [A]	
MP_RATED_SPEED	1253	定格速度 [rpm]	
STAR	0	スター結線	デフォルト設定
DELTA	1	デルタ結線	
MP_MOTOR_WIRE_CONNECTION	STAR DELTA	モータの結線方式の選択	スター結線 or デルタ結線

表 3-65 “r\_mtr\_control\_parameter.h”マクロ定義一覧

マクロ名	定義値	備考	備考
CP_ACR_NF_HZ	500.0f	電流 PI 制御固有周波数 [Hz]	
CP_ASR_NF_HZ	8.61f	速度 PI 制御固有周波数 [Hz]	
CP_PLL_NF_HZ	60.27f	PLL 制御固有周波数 [Hz]	
CP_ASR_LPF_COF_HZ	150.68f	速度 LPF のカットオフ周波数[Hz]	
CP_ACR_LPF_COF_HZ	2000	電流 LPF のカットオフ周波数[Hz]	
CP_I_REPRO_COF_HZ	2000	電流再現用 LPF のカットオフ周波数 [Hz]	
CP_MAX_SPEED_RPM	1879.5f	最大速度(機械角)[rpm]	
CP_SPEED_LIMIT_RPM	2506	制限速度(機械角)[rpm]	
CP_OC_LIMIT	2	過電流リミット値 [A]	
CP_OL_REF_ID	0.98f	d 軸電流指令値 [A]	
CP_DRAW_IN_WAIT_TIME	0.2f	引き込み時間[[s]	
CP_INIT_ASR_INTEG	0.06f	q 軸電流 PI 積分項初期値 [A]	
CP_ASR_KI_ADJ	0.2f	速度 PI 積分項の調整パラメータ	
CP_LAMP_LIMIT_CURRENT	0.002661f	電流の上昇制限値[PU/ms]	
CP_OL2CL_SPEED_RPM	438.0f	センサレスからオープンループへの切り替え速度(機械角)[rpm]	
CP_CL2OL_SPEED_RPM	250.6f	オープンループからセンサレスへの切り替え速度(機械角)[rpm]	
CP_LAMP_LIMIT_SPEED_RPM	1.290313f	加速度制限値 [rpm/ms]	
CP_RAMP_SPEED_CNT_DECIMATION	0	加速度制限の間引き回数	
CP_OFFSET_CALC_TIME	512	電流オフセット値計算回数	
CP_AD_POINT_A_ADJ_CNT	100	A/D 変換タイミング A の調整値	[1 シャントモード時]
CP_AD_POINT_B_ADJ_CNT	100	A/D 変換タイミング B の調整値	
CP_SAL_ANGLE_CURRENT	0.98f	突極性モータの角度検出における閾値電流[A]	【初期位置検出】
CP_SAL_ANGLE_TRX_THRESHOLD	1614	突極性モータの角度検出の TRX カウント値差分閾値	
CP_SAL_ANGLE_DISCHARGE	989	突極性モータの角度検出の放電時間	
CP_SAL_POLARITY_CURRENT	0.98f	突極性モータの極性検出における閾値電流[A]	
CP_SAL_POLARITY_TRX_THRESHOLD	604	突極性モータの極性検出の TRX カウント値差分閾値	
CP_SAL_POLARITY_DISCHARGE	743	突極性モータの極性検出の放電時間	
CP_NON_SAL_CURRENT	0.98f	非突極性モータの角度検出における閾値電流[A]	
CP_NON_SAL_TRX_THRESHOLD	1208	非突極性モータの角度検出の TRX カウント値差分閾値	
CP_NON_SAL_DISCHARGE	743	非突極性モータの角度検出の放電時間	
CP_FW_SPEED_THRESHOLD	1253	弱め磁束制御の速度の閾値[rpm]	
CP_FW_V_MAG_THRESHOLD	112f	出力電圧の閾値[V]	
CP_FW_DELTA_ID	0.00024f	弱め磁束制御の Id 変化量[A]	
CP_DAMP_HPF_COF_HZ	5	ダンピング制御の HPF カットオフ周波数	【オープンループダンピング制御】
CP_DAMP_ZETA	1	ダンピング制御減衰係数	
CP_DAMP_SPEED_LIMIT_RATE	0.2f	ダンピング制御速度リミット	
CP_PHASE_ERR_LPF_COF_HZ	10.0f	センサレス切り替え制御のための位相誤差 LPF カットオフ周波数[Hz]	【センサレス切り替え処理】
CP_OL2CL_SWITCH_TIME	0.025f	センサレス切り替え時間[s]	

表 3-66 “r\_mtr\_inverter\_parameter.h” マクロ定義一覧

マクロ	定義値	内容	備考
IP_DEADTIME	1.5f	デッドタイム	
IP_CURRENT_RANGE	10	電流スケーリングレンジ [A]	
IP_VDC_RANGE	686.8f	電圧スケーリングレンジ [V]	
IP_INPUT_V	141	入力電圧 [V]	
IP_CURRENT_LIMIT	3.6f	電流リミット値 [A]	
IP_OVERVOLTAGE_LIMIT	160	過電圧リミット [V]	
IP_UNDERVOLTAGE_LIMIT	110	低電圧リミット [V]	
IP_DC_SHUNT_RESISTANCE	0.1f	DC リンクシャント抵抗[Ω]	
IP_DC_AMPLIFICATION_GAIN	5	DC リンク電流増幅ゲイン	
IP_BSC_CHARGE_TIME	100	ブートストラップコンデンサ充電時間	

表 3-67 “r\_mtr\_scaling\_parameter.h” マクロ定義一覧

マクロ	定義値	内容	備考
FP_SF_VOLTAGE	39	電圧 PU 変換値 (((IP_VDC_RANGE/1023) × PU_SF_VOLTAGE) × (1<<MTR_Q_VOLTAGE))の値を設定	
FP_SF_CURRENT	81	電流 PU 変換値 (((IP_CURRENT_RANGE/1023) × PU_SF_CURRENT) × (1<<MTR_Q_CURRENT)) の値を設定	× ×
PU_BASE_CURRENT_A	MP_RATED_CURRENT	電流基準値 [A]	
PU_BASE_VOLTAGE_V	IP_INPUT_V	電圧基準値 [V]	
PU_BASE_FREQ_Hz	MTR_TWOP/CP_MAX_SPEED_RPM *MP_POLE_PAIRS/60	周波数基準値 [Hz]	
PU_BASE_ANGLE_Rad	1.0f	角度基準値 [rad]	
PU_SF_CURRENT	1.0f / PU_BASE_CURRENT_A	電流スケール [PU/A]	
PU_SF_VOLTAGE	1.0f / PU_BASE_VOLTAGE_V	電圧スケール [PU/V]	
PU_SF_AFREQ	1.0f / PU_BASE_FREQ_Hz	角周波数スケール [PU/(rad/s)]	
PU_SF_ANGLE	1.0f / PU_BASE_ANGLE_Rad	角度スケール[PU/rad]	
PU_SF_TIME	PU_SF_ANGLE / PU_SF_AFREQ	時間スケール [PU/s]	
PU_SF_RES	PU_SF_VOLTAGE / PU_SF_CURRENT	抵抗スケール[PU/ohm]	
PU_SF_IND	PU_SF_RES / PU_SF_AFREQ	インダクタンススケール[PU/H]	
PU_SF_BEMF_CONST	PU_SF_VOLTAGE / PU_SF_AFREQ	誘起電圧定数スケール[PU/Wb]	
PU_SF_INERTIA	PU_SF_BEMF_CONST * PU_SF_CURRENT / (MP_POLE_PAIRS * MP_POLE_PAIRS * PU_SF_AFREQ * PU_SF_AFREQ)	イナーシャスケール [PU/(rad/kgm^2)]	
PU_SF_RPM_RAD	1.0f / CP_MAX_SPEED_RPM	[rpm]から[rad/s]への変換スケール	
PU_SF_RAD_RPM	CP_MAX_SPEED_RPM	[rad/s]から[rpm]への変換スケール	
PU_SF_ACR_KP	PU_SF_RES	電流 PI 比例ゲインスケール	
PU_SF_ACR_KIDT	PU_SF_RES	電流 PI 積分ゲインスケール	
PU_SF_ASR_KP	PU_SF_CURRENT / PU_SF_AFREQ	速度 PI 比例ゲインスケール	
PU_SF_ASR_KIDT	PU_SF_CURRENT / PU_SF_AFREQ	速度 PI 積分ゲインスケール	
PU_SF_PLL_KP	PU_SF_AFREQ / PU_SF_ANGLE	PLL 比例ゲインスケール	
PU_SF_PLL_KIDT	PU_SF_AFREQ / PU_SF_ANGLE	PLL 積分ゲインスケール	
MTR_Q_ANGLE	12	角度の Q 値	
MTR_Q_CURRENT	13	電流の Q 値	
MTR_Q_VOLTAGE	13	電圧の Q 値	
MTR_Q_VMOD	12	PWM 変調率の Q 値(変更不可)	
MTR_Q_AFREQ	14	角周波数の Q 値	
MTR_Q_CTRL_TIME	18	FOC 制御周期の Q 値	
MTR_Q_CTRL_TIME_SPEED	15	速度制御周期の Q 値	
MTR_Q_RESISTANCE	18	抵抗の Q 値	
MTR_Q_INDUCTANCE	19	インダクタンスの Q 値	
MTR_Q_BEMF_CONST	15	誘起電圧定数の Q 値	
MTR_Q_INERTIA	10	イナーシャの Q 値	
MTR_Q_RECIV	13	電圧の逆数の Q 値	
MTR_Q_RECIM	14	誘起電圧定数の逆数の Q 値	

表 3-68 “r\_mtr\_scaling\_parameter.h” マクロ定義一覧

マクロ	定義値	内容	備考
MTR_Q_ACR_KP	17	電流 PI 比例ゲインの Q 値	
MTR_Q_ACR_KIDT	23	電流 PI 積分ゲイン×制御周期の Q 値	
MTR_Q_ASR_KP	14	速度 PI 比例ゲインの Q 値	
MTR_Q_ASR_KIDT	20	速度 PI 積分ゲイン制御周期の Q 値	
MTR_Q_PLL_KP	15	PLL 比例ゲインの Q 値	
MTR_Q_PLL_KIDT	21	PLL 積分ゲイン×制御周期の Q 値	
MTR_Q_SPEED_LPF_CO	15	速度 LPF ゲインの Q 値	
MTR_Q_CURRENT_LPF_CO	15	電流 LPF ゲインの Q 値	
MTR_Q_CURRENT_REPO_LPF_CO	15	電流再現用 LPF ゲインの Q 値	
MTR_Q_DAMP_K	11	ダンピング制御ゲインの Q 値	
MTR_Q_DAMP_HPF_CO	15	ダンピング制御 HPF ゲインの Q 値	
MTR_Q_DAMP_SL_RATE	17	ダンピング制御速度リミットの Q 値	
MTR_Q_PHERR_LPF_CO	15	位相誤差 LPF の Q 値	
MTR_Q_OL2CL_K	20	センサレス切り替え制御のゲインの Q 値	
MTR_Q_DIV_DSP	16	DSP 関数割り算の Q 値(変更不可)	
MTR_Q_SIN_COS_DSP	14	DSP 関数の三角関数の Q 値(変更不可)	

表 3-69 “main.h” マクロ定義一覧

マクロ	定義値	内容	備考
MODE_INACTIVE	0x00	インアクティブモード	
MODE_ACTIVE	0x01	アクティブモード	
MODE_ERROR	0x02	エラーモード	
SIZE_STATE	3	モード状態数	

表 3-70 “ICS\_define.h” マクロ定義一覧

マクロ	定義値	内容	備考
RL78	-	CPU 定義	

表 3-71 “r\_mtr\_ics.h” マクロ定義一覧

マクロ	定義値	内容	備考
MTR_ICS_DECIMATION	0	ICS 処理間引き数	
ICS_ADDR	0xFE00	ICS 用アドレス指定	
ICS_INT_LEVEL	3	ICS 用割り込みレベル設定	
ICS_NUM	0x40	ICS 通信データサイズ	
ICS_BRR	3	ICS ビットレートレジスタ選択	
ICS_MODE	0	ICS 割り込みモード設定	

表 3-72 “r\_mtr\_ctrl\_rl78g1f.h” マクロ定義一覧 [1/2]

マクロ	定義値	内容	備考
USE_PWMOPA	MTR_SET	PWMOPA による過電流使用の選択	
MTR_INT_DECIMATION	1	割り込み処理キャリア間引き数	
MTR_PWM_TIMER_FREQ	64.0f	PWM タイマ周波数[kHz]	
MTR_INTVAL_TIMER_FREQ	32.0f	インターバル・タイマ周波数[kHz]	
MTR_CARRIER_FREQ	20.0f	キャリア割り込み周波数[kHz]	
MTR_INVVAL_PERIOD	$(MTR\_INT\_DECIMATION + 1) * 1000.0f / (MTR\_CARRIER\_FREQ)$	インターバル・タイマ周期[μs]	
MTR_DEADTIME	IP_DEADTIME	デッドタイム [μs]	
MTR_DEADTIME_CNT	$(int16_t)(MTR\_DEADTIME * MTR\_PWM\_TIMER\_FREQ)$	デッドタイム設定値	
MTR_CARRIER_CNT	$(uint16_t)(MTR\_PWM\_TIMER\_FREQ * 1000 / MTR\_CARRIER\_FREQ * 0.5f)$	キャリア設定値	
MTR_HALF_CARRIER_CNT	$(uint16_t)(MTR\_CARRIER\_SET * 0.5f)$	キャリア設定値(中間値)	
MTR_CURRENT_ADCONV_TIME	6.5f	A/D 変換開始を進める時間[μs]	[3 シャントモード時]
MTR_AD_TIME_ADJUST	0.2f	AD タイミング調整時間	
MTR_AD_TIME_CNT	$(uint16_t)(MTR\_PWM\_TIMER\_FREQ * (MTR\_PWM\_LA\_MIN\_ONTIME * 0.5f))$	A/D 変換時間カウンタ値	
MTR_AD_START_SHIFT_CNT	$MTR\_AD\_TIME\_CNT - (uint16_t)(MTR\_PWM\_TIMER\_FREQ * MTR\_AD\_TIME\_ADJUST)$	A/D 変換のためのシフトカウンタ値	
MTR_VOLTAGE_LIMIT_OFFSET	$(int16_t)((MTR\_CURRENT\_ADCONV\_TIME + MTR\_DEADTIME * 2) / (1000/MTR\_CARRIER\_FREQ)) * 0.5f * (1 << MTR\_Q\_VOLTAGE)$	電圧のオフセット制限値 [PU(V)]	
MTR_CENTER_AMPLITUDE_CNT	$(uint16_t)((MTR\_CARRIER\_CNT - (MTR\_AD\_TIME\_CNT + MTR\_DEADTIME\_CNT)) * 0.5f + MTR\_AD\_TIME\_CNT + MTR\_DEADTIME\_CNT)$	PWM タイマの振幅中心	
MTR_AD_MINIMUM_TIME	300	A/D 変換時間カウンタ値	[1 シャントモード時]
MTR_AD_MINIMUM_TIME2	50	A/D 変換時間カウンタ値	
MTR_HALF_DEADTIME_CNT	$(uint16_t)(MTR\_DEADTIME\_CNT * 0.5f)$	デッドタイム設定値の 1/2	
MTR_VOLTAGE_LIMIT_OFFSET	$(int16_t)((MTR\_DEADTIME * 2) / (1000/MTR\_CARRIER\_FREQ)) * 0.5f * (1 << MTR\_Q\_VOLTAGE)$	電圧のオフセット制限値 [PU(V)]	
MTR_OFFSET_CALC_ST_WAIT_CNT	100	電流オフセット取得前の安定待ち時間	
MTR_DEADTIME_RATIO	$(MTR\_DEADTIME * MTR\_CARRIER\_FREQ * (1 << MTR\_Q\_VOLTAGE)) / 1000$	デッドタイム補償係数	
MTR_DEADTIME_CURRENT_LIMIT	MP_RATED_CURRNET * 0.1f	電流制限値	
MTR_CTRL_PERIOD	$(MTR\_INT\_DECIMATION + 1) / (MTR\_CARRIER\_FREQ * 1000)$	電流制御周期	
MTR_SPEED_CTRL_PERIOD	0.001f	速度制御周期	
MTR_PORT_UP	P1_bit.no5	U 相 (正相) 電圧出力ポート	
MTR_PORT_UN	P1_bit.no4	U 相 (逆相) 電圧出力ポート	
MTR_PORT_VP	P1_bit.no3	V 相 (正相) 電圧出力ポート	
MTR_PORT_VN	P1_bit.no1	V 相 (逆相) 電圧出力ポート	
MTR_PORT_WP	P1_bit.no2	W 相 (正相) 電圧出力ポート	
MTR_PORT_WN	P1_bit.no0	W 相 (逆相) 電圧出力ポート	



表 3-73 “r\_mtr\_ctrl\_rl78g1f.h” マクロ定義一覧 [2/2]

マクロ	定義値	内容	備考
MTR_PORT_LED1	P14_bit.no1	LED1 出力ポート	
MTR_PORT_LED2	P14_bit.no0	LED2 出力ポート	
MTR_DUTY_U	TRDGRD0	タイマ RD ジェネラルレジスタ	
MTR_DUTY_V	TRDGRC1	タイマ RD ジェネラルレジスタ	
MTR_DUTY_W	TRDGRD1	タイマ RD ジェネラルレジスタ	
MTR_ADCCH_VDC	4	母線電圧の A/D コンバータチャンネル	
MTR_ADCCH_IU	2	U 相電流の A/D コンバータチャンネル	
MTR_ADCCH_IW	3	W 相電流の A/D コンバータチャンネル	
MTR_ADC_DATA_SHIFT	6	AD 変換値シフト量	
MTR_ADC_OFFSET	0x1FF	AD 変換値オフセット	
ERROR_NONE	0x00	エラーなし	
ERROR_CHANGE_CLK_TIMEOUT	0x01	クロック設定タイムアウトエラー	
ERROR_CHARGE_CAP_TIMEOUT	0x02	コンデンサ充電タイムアウトエラー	
MTR_OC_DETECT_REF	$(\text{uint8\_t})((\text{IP\_DC\_AMPLIFICATION\_GAIN} * \text{IP\_DC\_SHUNT\_RESISTANCE} * \text{IP\_CURRENT\_LIMIT}) * (255/5))$	過電流検出基準値	
MTR_OC_DETECT_OFFSET	$(\text{uint8\_t})(2.5 * (255/5))$	過電流検出オフセット値	
MTR_GET_PWM_COUNT	TRD1	PWM カウント値	[1 ショント モード 時]
MTR_ADC_MODE_CURRENT	0xA0	電流検出モード	
MTR_ADC_MODE_VDC	0x21	電圧検出モード	
MTR_DTC_BASE_ADDRESS	0xFE	DTC ベースアドレス	
MTR_DTC_ADC_ADDRESS	0xFE0A	DTC 起動要因 A/D 変換終了のアドレス	
MTR_DTC_ADC_CTRL_ADRS	0x48	コントロールデータ領域アドレス	
MTR_DTC_ADC_CTRL_BASE	$0xFE00 + \text{MTR\_DTC\_ADC\_CTRL\_ADDRESS}$	コントロールデータベースアドレス	
MTR_DTC_ADC_MODE	0x48	DTC 制御レジスタ設定値	
MTR_DTC_ADC_TRSF_SIZE	1	DTC ブロックサイズ	
MTR_DTC_ADC_TRSF_COUNTS	2	DTC 転送回数	
MTR_DTC_ADC_RELOAD_COUNTS	2	DTC 転送回数リロード	

表 3-74 “r\_mtr\_common.h” マクロ定義一覧

マクロ	定義値	内容	備考
MTR_TWOPi	$2 \times 3.14159265359f$	$2\pi$	
MTR_SQRT_3	$1.7320508f$	$\sqrt{3}$	
MTR_CW	1	CW	
MTR_CCW	-1	CCW	
MTR_ON	0	オン	
MTR_OFF	1	オフ	
MTR_CLR	0	フラグクリア	
MTR_SET	1	フラグセット	
MTR_OPL	0	オープンループ	
MTR_CLL	1	クローズドループ	
MTR_UNREACHED	0	未到達	
MTR_REACHED	1	到達	

表 3-75 “r\_mtr\_parameter.h” マクロ定義一覧

マクロ	定義値	内容	備考
MTR_PWM_DUTY_RANGE	4095	Duty レンジ	
MTR_INPUT_V	IP_INPUT_V	入力電圧	
MTR_HALF_VDC	$MTR\_INPUT\_V * 0.5f$	電圧の 50%	
MTR_MCU_ON_V	$MTR\_INPUT\_V * 0.8f$	電圧の 80%	
MTR_OVERVOLTAGE_LIMIT	IP_OVERVOLTAGE_LIMIT	過電圧リミット値	
MTR_UNDERVOLTAGE_LIMIT	IP_UNDERVOLTAGE_LIMIT	低電圧リミット値	
MTR_ANGLE_RANGE	$(int16\_t)(MTR\_TWOPi * PU\_SF\_ANGLE * (1 << MTR\_Q\_ANGLE))$	角度レンジ $2\pi$	
MTR_ANGLE_HALF_RANGE	$(int16\_t)(MTR\_ANGLE\_RANGE/2)$	角度レンジ $\pi$	
MTR_ANGLE_QUAT_RANGE	$(int16\_t)(MTR\_ANGLE\_RANGE/4)$	角度レンジ $\pi/2$	
MTR_OVERCURRENT_LIMIT	CP_OC_LIMIT	電流リミット値	
MTR_I_LIMIT_VD	$IP\_INPUT\_V * 0.5f$	Vd の電流 PI リミット	
MTR_I_LIMIT_VQ	$IP\_INPUT\_V * 0.5f$	Vq の電流 PI リミット	
MTR_RPM_RAD	$(MP\_POLE\_PAIRS * MTR\_TWOPi) / 60.0f$	[rpm] から [rad/s] への変換	
MTR_SPEED_LIMIT_RAD	$CP\_SPEED\_LIMIT\_RPM * MTR\_RPM\_RAD$	速度制限値[rad/s]	
MTR_MAX_SPEED_RAD	$CP\_MAX\_SPEED\_RPM * MTR\_RPM\_RAD$	最大速度[rad/s]	
MTR_LIMIT_IQ	$MP\_RATED\_CURRENT * MTR\_SQRT\_3$	速度 PI の出力制限値	
MTR_I_LIMIT_IQ	$MP\_RATED\_CURRENT * MTR\_SQRT\_3$	速度 PI の積分項の出力制限値	
MTR_CL2OL_SPEED_RAD	$CP\_LESS2OL\_SPEED\_RPM * MTR\_RPM\_RAD$	センサレスからオープンループへの切り替え速度 [rad/s]	
MTR_OL2CL_SPEED_RAD	$CP\_OL2LESS\_SPEED\_RPM * MTR\_RPM\_RAD$	オープンループからセンサレスへの切り替え速度[rad/s]	
MTR_RECIM	$1.0f / (MP\_BEMF\_CONSTANT * PU\_SF\_BEMF\_CONST)$	誘起電圧定数の逆数[PU]	
MTR_DRAW_IN_WAIT_CNT	$CP\_DRAW\_IN\_WAIT\_TIME / MTR\_SPEED\_CTRL\_PERIOD$	引き込み時間カウンタ値	
MTR_SWITCH_COUNT	$(uint16\_t)(CP\_OL2CL\_SWITCH\_TIME / MTR\_SPEED\_CTRL\_PERIOD)$	センサレス切り替え制御時間カウンタ値[cnt]	

表 3-76 “r\_mtr\_statemachine.h” マクロ定義一覧

マクロ	定義値	内容	備考
MTR_MODE_INIT	0x00	初期化モード	
MTR_MODE_DRIVE	0x01	ドライブモード	
MTR_MODE_STOP	0x02	ストップモード	
MTR_SIZE_STATE	3	ステート数	
MTR_EVENT_STOP	0x00	ストップイベント	
MTR_EVENT_DRIVE	0x01	ランイベント	
MTR_EVENT_ERROR	0x02	エラーイベント	
MTR_EVENT_RESET	0x03	リセットイベント	
MTR_SIZE_EVENT	4	イベント数	
MTR_STATEMACHINE_ERROR_NONE	0x00	ステートマシンエラーなし	
MTR_STATEMACHINE_ERROR_EVENTOUTBOUND	0x01	イベントインデックスが範囲外	
MTR_STATEMACHINE_ERROR_STATEOUTBOUND	0x02	ステートインデックスが範囲外	
MTR_STATEMACHINE_ERROR_ACTIONEXCEPTION	0x04	アクションの失敗	

表 3-77 “r\_mtr\_foc\_less\_speed.h” マクロ定義一覧

マクロ	定義値	内容	備考
MTR_CONTROL_CURRENT	0x01	電流制御	
MTR_CONTROL_SPEED	0x02	速度制御	
MTR_CONTROL_POSITION	0x04	位置制御	
MTR_CONTROL_TORQUE	0x08	トルク制御	
MTR_CONTROL_VOLTAGE	0x10	電圧制御	
MTR_ERROR_NONE	0x00	エラーなし	
MTR_ERROR_OVER_CURRENT	0x0001	過電流エラー	
MTR_ERROR_OVER_VOLTAGE	0x0002	過電圧エラー	
MTR_ERROR_OVER_SPEED	0x0004	過速度エラー	
MTR_ERROR_HALL_TIMEOUT	0x0008	ホールタイムアウトエラー	
MTR_ERROR_BEMF_TIMEOUT	0x0010	誘起電圧タイムアウトエラー	
MTR_ERROR_HALL_PATTERN	0x0020	ホールパターンエラー	
MTR_ERROR_BEMF_PATTERN	0x0040	誘起電圧パターンエラー	
MTR_ERROR_UNDER_VOLTAGE	0x0080	低電圧エラー	
MTR_ERROR_OVERCURRENT_SW	0x0100	ソフトウェア過電流エラー	
MTR_ERROR_IPD_TRX_OVERFLOW	0x0200	初期位置検出時 TRX オーバフローエラー	
MTR_ERROR_UNKNOWN	0xff	未定義エラー	
MTR_ID_ZERO_CONST	0	d 軸電流 0 制御	
MTR_ID_MANUAL	1	d 軸電流マニュアル制御	
MTR_IQ_ZERO_CONST	0	q 軸電流 0 制御	
MTR_IQ_MANUAL	1	q 軸電流マニュアル制御	
MTR_IQ_OL2CL	2	q 軸電流のセンサレス切り替え制御	
MTR_IQ_SPEED_PI_OUTPUT	3	速度 PI 制御出力	
MTR_SPEED_ZERO_CONST	0	速度 0 制御	
MTR_SPEED_MANUAL	1	速度マニュアル制御	
MTR_OFFSET_CALC_EXE	0	オフセット除去中	
MTE_OFFSET_CALC_END	1	オフセット除去完了	
MTR_IPD_EXE	2	IPD 処理実行	
MTR_IPD_END	3	IPD 処理完了	
MTR_DRIVE_START	4	駆動開始	
MTR_DRIVE_ID_ZERO	5	d 軸電流 0 駆動	
MTR_DRIVE_BRAKE	6	ブレーキ処理	
MTR_DRIVE_END	7	駆動停止	
MTR_DRV_UVW	1	デューティ大小関係 U>V>W	[1 シャントモード時]
MTR_DRV_UWV	2	デューティ大小関係 U>W>V	
MTR_DRV_VUW	3	デューティ大小関係 V>U>W	
MTR_DRV_VWU	4	デューティ大小関係 V>W>U	
MTR_DRV_WUV	5	デューティ大小関係 W>U>V	
MTR_DRV_WVU	6	デューティ大小関係 W>V>U	

表 3-78 "r\_mtr\_ipd.h" マクロ定義一覧

マクロ	定義値	内容	備考
MTR_REF_CURRENT_BASE	(float)IP_DC_AMPLIFICATION_GAIN*IP_DC_SHUNT_RESISTANCE*256/5	CMP0 閾値電流設定スケールファクタ	【初期位置検出】
MTR_SAL_ANGLE_MAX_CNT	20	突極性モータの角度検出の最大測定回数	
MTR_SAL_ANGLE_PERCENTAGE	30	突極性モータの角度検出の閾値カウント割合	
MTR_SAL_POLARITY_MAX_CNT	20	突極性モータの極性検出の最大測定回数	
MTR_SAL_POLARITY_PERCENTAGE	30	突極性モータの極性検出の閾値カウント割合	
MTR_NON_SAL_MAX_CNT	20	非突極性モータの角度検出の最大測定回数	
MTR_NON_SAL_PERCENTAGE	30	非突極性モータの角度検出の閾値カウント割合	
MTR_WAIT_FOR_CMP0_ENABLE	50	CMP0 割り込み許可待ち時間	
MTR_PERCENTAGE	100	百分率計算	
MTR_ENERGIZE_2_PHASES	0	2 相通電	
MTR_ENERGIZE_3_PHASES	1	3 相通電	
MTR_REVERSE_DIRECTION	3	極性反転	
MTR_PRE_JUDGE	0	極性未判定	
MTR_SALIENT	1	突極性あり	
MTR_NON_SALIENT	2	突極性なし	
MTR_ENERGIZE_U2V	0	2 相通電時の電圧パターン	
MTR_ENERGIZE_V2W	1		
MTR_ENERGIZE_W2U	2		
MTR_ENERGIZE_V2U	3		
MTR_ENERGIZE_W2V	4		
MTR_ENERGIZE_U2VW	0	3 相通電時の電圧パターン	
MTR_ENERGIZE_V2WU	1		
MTR_ENERGIZE_W2UV	2		
MTR_ENERGIZE_VW2U	3		
MTR_ENERGIZE_WU2V	4		
MTR_ENERGIZE_UV2W	5		
MTR_MAX_PHASE	0	最大カウント相	
MTR_MN_PHASE	1	最小カウント相	
MTR_POLARITY_NONE	0	極性デフォルト値	
MTR_POLARITY_POSITIVE	1	極性正方向	
MTR_POLARITY_NEGATIVE	2	極性負方向	
MTR_IPD_NONE	0	デフォルトステート	
MTR_IPD_SAL_ANGLE	1	突極性モータの角度検出	
MTR_IPD_SAL_POLARITY	2	突極性モータの極性検出	
MTR_IPD_NON_SAL	3	非突極性時の角度検出	
MTR_IPD_FINISH	4	初期位置検出終了	
MTR_IPD_UNDETECTED	5	初期位置検出未検出	
MTR_IPD_ERROR	6	初期位置検出エラー	
MTR_TRX_CNT	TRX	TRX カウントレジスタ	

### 3.6 割り込み処理の仕様

本サンプルソフトウェアの割り込み処理について説明します。

割り込み処理は、1 ショントモード時にキャリア周期(50[μs])周期割り込みと 1[ms]周期割り込みの 2 つの周期割り込みにより構成されます。3 ショントモード時は 100[μs]周期割り込みと 1[ms]周期割り込みの 2 つの周期割り込みにより構成されます。

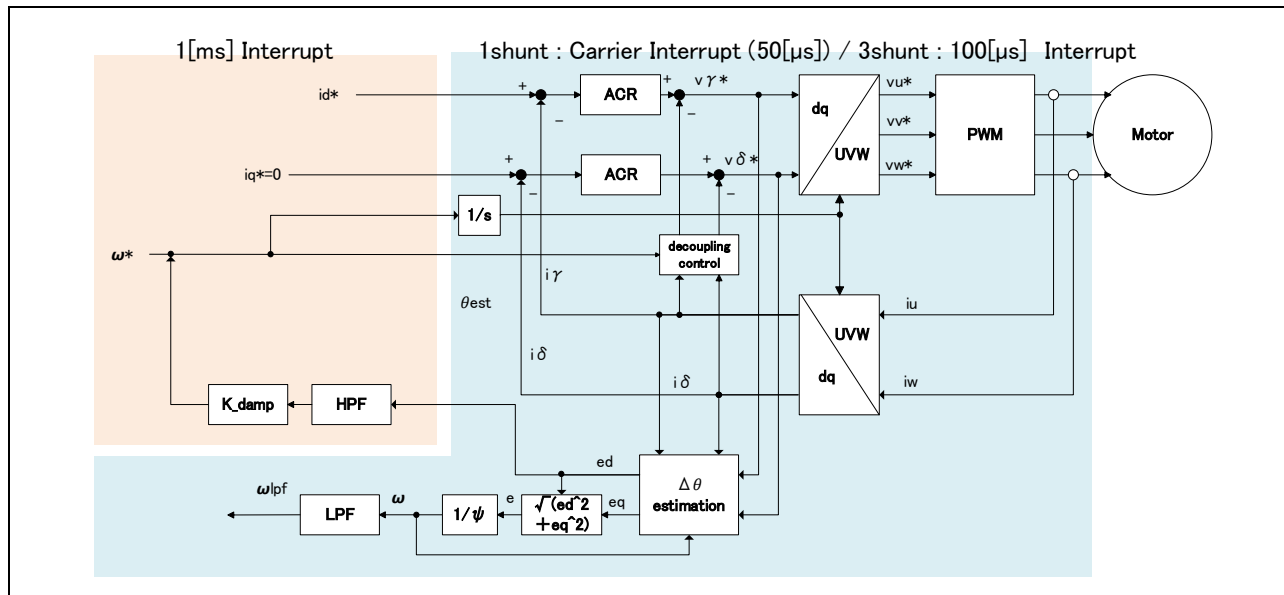


図 3-22 制御ブロック内の割り込み処理(オープンループ制御時)

オープンループ時の駆動概略を説明します。d 軸電流指令値を与えて、速度 0 から指令速度をランプ状に上昇させ、速度指令値を積分した角度情報を用いて角度を更新します。軸誤差推定器から出力される誘起電圧値を用いて推定速度を観測します。

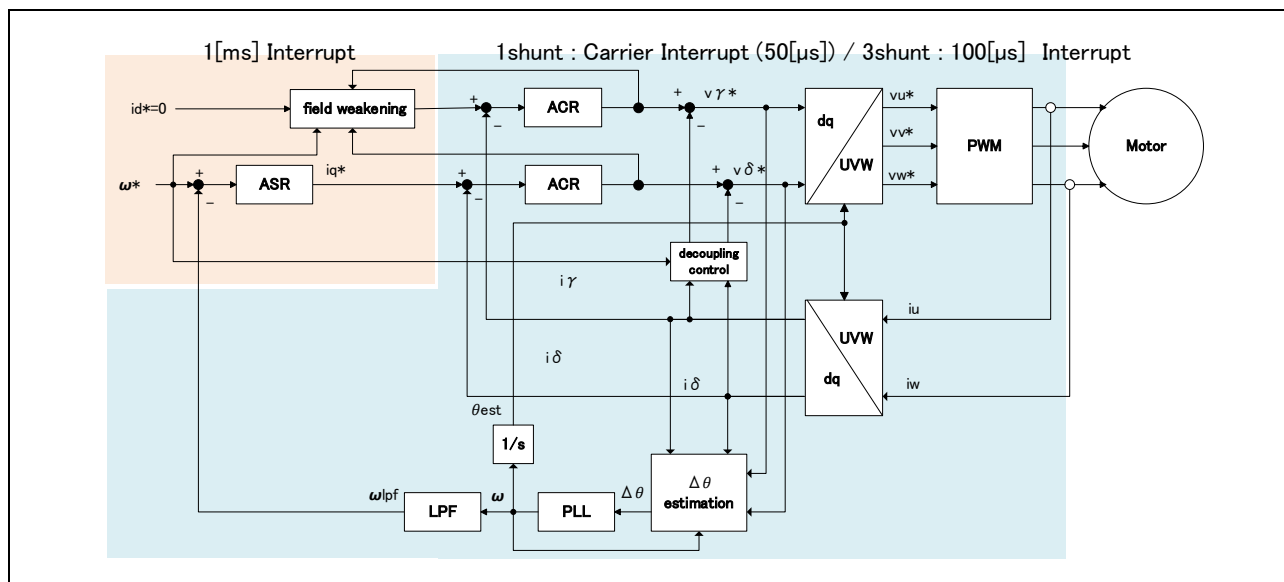


図 3-23 制御ブロック内の割り込み処理(クローズドループ制御時)

クローズドループ時の駆動概略を説明します。d 軸電流を 0 として、速度指令値と軸誤差推定器から出力される軸誤差から求める推定速度の偏差を速度制御器に入力し、出力として q 軸電流指令値を得ます。推定速度を積分した角度情報を用いて角度を更新します。

1 シャントモード時のキャリア周期割り込み内の処理については、1 シャント抵抗電流検出のための PWM デューティの調整処理と割り込み処理の占有率を 60%程度とするため、2 周期に分けて処理を行います。キャリア割り込み内の電流制御系の制御周期は 50[μs]の 1 回間引きとなるため、100[μs]となります。3 シャントモード時は割り込み周期と同じく電流制御系の制御周期は 100[μs]となります。

1[ms]周期割り込み内では速度制御系の処理と dq 軸電流の指令値を出力します。速度制御系の制御周期は 1[ms]となります。

1 シャントモード時のキャリア周期割り込み処理は、図 3-24 に示すように割り込みタイミング 1 と 0 で 2 回に分けた処理を行います。PWM デューティはキャリア周期(50[μs])ごとに更新されます。

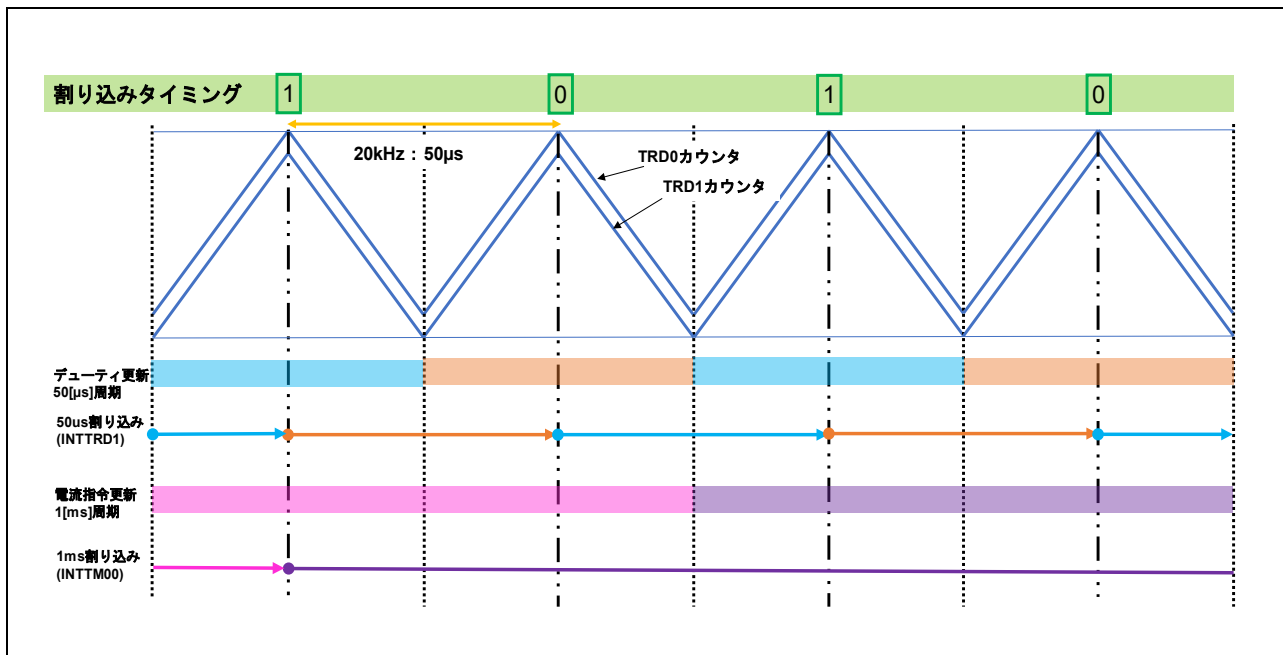


図 3-24 1 シャントモード時の割り込み発生と出力値の更新イメージ

3 シャントモード時は 100[μs]割り込みにより PWM デューティは 100[μs]ごとに更新されます。

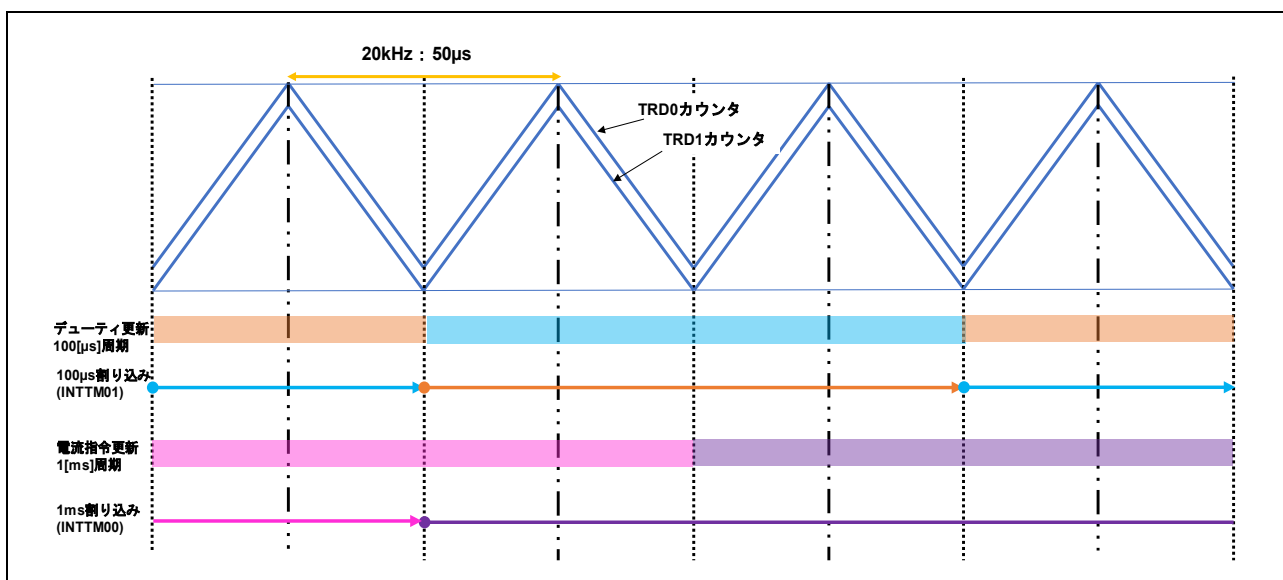


図 3-25 3 シャントモード時の割り込み発生と出力値の更新イメージ

また 1 シャントモード時はキャリアの山で割り込み発生し、谷で PWM に設定値を反映、3 シャントモード時は谷で割り込み発生し谷で PWM に設定値を反映します。

### 3.7 制御フロー（フローチャート）

#### 3.7.1 メイン処理

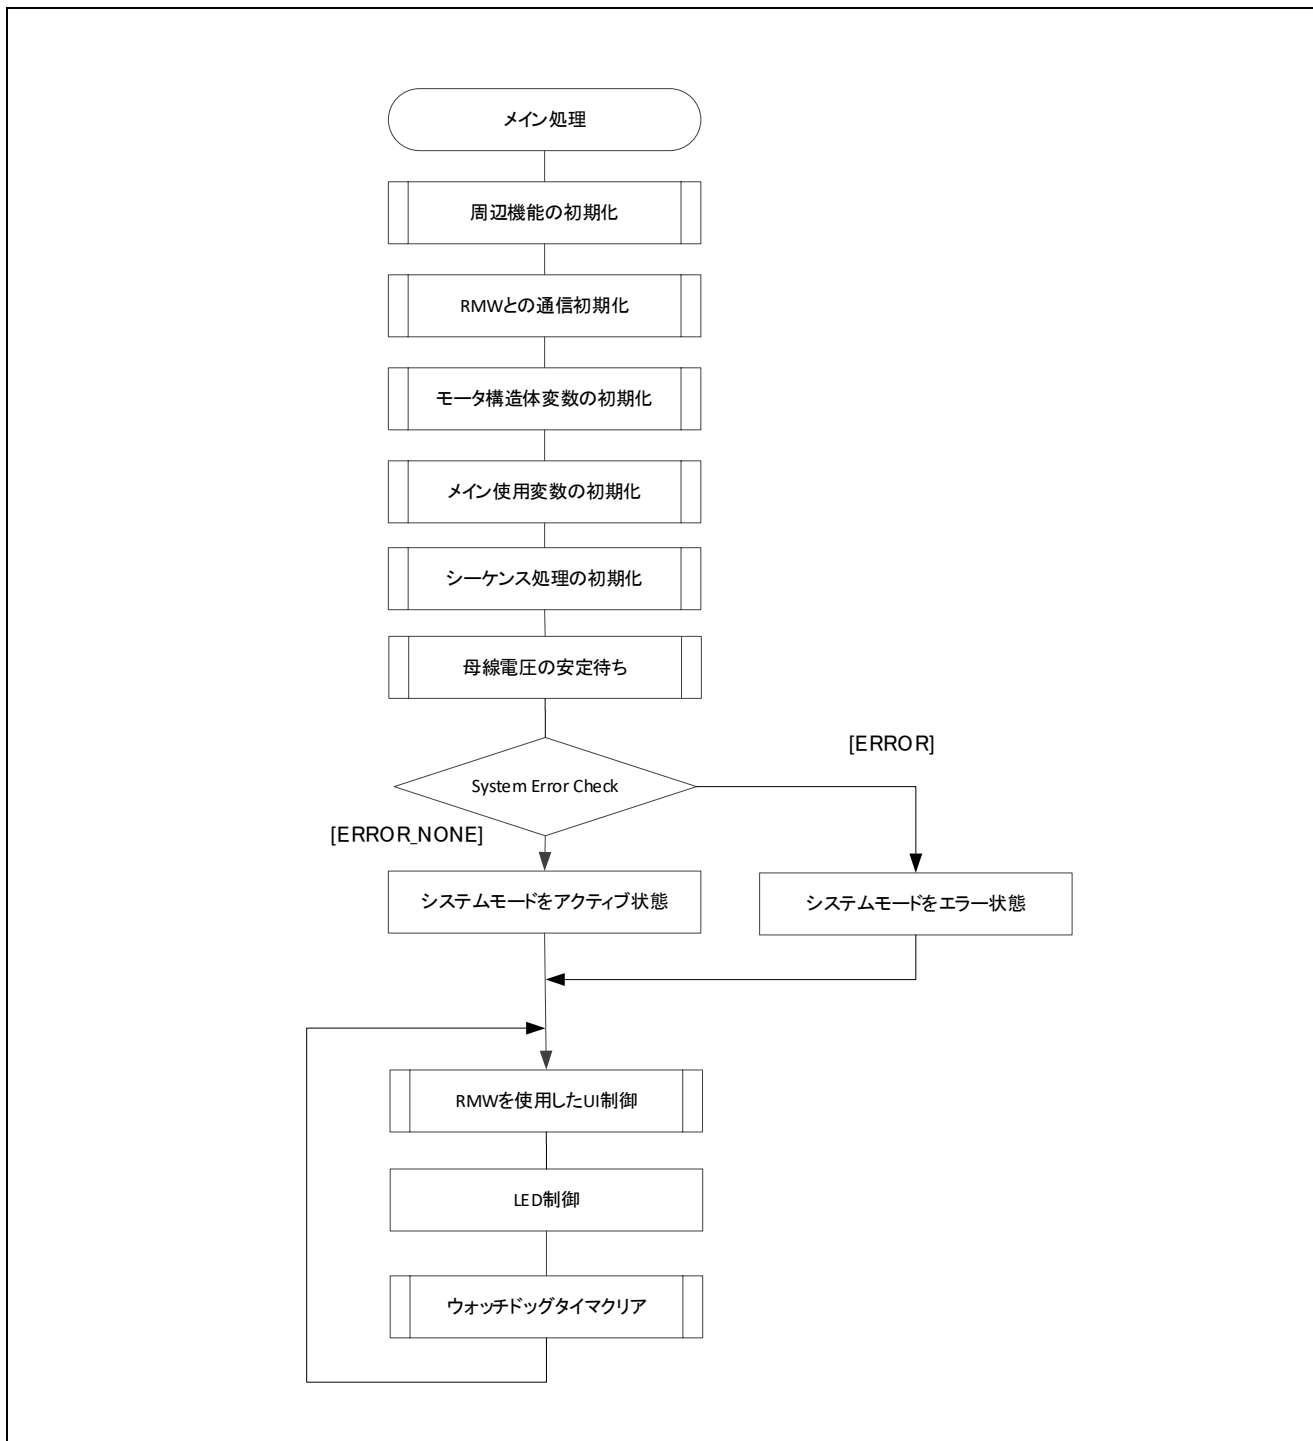


図 3-26 メイン処理フローチャート



3.7.2 キャリア周期割り込み処理 (1 シャントモード時)

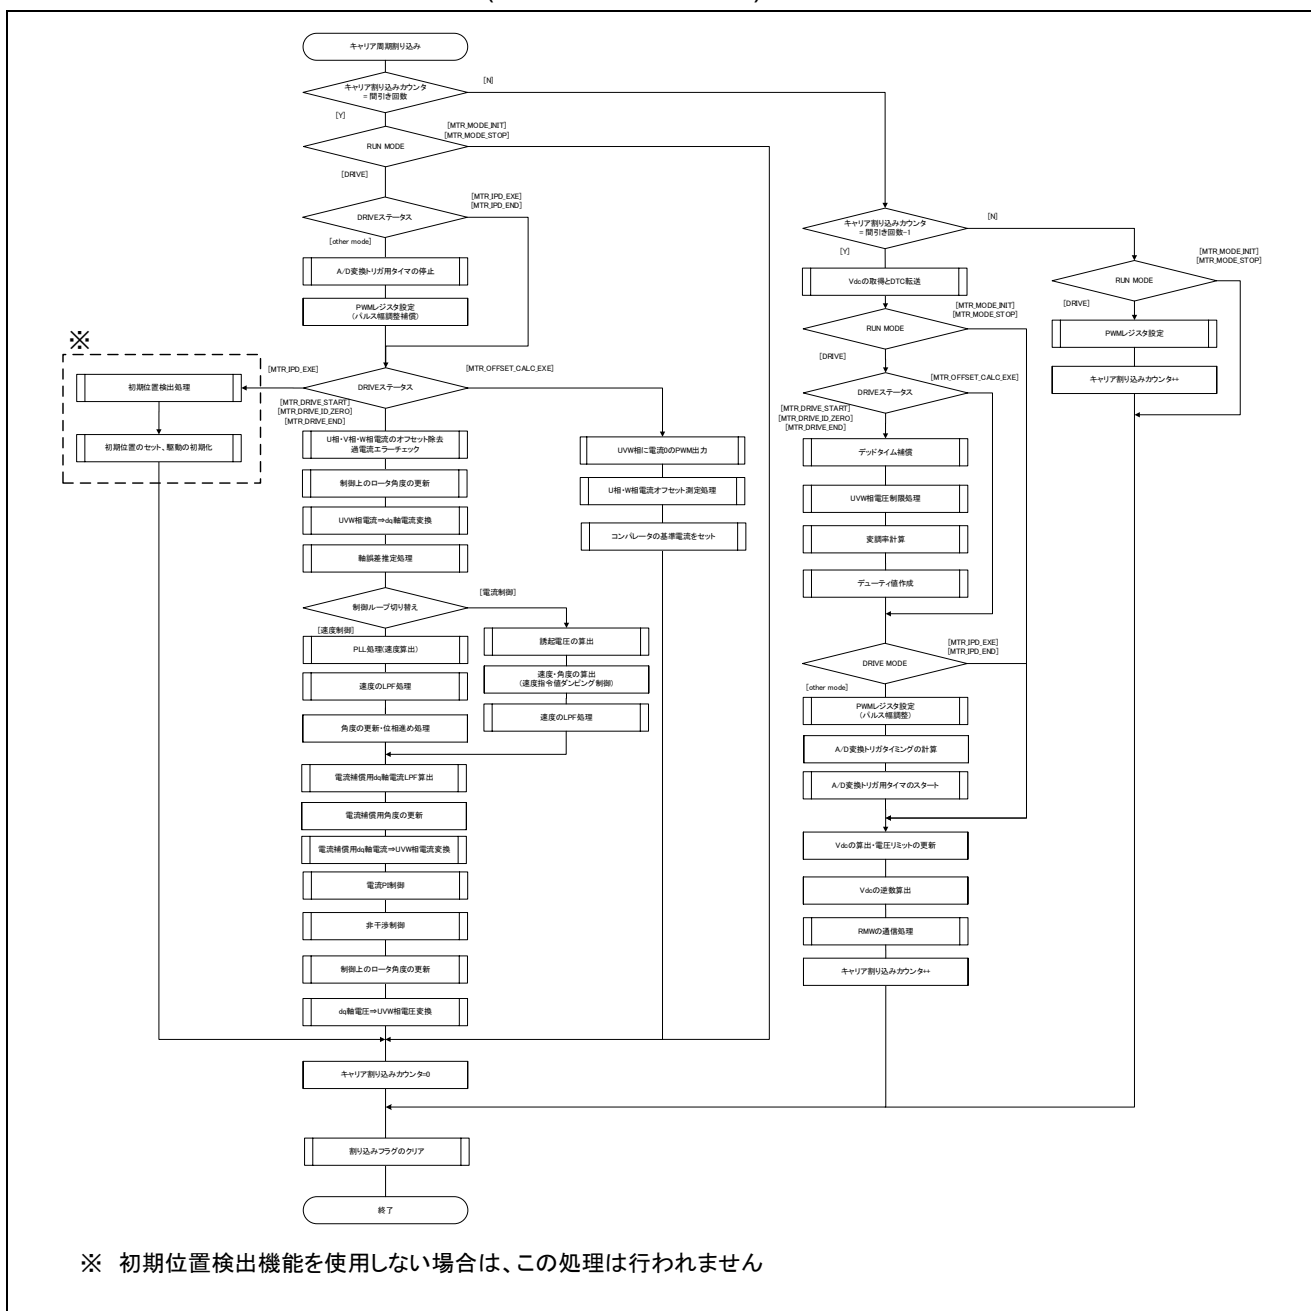


図 3-27 キャリア周期割り込み処理フローチャート

3.7.3 100 [μs]周期割り込み処理 (3 シャントモード時)

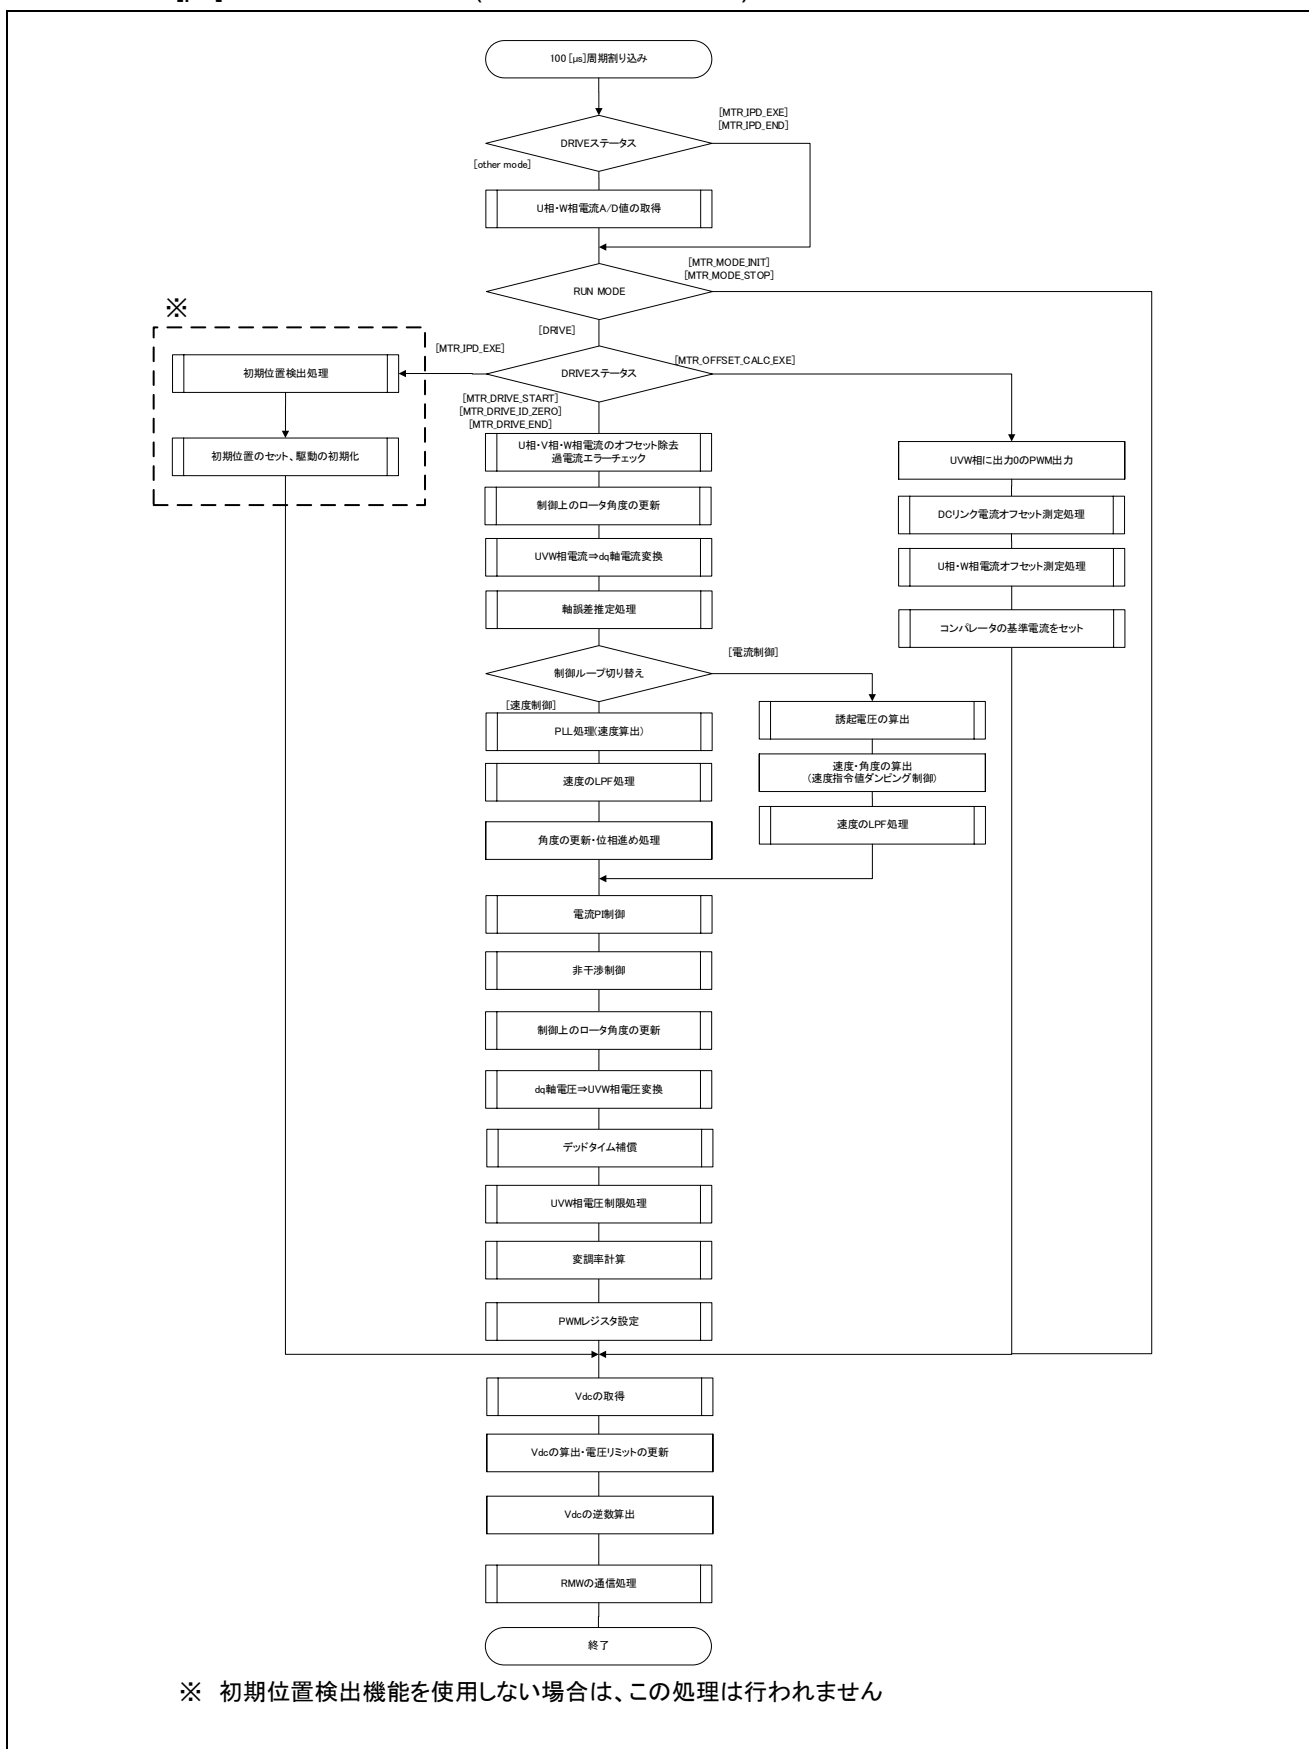


図 3-28 キャリア周期割り込み処理フローチャート

3.7.4 1 [ms]割り込み処理

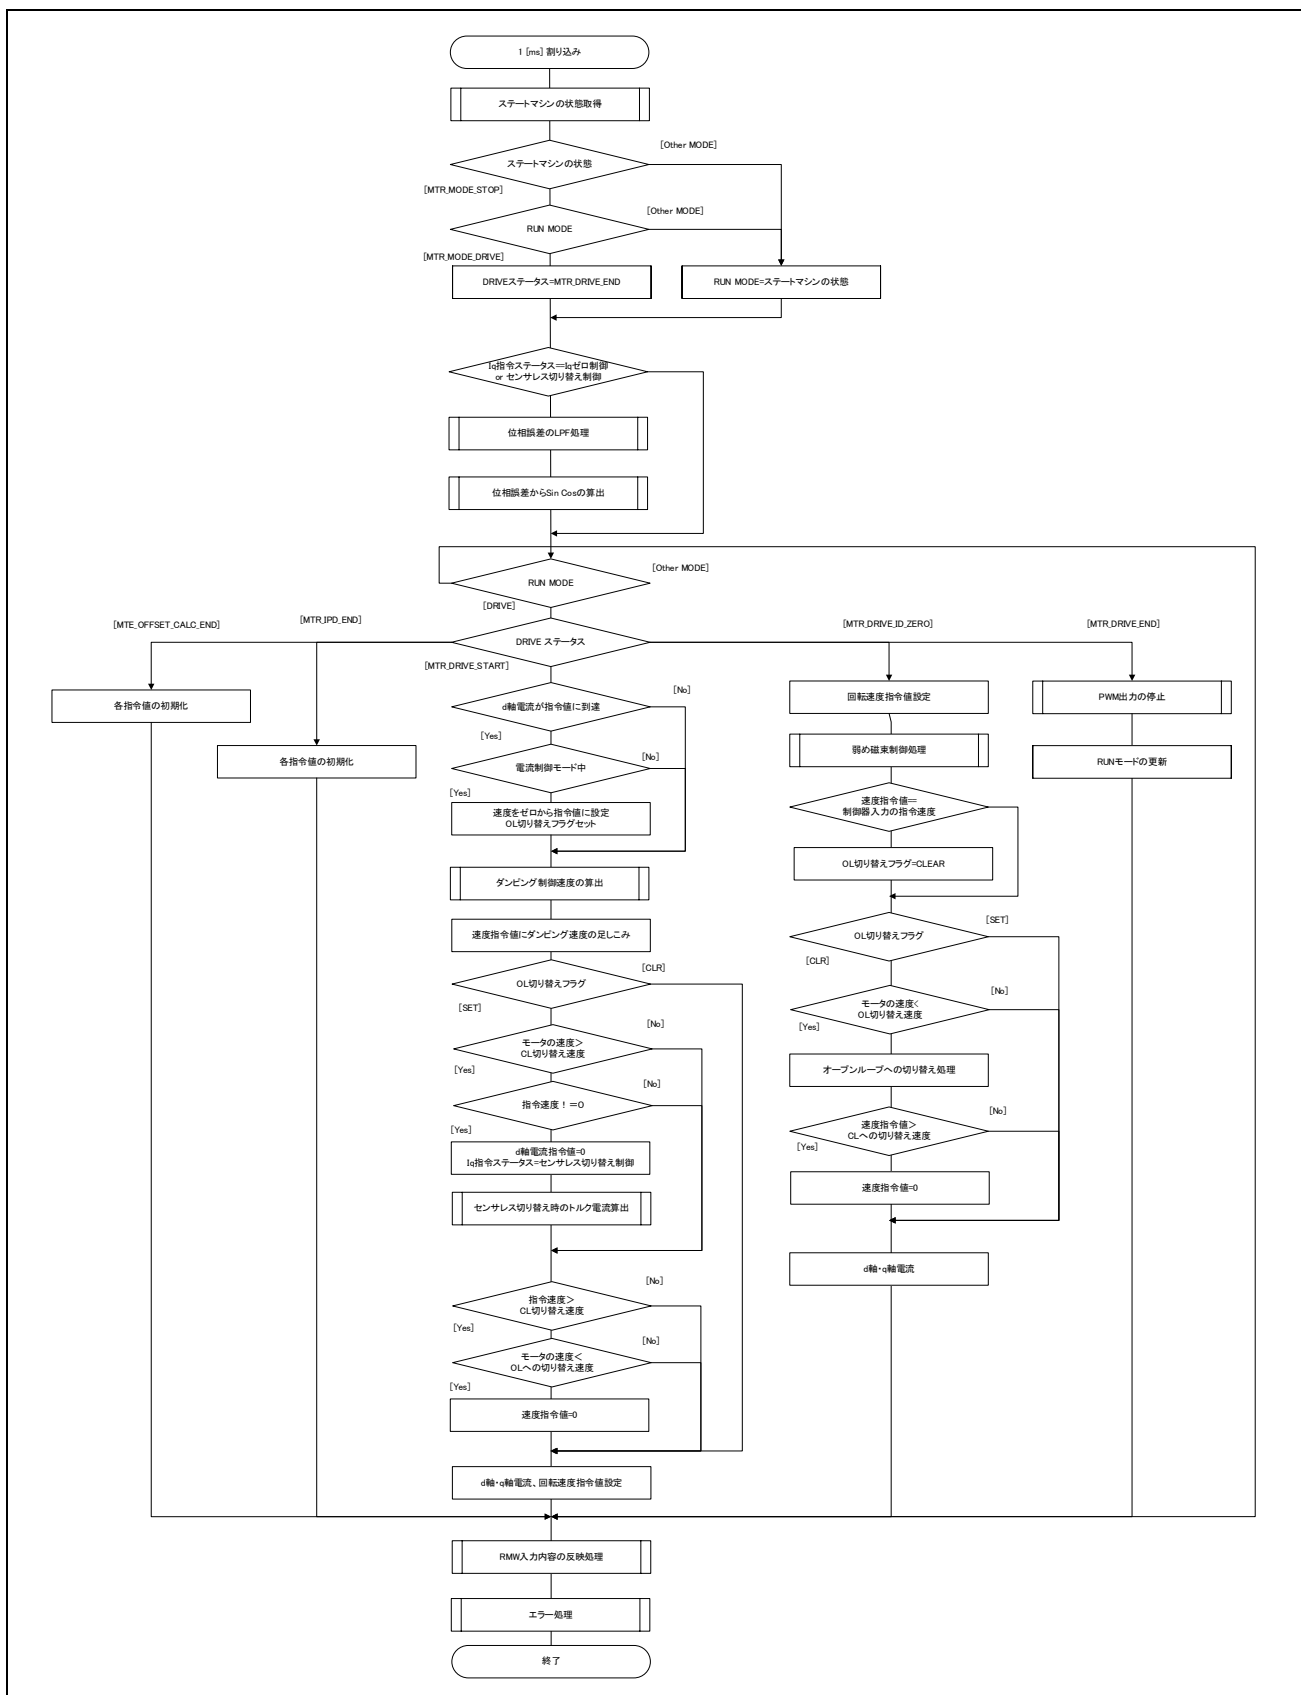


図 3-29 1 [ms]割り込み処理フローチャート

### 3.7.5 コンパレータ 0 割り込み処理

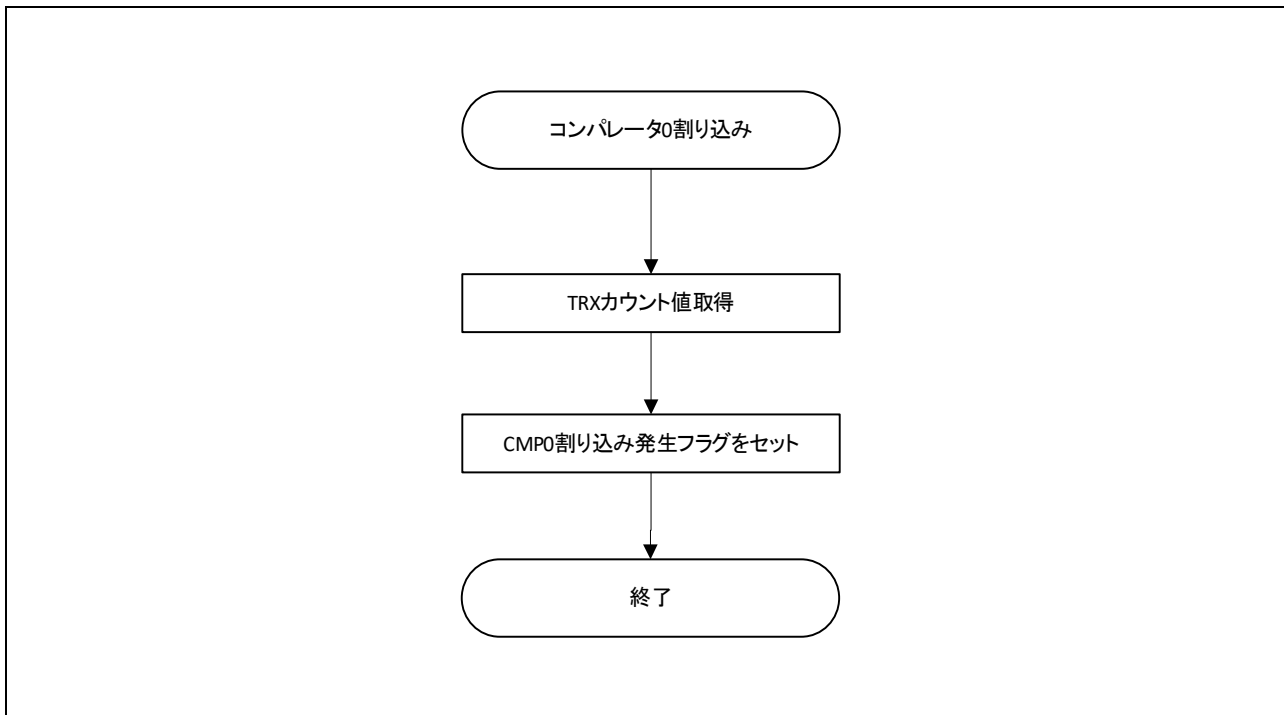


図 3-30 コンパレータ 0 割り込み処理フローチャート

## 4. モータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」の利用方法

### 4.1 概要

本アプリケーションノート対象サンプルプログラムでは、モータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」をユーザインタフェース(回転/停止指令、回転速度指令等)として使用します。使用方法などの詳細は「Renesas Motor Workbench V 3.0 ユーザーズマニュアル」を参照してください。モータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」は弊社 WEB サイトより入手してください。


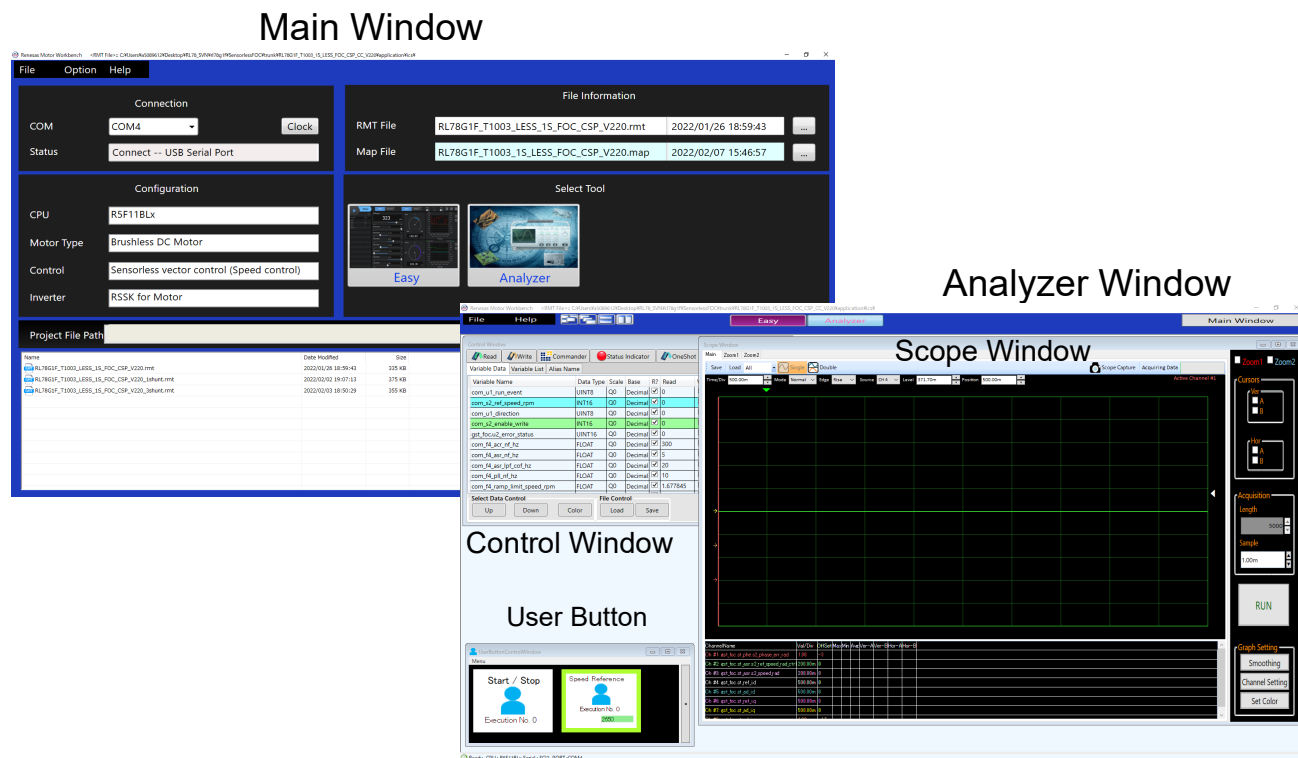


図 4-1 Renesas Motor Workbench 外観

### モータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」の使い方



- ① ツールアイコン をクリックしツールを起動する。
- ② Main Window の MENU バーから、[File] → [Open RMT File(O)]を選択。  
” [プロジェクトフォルダ]/application/ics/”フォルダ内にある RMT ファイルを読み込む。
- ③ [Clock]ボタンを押して、”Clock Setting”画面の周波数設定を”8MHz”→”32MHz”に変更する。

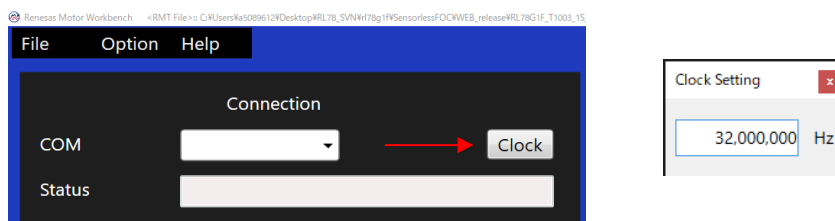

- ④ ”Connection”の COM で接続されたキットの COM を選択する。
- ⑤ 右側の Select Tool の Analyzer ボタンをクリックし、Analyzer 機能を起動する。  
(起動すると Analyzer Window 画面に切り替わります。)
- ⑥ ”Analyzer 操作例”を元にモータを駆動させる。

## 4.2 Analyzer 機能用変数一覧

Analyzer ユーザーインターフェース使用時の入力用変数一覧を表 4-1 に示します。なお、これらの変数の値は com\_s2\_enable\_write に g\_s2\_enable\_write と同じ値を書き込んだ際に反映されます。ただし、(\*)が付けられた変数は com\_s2\_enable\_write に依存しません。

表 4-1 Analyzer 機能入力用変数一覧(1/2)

変数名	型	内容	備考 ([ ]: 反映先の変数名)
com_u1_run_event (*)	uint8_t	ランモード遷移用変数 0: ストップイベント 1: ドライブイベント 2: エラーイベント 3: リセットイベント	[g_u1_run_event]
com_s2_sw_userif (*)	int16_t	UI 管理用変数 0: ICS UI (default) 1: Board UI	[g_s2_sw_userif]
com_u1_direction	uint8_t	回転方向 0 : CW 1 : CCW	[gst_foc.st_asr.s1_ref_dir]
com_f4_mtr_r	float	抵抗 [Ω]	[gst_foc.st_motor.s2_mtr_r]
com_f4_mtr_ld	float	d 軸インダクタンス[H]	[gst_foc.st_motor.s2_mtr_ld]
com_f4_mtr_lq	float	q 軸インダクタンス[H]	[gst_foc.st_motor.s2_mtr_lq]
com_f4_mtr_m	float	誘起電圧計数 [Vs/rad]	[gst_foc.st_motor.s2_mtr_m]
com_f4_mtr_j	float	イナーシャ[kg m <sup>2</sup> ]	[gst_foc.st_motor.s2_mtr_j]
com_u2_mtr_pp	uint16_t	極対数	[gst_foc.st_motor.u2_mtr_pp]
com_u2_offset_calc_cnt	uint16_t	電流オフセット検出時間	[gst_foc.st_sscs.u2_offset_calc_time]
com_s2_ref_speed_rpm	int16_t	目標速度 [rpm]	[gst_foc.st_asr.s2_ref_speed_rad]
com_f4_ramp_limit_speed_rpm	float	加速度制限値 [rpm/ms]	[gst_foc.st_asr.s2_ramp_limit_speed_rad]
com_s2_max_speed_rpm	int16_t	最大速度 [rpm]	[gst_foc.st_asr.s2_max_speed_rad]
com_f4_acr_nf_hz	float	電流 PI 制御固有周波数 [Hz]	[gst_foc.st_acr.st_pi_id.s2_kp] [gst_foc.st_acr.st_pi_id.s2_kidt] [gst_foc.st_acr.st_pi_iq.s2_kp] [gst_foc.st_acr.st_pi_iq.s2_kidt]
com_f4_asr_nf_hz	float	速度 PI 固有周波数 [Hz]	[gst_foc.st_asr.st_pi.s2_kp] [gst_foc.st_asr.st_pi.s2_kidt]
com_f4_asr_lpf_cof_hz	float	速度 LPF 固有周波数 [Hz]	[gst_foc.st_asr.st_lpf.s2_in_k] [gst_foc.st_asr.st_lpf.s2_out_k]
com_f4_acr_lpf_cof_hz	float	電流 LPF 固有周波数 [Hz]	[gst_foc.st_acr.st_iq_lpf.s2_in_k] [gst_foc.st_acr.st_iq_lpf.s2_out_k] [gst_foc.st_acr.st_id_lpf.s2_in_k] [gst_foc.st_acr.st_id_lpf.s2_out_k]
com_f4_pll_nf_hz	float	PLL 固有周波数 [Hz]	[gst_foc.st_pll.st_pi.s2_kp] [gst_foc.st_pll.st_pi.s2_kidt]
com_s2_cl2ol_speed_rpm	int16_t	センサレスからオープンループへの切り替え速度[rpm]	[gst_foc.st_asr.s2_cl2ol_speed_rad]
com_s2_ol2cl_speed_rpm	int16_t	オープンループからセンサレスへの切り替え速度[rpm]	[gst_foc.st_asr.s2_ol2cl_speed_rad]
com_f4_ol_ref_id	float	オープンループ d 軸指令電流[A]	[gst_foc.st_acr.s2_ol_ref_id]
com_f4_draw_in_wait_time	int16_t	オープンループ Id 引き込み待ち時間 [cnt]	[gst_foc.u2_id_reach_wait_cnt]
com_f4_init_asr_intg	float	センサレス移行時の ASR の積分項初期値	[gst_foc.st_asr.s2_init_intg]
com_f4_asr_ki_adj	float	速度 PI 制御積分項調整パラメータ	[gst_foc.st_asr.st_pi.s2_kidt]
com_f4_ramp_limit_current	float	電流の上昇制限値[A/ms]	[gst_foc.st_acr.s2_ramp_limit_current]
com_s2_duty_diff_limit	int16_t	相間の Duty 偏差の最小値	[gst_foc.st_sscs.s2_duty_diff_limit]

表 4-2 Analyzer 機能入力用変数一覧(2/2)

変数名	型	内容	備考 ([ ]: 反映先の変数名)
com_f4_i_repro_cof_hz	float	電流再現用 LPF カットオフ周波数 [Hz]	[gst_foc.st_id_repro.s2_in_k] [gst_foc.st_id_repro.s2_out_k] [gst_foc.st_iq_repro.s2_in_k] [gst_foc.st_iq_repro.s2_out_k]
com_s2_duty_diff_limit2	int16_t	相間の Duty 偏差のリミット値 2	[gst_foc.st_sscs.s2_duty_diff_limit2]
com_s2_ad_point_a_adj_cnt	int16_t	A/D 変換タイミング A の調整値	[gst_foc.st_sscs.s2_ad_point_a_adj_cnt]
com_s2_ad_point_b_adj_cnt	int16_t	A/D 変換タイミング B の調整値	[gst_foc.st_sscs.s2_ad_point_b_adj_cnt]
com_f4_sal_angle_current	float	突極性モータの角度検出における 閾値電流[A]	[gst_foc.st_ipd.u1_sal_angle_current]
com_u4_sal_angle_th	uint32_t	突極性モータの角度検出の TRX カウント値差分閾値	[gst_foc.st_ipd.u4_sal_angle_th]
com_u2_sal_angle_discharge	Uint16_t	突極性モータの角度検出の放電時間	[gst_foc.st_ipd.u2_sal_angle_discharge]
com_f4_sal_polarity_current	float	突極性モータの極性検出における 閾値電流[A]	[gst_foc.st_ipd.u1_sal_polarity_current]
com_u4_sal_polarity_th	uint32_t	突極性モータの極性検出の TRX カウント値差分閾値	[gst_foc.st_ipd.u4_sal_polarity_th]
com_u2_sal_polarity_discharge	Uint16_t	突極性モータの極性検出の放電時間	[gst_foc.st_ipd.u2_sal_polarity_discharge]
com_f4_non_sal_current	float	非突極性モータの角度検出における 閾値電流[A]	[gst_foc.st_ipd.u1_non_sal_current]
com_u4_non_sal_th	uint32_t	非突極性の回転子の角度検出における TRX カウント値差分閾値	[gst_foc.st_ipd.u4_non_sal_th]
com_u2_non_sal_discharge	Uint16_t	非突極性モータの極性検出の放電時間	[gst_foc.st_ipd.u2_non_sal_discharge]
com_s2_speed_th_rpm	int16_t	弱め磁束制御の速度の閾値[rpm]	[gst_foc.st_fw.s2_speed_th_rad]
com_f4_v_mag_th	float	出力電圧の最大値[V]	[gst_foc.st_fw.s2_v_mag_th]
com_f4_delta_id	float	弱め磁束制御の Id 変化量[A]	[gst_foc.st_fw.s2_delta_id]
com_f4_damp_hpf_cof_hz	float	ダンピング制御の HPF カットオフ 周波数[Hz]	[gst_foc.st_damp.st_hpf.s2_k]
com_f4_damp_zeta	float	ダンピング制御の減衰係数	[gst_foc.st_damp.s2_k]
com_f4_damp_speed_limit_rate	float	ダンピング制御のお速度制限値	[gst_foc.st_damp.s2_speed_limit_rate]
com_f4_pherr_lpf_cof_hz	float	切り替え制御のための位相誤差の LPF カットオフ周波数[Hz]	[gst_foc.st_pe_lpf.s2_in_k] [gst_foc.st_pe_lpf.s2_out_k]
com_f4_ol2cl_switch_time	float	センサレス切り替え時間[s]	[gst_foc.st_ol2cl.u2_switch_time_cnt]
com_s2_enable_write	int16_t	変数書き換え許可	[g_s2_enable_write]

### 4.3 Analyzer 操作例

Analyzer 機能を使用し、モータを操作する例を以下に示します。操作は、図 4-1 で示す“Control Window”で行います。“Control Window”の詳細は、「Renesas Motor Workbench V 3.0 ユーザーズマニュアル」を参照して下さい。

- モータを回転させる

- ① “com\_u1\_run\_event”, “com\_s2\_ref\_speed\_rpm”, “com\_s2\_enable\_write”の [W?] 欄に“チェック”が入っていることを確認する。
- ② 指令回転速度を“com\_u2\_ref\_speed\_rpm”の [Write] 欄に入力する。
- ③ “Write”ボタンを押す。
- ④ “Read”ボタンを押して現在の“com\_s2\_ref\_speed\_rpm”, “g\_s2\_enable\_write”の [Read] 欄を確認する。
- ⑤ MCU 内の変数値へ反映させるため、“com\_s2\_enable\_write”に④で確認した“g\_s2\_enable\_write”と同じ値を入力する。
- ⑥ “com\_u1\_run\_event”の [Write]欄に“1”を入力する。
- ⑦ “Write”ボタンを押す。

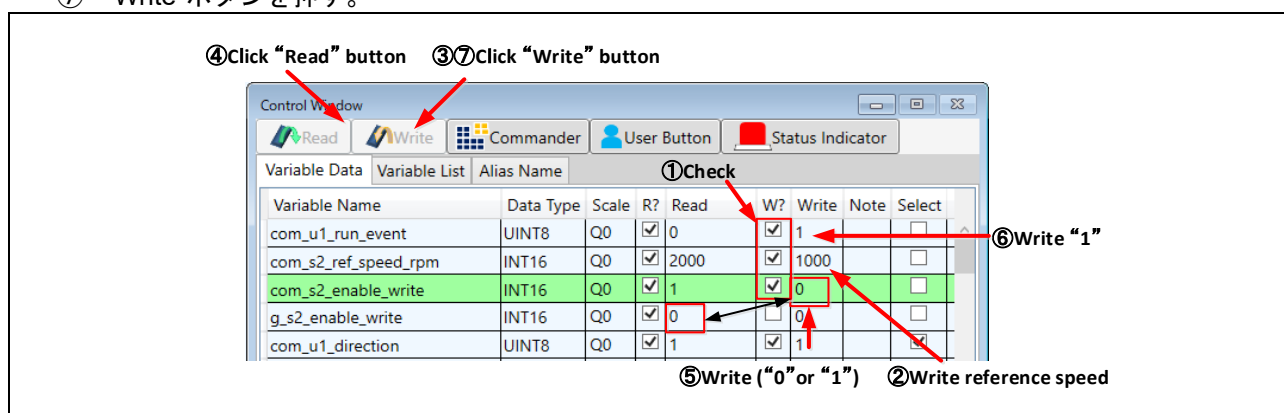


図 4-2 モータ回転の手順

- モータを停止させる

- ① “com\_u1\_run\_event”の[Write]欄に“0”を入力する。
- ② “Write”ボタンを押す。

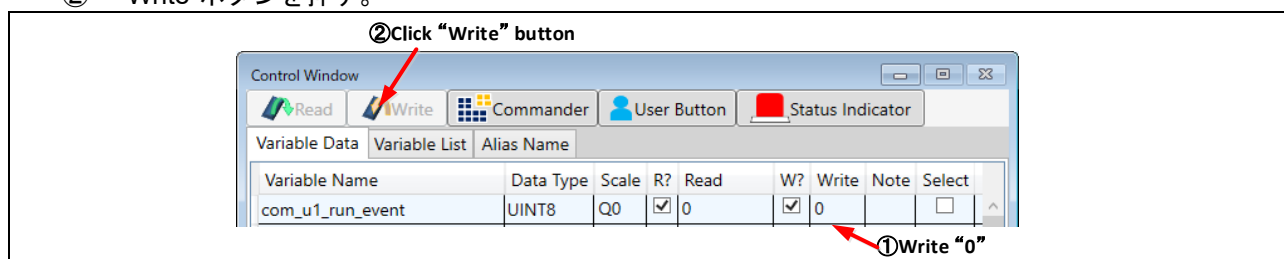


図 4-3 モータ停止の手順

- 止まってしまった（エラー）場合の処理

- ① “com\_u1\_run\_event”の[Write]欄に“3”を入力する。
- ② “Write”ボタンを押す。

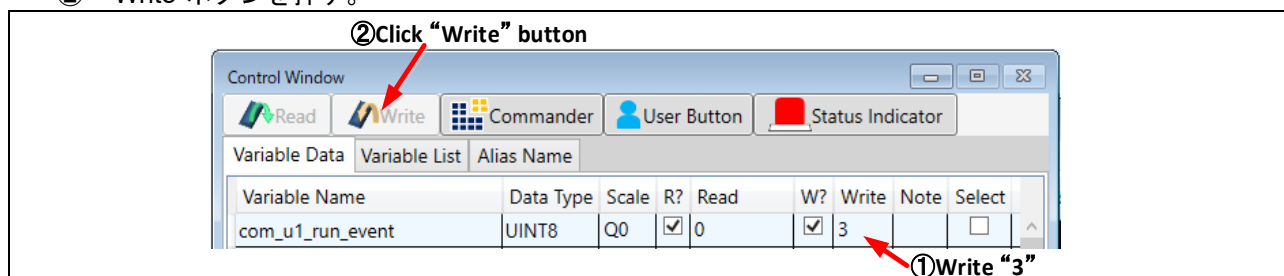


図 4-4 エラー解除の手順



## 改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
2.20	2022/6/1	—	R01AN3992xx0220 の高電圧対応版

## 製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

### 1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

### 2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

### 3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

### 4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

### 5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

### 6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 $V_{IL}$  (Max.) から  $V_{IH}$  (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 $V_{IL}$  (Max.) から  $V_{IH}$  (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

### 7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

### 8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違えば、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違えば製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

## ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含まれます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
  2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
  3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
  4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
  5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
  6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。  
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等  
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通管制（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等  
当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じて、当社は一切その責任を負いません。
  7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア/ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア/ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
  8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
  9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
  10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
  11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
  12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものいたします。
  13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
  14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

## 本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

[www.renesas.com](http://www.renesas.com)

## 商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

## お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

[www.renesas.com/contact/](http://www.renesas.com/contact/)