

【注意事項】

R20TS1067JS0100

Rev.1.00

2024.09.20 号

e² studio スマート・コンフィグレータ プラグイン

RX スマート・コンフィグレータ

概要

タイトルに記載している製品の使用上の注意事項を連絡します。

1. 連続スキャンモード S12AD を使用する場合の注意事項

1. 連続スキャンモード S12AD を使用する場合の注意事項

1.1 該当製品

e² studio 2020-04 (スマート・コンフィグレータ プラグイン V2.5.0 以降

RX スマート・コンフィグレータ V2.5.0 以降

1.2 該当デバイス

RX ファミリ RX651、RX65N グループ

1.3 内容

スマート・コンフィグレータのプロジェクトを再度開くときに、エラーが発生する場合があります。

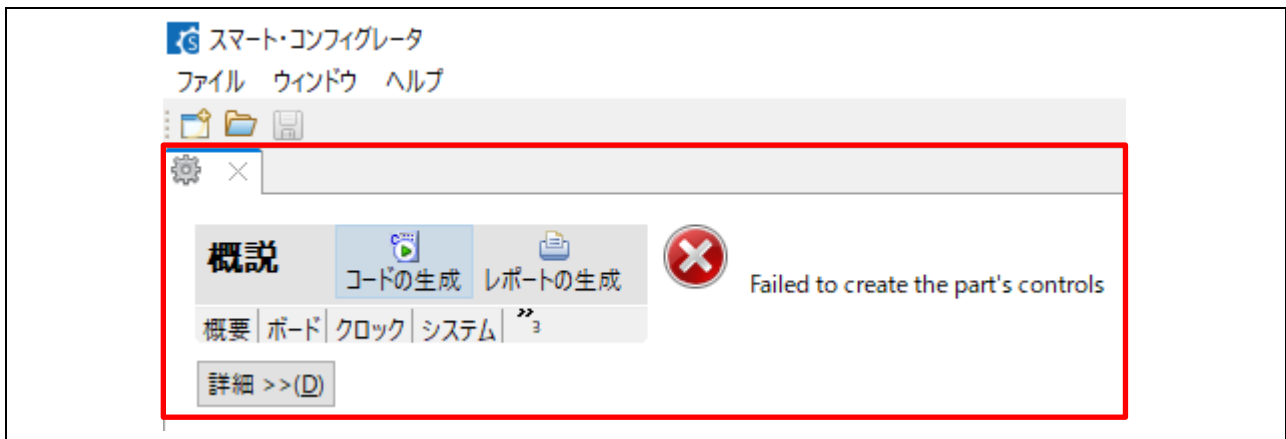


図.1 プロジェクトを再度開いたときのエラー

1.4 発生条件

この問題は、以下の条件でスマート・コンフィグレータの設定を行うことで発生します。

- RX651 または、RX65N のプロジェクトを作成
- リソースに S12AD0 を選択して、連続スキャンモード S12AD コンポーネントを追加
- 自己診断設定のモードをローテーションモードもしくは、固定モードに設定
- スマート・コンフィグレータのプロジェクトを保存して閉じる
- スマート・コンフィグレータのプロジェクトを再度開く

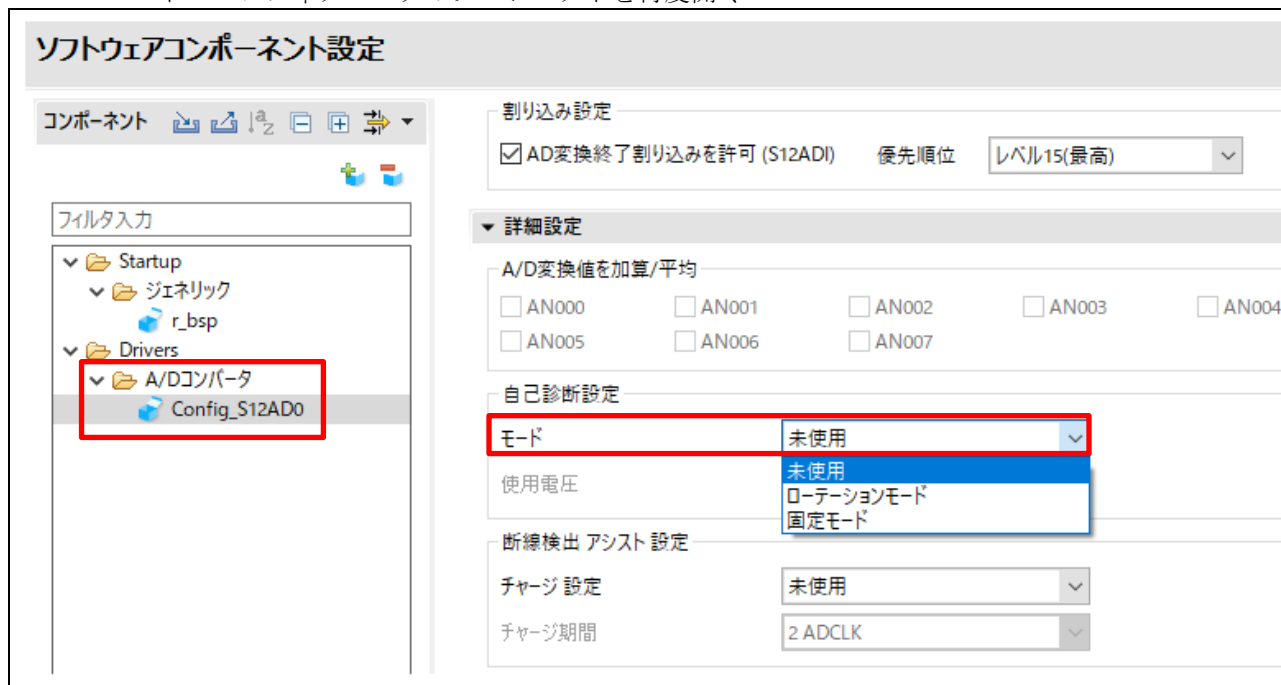


図.2 S12AD0 のモード設定を変更

1.5 回避策

この問題は、S12AD1 を使用する場合には発生しません。自己診断を使用したい場合は、S12AD0 ではなく、S12AD1 を使用するよう to してください。

1.6 恒久対策

この問題は、2024 年 10 月にリリース予定の以下のバージョンで改修する予定です。

- e² studio 2024-10 (スマート・コンフィグレータ V2.23.0)
- RX スマート・コンフィグレータ V2.23.0

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Sep.20.24	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。