

## 【注意事項】 RX ファミリ用 C/C++コンパイラパッケージ (注意事項 No.67)

R20TS1038JJ0100  
Rev.1.00  
2024.06.20

### 概要

RX ファミリ用 C/C++コンパイラパッケージ CC-RX の使用上の注意事項を連絡します。

1. Linux 用コンパイラの使用に関する注意事項 (No.67)  
注：注意事項の後ろの番号は、注意事項の識別番号です。

本注意事項の内容および回避策は次の FAQ と同じです。

[FAQ 3000720 Linux 用コンパイラでビルドすると E0511182 エラーが発生する \(CC-RL/CC-RX/CC-RH\)](#)

### 1. Linux 用コンパイラの使用に関する注意事項 (No.67)

#### 1.1 該当製品

CC-RX V3.06.01

#### 1.2 内容

Linux 用コンパイラを使用してビルドをするときに、E0511182 エラーが発生する場合があります。

E0511182:File access error.(evaluation version)

#### 1.3 回避策

以下の(1)-(3)の手順を実施することにより、回避することができます。

- (1) ライセンス・キーを登録している場合は、以下のコマンドにて一旦削除してください。  
ただし、後で再登録をする必要があるため、削除する前にライセンス・キーのメモを取ってください。

```
$ /usr/local/renesas-mcutools/bin/license-manager --delete <ライセンス・キー>
```

なお、登録されているライセンス・キーは以下のコマンドにて確認が可能です。

```
$ /usr/local/renesas-mcutools/bin/license-manager --list
```

- (2) 以下のコマンドにてリンカ(rlink)を起動してください。  
(オプション一覧が表示されますが、無視してください)

```
$ /usr/local/Renesas/CC-RX/V3.06.01/bin/rlink
```

- (3) 手順(1)でライセンス・キーを削除した場合は、以下のコマンドにて再登録してください。

```
$ /usr/local/renesas-mcutools/bin/license-manager --add <ライセンス・キー>
```

#### 1.4 恒久対策

改修した版のリリースを計画中です。リリース時期は未定です。

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Jun.20.24	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

[www.renesas.com](http://www.renesas.com)

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

[www.renesas.com/contact/](http://www.renesas.com/contact/)

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。