

E7エミュレータソフトウェア バージョンアッププログラム不具合のお知らせ

E7エミュレータソフトウェアのバージョンアッププログラムに不具合が発見されました。

1. 不具合情報

2004/9/1にこちらに掲載しましたE7エミュレータソフトウェアのバージョンアッププログラムに不具合がありました。

現在は V.2.04 Release 00 へのバージョンアッププログラムの掲載を中止しております。

2. 対象マイコン

H8/300H Tinyシリーズ、H8/300H SLPシリーズ、H8/300L SLPシリーズが該当します。
R8C/Tinyシリーズは該当しません。

3. 不具合内容

E7 V.2.04 Release 00 以前のバージョンで作成したワークスペース(セッションファイル)をE7 V.2.04 Release 00で開く場合、 Configurationダイアログボックス のNMI signalグループボックスとBreakcondition modeグループボックスの設定が正しく反映されません。

そのため、強制ブレーク(STOPボタン)やブレークコンディションが正常に動作せず、Communication timeout errorが表示される場合があります。

4. 暫定対策方法

E7と接続後、再度メニューバー[オプション]→[エミュレータ]→[システム]からConfigurationダイアログボックスを開き、再度 NMI signalグループボックスとBreakcondition modeグループボックスの設定をしてセッションの保存を行ってからご使用下さい。

5. 恒久対策について

次期バージョンで対策する予定です。

また次期バージョンを掲載するまでの間 E7 V.2.04 Release 00 を暫定対策方法の注意事項のファイルとともにWeb掲載いたします。

【免責事項】

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.