

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル
株式会社 ルネサス テクノロジ

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/inquiry>

E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU&MCU	発行番号	TN-SH7-A690A/J	Rev.	第1版
題名	SCIF ブレークの送り出しの誤記訂正について		情報分類	技術情報	
適用製品	SH7709 グループ SH7709A グループ SH7729 グループ SH7709S グループ SH7729R グループ SH7706 グループ SH7727 グループ	対象ロット等 全ロット	関連資料	SH7709 ハードウェアマニュアル 第4版 (ADJ-602-178C) SH7709A ハードウェアマニュアル 第5版 (ADJ-602-193D) SH7729 ハードウェアマニュアル 第4版 (ADJ-602-195C) SH7709S ハードウェアマニュアル Rev5.00 (RJJ09B0074-0500) SH7729R ハードウェアマニュアル Rev5.00 (RJJ09B0088-0500) SH7706 ハードウェアマニュアル Rev5.00 (RJJ09B0163-0500) SH7727 ハードウェアマニュアル Rev5.00 (RJJ09B0279-0500)	

SH7727、SH7709、SH7709A、SH7709S、SH7729、SH7729R、SH7706 の SCIF のブレークの送り出しについて、下記の誤記訂正がございます。ご理解、ご了承いただきますよう、お願いいたします。

1. SH7727 ハードウェアマニュアル P19-37 19.5.(4) ブレークの送り出し
 2. SH7709 ハードウェアマニュアル P17-51 17.5.(4) ブレークの送り出し
 3. SH7709A ハードウェアマニュアル P16-48 16.5.(4) ブレークの送り出し
 4. SH7709S ハードウェアマニュアル P16-40 16.5.(4) ブレークの送り出し
 5. SH7729 ハードウェアマニュアル P17-48 17.5.(4) ブレークの送り出し
 6. SH7729R ハードウェアマニュアル P17-40 17.5.(4) ブレークの送り出し
- (誤) SCP4MD0、SCP4MD1 ビットをそれぞれ 0 と 1 にセットし、最後に TE ビットを 0 にクリア (送信停止) します。
(正) SCP4MD0、SCP4MD1 ビットをそれぞれ 1 と 0 にセットし、最後に TE ビットを 0 にクリア (送信停止) します。
7. SH7706 ハードウェアマニュアル P16-33 16.5.(4) ブレークの送り出し
- (誤) SCP2MD0、SCP2MD1 ビットをそれぞれ 0 と 1 にセットし、最後に TE ビットを 0 にクリア (送信停止) します。
(正) SCP2MD0、SCP2MD1 ビットをそれぞれ 1 と 0 にセットし、最後に TE ビットを 0 にクリア (送信停止) します。

以上