

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒135-0061 東京都江東区豊洲三丁目2番24号
 ルネサス エレクトロニクス株式会社
 問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/contact/>
 E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-RL*-A076A/J	Rev.	第1版
題名	RAA604S00 使用上の注意事項について		情報分類	技術情報	
適用製品	RAA604S00	対象ロット等	関連資料	SubGHz Transceiver ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev. 1.20 R01UH0567JJ0120 (Nov 2016)	
		全ロット			

SubGHz Transceiver ユーザーズマニュアルハードウェア編 Rev. 1.20 (R01UH0567JJ0120) において、下記訂正がござります。

今回通知する訂正内容

訂正箇所	該当ページ	内容
7.3 受信に関する注意事項	P.151	注意事項

ドキュメント改善計画

本訂正内容については、次回ユーザーズマニュアル改版時に修正を行います。

ユーザーズマニュアルの訂正一覧

No	訂正内容と該当箇所		本通知での 該当ページ
	内容		
1	受信に関する注意事項を追加	P.151	P.3

発行文書履歴

RAA604S00 ユーザーズマニュアル Rev. 1.20 の記載変更通知 発行文書履歴

文書番号	発行日	記事
TN-RL*-A076A/J	2017年4月4日	初版発行 訂正一覧 No1 (本通知です。)

1. 第7章 ベースバンド機能使用上の注意

(追加)の注意事項を追加します。

(追加)

7.3 受信時の注意事項

注意事項

以下および次ページに示すフローで受信処理を行ってください。

受信開始割り込みおよびバイト受信割り込みを使用し、受信開始割り込み発生後、一定時間待ってバイト受信割り込みが発生しない場合、下記の処理を行ってください。

以下の手順で処理を行ってください。

- (1) 0077h 番地に 05h を設定
- (2) 0077h 番地に 06h を設定
- (3) 0060h 番地に 0Dh を設定
- (4) 0063h 番地に 00h を設定
- (5) 0063h 番地に 00h を設定
- (6) 0060h 番地に 01h を設定
- (7) 0077h 番地に 07h を設定

注. 状態によっては(2)～(6)を実施しない場合があります。

