

フラッシュ開発ツールキットご使用上のお願い -- E8aをE8aDirectモードで使用して連続書き込みする場合の注意--

フラッシュ開発ツールキットの使用上の制限事項を連絡します。

- E8aをE8aDirect モードで使用して連続書き込みする場合の注意

1. 該当製品

フラッシュ開発ツールキット (Flash Development Toolkit)
V.4.05 Release 00 ~ V.4.06 Release 01

2. 対象マイコン

SuperH RISC engine ファミリ、H8SX ファミリ、H8S ファミリ、および
H8 ファミリ

3. 内容

E8aをE8aDirect モードで使用して、連続書き込みした場合、
「Error No 15005: 'E8aDirect' の通信がタイムアウトしました」と表示され、
書き込みに失敗する場合があります。

上記のエラーが表示された場合、「デバイスとの接続」コマンドを実行し、
フラッシュメモリを消去してから再度書き込みを行ってください。
プロジェクトの設定やデバイスの設定などを再度実施する必要はありません。

上記のエラーが出ずに正常に終了した書き込みについては問題ありません。

4. 改修予定

V.4.07 Release 00 (2011年2月末リリース予定) で 改修予定です。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.