

RX E1/E20エミュレータデバugga V.1.02.00 (High-performance Embedded Workshop用) ご使用上のお 願い

RENESAS TOOL NEWS 資料番号 111116/tn6 で報告した問題の恒久対策を連絡します。

1. 該当製品

RX E1/E20エミュレータデバugga V.1.02.00
(High-performance Embedded Workshop用)

2. 改修内容

以下の問題を改修しました。

- FINE通信時のリセット回路に関する問題
- 外部RAM領域へのダウンロードの問題

問題の詳細は、以下のURLでRENESAS TOOL NEWS 資料番号 111116/tn6を参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=111116tn6>

3. 恒久対策

以下の手順に従って、問題を改修したファームウェアをインストールしてください。

- (1) ファームウェアをインストールする前に、RX E1/E20エミュレータデバugga V.1.02.00がインストールされていることを確認する。
エミュレータデバuggaのバージョンが古い場合はアップデートする。
- (2) High-performance Embedded Workshopのマルチインストール機能で複数のエミュレータデバuggaをインストールしている場合は、

RX E1/E20エミュレータデバッガV.1.02.00をアクティブにする。

(3) 以下から、FW_INST_HEW_RXE1E20V102.exe (ファームウェアのインストーラ) をダウンロードする。(12月20日から公開予定)

FW_INST_HEW_RXE1E20V102.exe (2.99 MB) をダウンロード

(4) FW_INST_HEW_RXE1E20V102.exe を実行し、画面に表示される指示に従ってインストールする。

注意:

1. Windows Vista または Windows 7環境へインストールした場合、インストール終了後、プログラム互換性アシスタントが「このプログラムは正しくインストールされなかった可能性があります」と表示する場合があります。この場合は「このプログラムは正しくインストールされました」を選択してください。

2. 間違ってRX E1/E20エミュレータデバッガ V.1.02.00以外のバージョンにインストールした場合は、以下の手順で復旧してください。

(1) High-performance Embedded Workshopインストールフォルダ

¥Tools¥Renesas¥DebugComp¥platform¥E1E20¥E20RXフォルダ下にあるBfwE20rx600.sファイルを削除する。

(2) High-performance Embedded Workshopインストールフォルダ

¥Tools¥Renesas¥DebugComp¥platform¥E1E20¥E20RXフォルダ下にあるBfwE20rx600.s.bakをBfwE20rx600.sにリネームする。

なお、誤ったインストールを2回実行すると、上記の手順で復旧できなくなりますので注意してください。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。