

E200Fエミュレータソフトウェア V.2.01 Release 01へのリビジョンアップのお知らせ

SuperH RISC engineファミリ SH7080、SH/Tiny、SH7146、SH7147、SH7200およびSH7210シリーズ（SH-2およびSH-2A CPUコア）用エミュレータ E200F R0E0200F1EMU00 のエミュレータソフトウェアをV.2.01 Release 00から V.2.01 Release 01にリビジョンアップしました。

1. リビジョンアップ対象製品

エミュレータE200F R0E0200F1EMU00用

エミュレータソフトウェア V.1.00 Release 00 ~ V.2.01 Release 00

2. リビジョンアップ内容

2.1 問題改修

- (1) ターゲットが以下のマイコンの場合、メモリウィンドウまたはモニタウィンドウの自動更新とブレークが競合すると、Communication timeout error が発生する不具合を改修しました。

対象マイコン：

シリーズ	グループ
SH7200	SH7206
SH7210	SH7211
SH7147	SH7147
SH7146	SH7146およびSH7149
SH7080	SH7083、SH7084、SH7085およびSH7086
SH7125	SH7124およびSH7125

- (2) ターゲットが以下のマイコンの場合、外部バストレースユニットまたはエミュレーションメモリユニットを使用して貸し出しメモ

リ機能を使用した時、マスクされるべきCS信号がマスクされず、ユーザシステムに信号が出力されてしまう不具合を改修しました。

対象マイコン：

シリーズ	グループ
SH7200	SH7206
SH7210	SH7211

- (3) SH7210シリーズSH7211グループSH7211F用 I/Oファイルの誤記を修正しました。
問題の詳細は、2006年3月16日発行のRENASAS TOOL NEWS 資料番号：RSO-E10A-USB-060316D を参照ください。

3. バージョンアップ方法

無償でオンラインリビジョンアップできます。

- (1) 以下からアップデートプログラムをダウンロードしてください。
日本語版
英語版
- (2) ダウンロードしたZIPファイルを解凍して入手したインストールプログラム（setup.exe ファイル）を実行してください。

4. 注意事項

本インストールプログラムを実行すると、統合開発環境 High-performance Embedded Workshop V.4.00.02以前のバージョンがインストールされている場合は、V.4.00.03にバージョンアップされます。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。