

【注意事項】

R20TS0475JJ0100

Rev.1.00

フラッシュメモリプログラマ PG-FP6、PG-FP5

2019.09.16 号

概要

フラッシュメモリプログラマ PG-FP6、PG-FP5 の使用上の注意事項を連絡します。

1. RX630 グループに関する注意事項**1. RX630 グループに関する注意事項****1.1 該当製品**

- PG-FP6 用プログラミング GUI 「FP6 Terminal」
V1.00.00、V1.01.00、V1.01.01、V1.02.00、V1.02.01、V1.03.00、V1.03.01、V1.03.02
- PG-FP5 用パラメータファイル「RX630 グループ用パラメータファイル PR5-R5F5630」
V1.01

1.2 該当デバイス

RX ファミリ RX630 グループ : R5F5630A および R5F5630B の 176 ピン以上製品

1.3 内容

コマンド実行時に以下エラーが発生し使用できません。

- PG-FP6、PG-FP5 用プログラミング GUI のコンソールウィンドウ
ERROR(E021): Connection or Synchronisation failed.
- PG-FP6 本体のメッセージディスプレイ
ERROR:021 Inv. Sig code
- PG-FP5 本体のメッセージディスプレイ
ERROR:021 Inv. device code

1.4 回避策

以下の URL から R5F5630E 用パラメータファイルをダウンロードして使用してください。

- R5F5630E 用パラメータファイル
 - ・ R5F5630E_L.pr5 (リトルエンディアン用)
 - ・ R5F5630E_B.pr5 (ビッグエンディアン用)
- PG-FP6 用プログラミング GUI 「FP6 Terminal」 V1.03.02
<https://www.renesas.com/pg-fp6#downloads>
- PG-FP5 用パラメータファイル「RX630 グループ用パラメータファイル PR5-R5F5630」 V1.01
<https://www.renesas.com/pg-fp5#downloads>

1.5 恒久対策

- PG-FP6 用プログラミング GUI 「FP6 Terminal」 V1.03.03 で改修します。
(2019 年 10 月公開予定)
- PG-FP5 用パラメータファイル「RX630 グループ用パラメータファイル PR5-R5F5630」 V1.02 で改修します。(2019 年 10 月公開予定)

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Sep.16.19	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものです。誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。