

フラッシュ開発ツールキット V.3.05 Release 00 ご使用上のお願い

フラッシュ開発ツールキット V.3.05 Release 00ご使用上のお願いを連絡します。

- H8/300L Super Low PowerシリーズMCUに書き込む際の注意事項

1. 該当製品

フラッシュ開発ツールキット V.3.05 Release 00
製品型名: HS6400FDIW3SR

2. 内容

該当製品で以下のH8/300L Super Low Powerシリーズマイコンに書き込む場合、フラッシュメモリに書き込みができず、エラーを出力します。

- (1) H8/38324F, H8/38327F, H8/38344FおよびH8/38347F
上記のマイコンの場合、以下のエラーが出力されます。

Error No :16150: Kernel Error Response 0xbf 0x26

- (2) H8/38124F
上記のマイコンの場合、以下のエラーが出力されます。

Error No :15018: マイクロカーネルを配置できませんでした

上記以外のマイコンでは問題は発生しません。

3. 回避策

- 3.1 2項(1)のマイコンの場合
暫定対策したフラッシュ開発ツールキット（WS版）を提供します。
弊社営業または特約店へ依頼してください。
- 3.2 2項(2)のマイコンの場合
該当製品で書き込む際、書き込み対象デバイスとして、H8/38124Fの代わりに書き込みプロトコルが同じであるH8/38104Fを選択してください。

4. 恒久対策

次期バージョン V.3.05 Release 01で改修します。
ダウンロードページにアップデートプログラムを掲載する予定です。
（2006年1月Eから公開予定）
アップデートプログラムの公開はツールニュースで連絡します。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。
ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。