

## フラッシュ書き込みソフトウェアツール Renesas Flash Programmer V3 ご使用上のお願い

フラッシュ書き込みソフトウェアツール Renesas Flash Programmer V3の使用上の注意事項を連絡します。

- USBシリアル変換を利用した書き込みでエラーが発生する注意事項

### 1. USBシリアル変換を利用した書き込みでエラーが発生する注意事項

#### 1.1 該当バージョン

V3.00.00

#### 1.2 対象マイコンとボード

78K0マイコンのUPD78F0730の仮想USBドライバによるシリアル(COM)接続に対応したボードを使用して、ルネサスマイコンにプログラムを書き込む場合

<対象ボード例>

RL78/I1A DCDC LED 制御評価ボード EZ-0012 など(注)

注: その他のルネサス製評価ボードについては、各ボード製品のユーザーズマニュアルでご確認ください。

#### 1.3 内容

上記の対象ボードに搭載しているUSBシリアル変換を利用した書き込みにおいて以下のエラーが発生する場合があります。

エラー(E4000003): タイムアウトエラーが発生しました。

備考:

V3.00.00は、上記の対象ボードに対応していません。

#### 1.4 暫定対策

Renesas Flash Programmer V2.05.03を使用してください。

#### 1.5 恒久対策

V3.01.00(2016年5月リリース予定)で対応予定です。

---

#### **[免責事項]**

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.