

## High-performance Embedded Workshop V.3.01.04 を使用した場合の インストール時の問題対策のご案内

7月5日にリリースした統合開発環境High-performance Embedded Workshop V.3.01.04では、7月1日のリビジョンアップのお知らせでご案内した改修内容とは別に、インストール時の問題が改善されていますので、その内容をご案内します。

### 1. High-performance Embedded Workshop V.3.01.04で解決された問題

複数のソフトウェア（コンパイラパッケージ製品、エミュレータソフトウェア製品および各種アップデータ）をインストールした際に発生していた以下の問題がHigh-performance Embedded Workshop V.3.01.04では解決されます。

- (1) High-performance Embedded Workshop起動時にアプリケーションエラーが発生する。
- (2) High-performance Embedded Workshop起動時にエミュレータと通信ができない。または、エミュレータデバッガ用のメニューがHigh-performance Embedded Workshopのメニューに表示されない。
- (3) 新規プロジェクトワークスペースダイアログの「ツールチェイン」ドロップダウンリストボックスが非アクティブ表示になりツールチェインが選択できない。
- (4) 新規プロジェクトワークスペースダイアログの「ツールチェイン」ドロップダウンリストボックスでツールチェインを選択しても、プロジェクトタイプリストボックスにビルド用のプロジェクトタイプが表示されない。
- (5) 新規プロジェクトワークスペースダイアログのプロジェクトタイプリストボックスにエミュレータ用のプロジェクトタイプ "Debugger Only"が表示されない。

上記の問題が発生する場合は、High-performance Embedded Workshop V.3.01.04へアップデートしてください。

上記の問題の詳細については「High-performance Embedded Workshopサポートサイト」を参照ください。

## 2. High-performance Embedded Workshop V.3.01.04に現存する問題

次の問題が発生することを確認しています。以下に詳細と回避策をご連絡します。

### 2.1 ビルド用のプロジェクトタイプが表示されない問題

新規プロジェクトワークスペースダイアログの「ツールチェーン」 ドロップダウンリストボックスでツールチェーンを選択してもプロジェクトタイプリストボックスにビルド用のプロジェクトタイプが表示されない場合があります。

#### (1) 発生条件

High-performance Embedded Workshop V.3.x.xを同梱したコンパイラパッケージ製品のインストール後、一度もHigh-performance Embedded Workshopを起動せずにE7エミュレータソフトウェア V.1.0をインストールすると発生する場合があります。

#### (2) 回避策

「コンポーネントの選択」ダイアログの"High-performance Embedded Workshop"と"ツール" のチェックを付けた状態でコンパイラパッケージを再インストールして下さい。その後、High-performance Embedded Workshop V3.01.04アップデートでアップデートしてください。

#### (3) 恒久対策

次回アップデートではコンパイラパッケージ製品を再インストールすることなく、アップデートできるように改善する予定です。

---

#### [免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。