

## 統合開発環境High-performance Embedded Workshop ご使用上のお願い -- ツールチェインバージョンを変更した場合の注意事項 --

High-performance Embedded Workshopの使用上の注意事項を連絡します。

- ツールチェインバージョンを変更した場合の注意事項

### 1. 該当製品

High-performance Embedded Workshop V.2.0 ~ V.4.02.00

### 2. 内容

カスタムビルドフェーズを登録しているプロジェクトにおいてツールチェインバージョン変換コマンドを実行すると、カスタムビルドフェーズに登録しているビルド順序が意図せずに変更されることがあります。

### 3. 発生条件

任意のツールチェインバージョンから、以下に示すいずれかのツールチェインバージョンへの変換\*を行った場合に問題が発生します。

- (1) SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ (Windows版)  
V7.0.02 ~ V.9.00 Release 04
- (2) H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ (Windows版)  
V5.0.02 ~ V.6.01 Release 02

\* ツールチェインバージョンの変換は同じコンパイラパッケージ間でのみ可能です。

### 4. 回避策

ツールチェインバージョン変換を行った場合は、カスタムビルドフェーズのビルド順序を確認して、登録したビルド順序と異なっていたら変更してください。

カスタムビルドフェーズのビルド順序の確認と変更方法：  
メニュービルド→ビルドフェーズをクリックして表示される  
ビルドフェーズダイアログボックスのビルド順序タブをクリックすると  
ビルド順序の設定状況を確認できます。同ダイアログボックスでビルド順序を  
変更してください。

## 5. 恒久対策

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ および  
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージの次期バージョンで  
改修する予定です。

---

### [免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。  
ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。