

High-performance Embedded Workshop ご使用上のお願い --AutoUpdateユーティリティのリビジョンアップについて--

統合開発環境High-performance Embedded Workshopのインストールおよび アップデート時の注意事項を連絡します。

- AutoUpdateユーティリティのリビジョンアップについての注意事項

1. 該当製品

- High-performance Embedded Workshop V.4.00.02を含む製品
- High-performance Embedded Workshop V.4.00.02へのアップデートプログラム

2. 内容

ホストPCのOSがWindows 98SEおよびWindows Meの場合、High-performance Embedded Workshop V.4.00.00~4.00.01がインストールされている環境に、新たにHigh-performance Embedded Workshop V.4.00.02を含む製品をインストール、またはHigh-performance Embedded Workshopの アップデータを使用してV.4.00.02へアップデートすると、 AutoUpdateユーティリティが正常にリビジョンアップされない場合があります。

パッケージ¥HEW¥AutoUpdateフォルダ(*)にAUTOUPDA.EXEファイルが生成されている場合は、AutoUpdateユーティリティのリビジョンアップが正常に行われていません。

* フォルダ名の「パッケージ」は各製品をインストールしたフォルダ名に読み替えてください。

3. 回避策

以下の手順により、AutoUpdate.exeをリビジョンアップしてください。

- (1) オートアップデートの常駐を解除します。
Windowsタスクバーに常駐しているオートアップデートアイコンを右クリックすると表示されるポップアップメニューから「終了」を選択します。

- (2) パッケージ¥HEW¥AutoUpdateフォルダにあるAutoUpdate.exeファイルを削除します。
- (3) 上記と同じフォルダにあるAUTOUPDA.EXEのファイル名をAutoUpdate.exeにリネームします。

4. 恒久対策

High-performance Embedded Workshop を含む各製品の次バージョン以降で 改修予定です。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.