

【注意事項】

R20TS0223JJ0100

Rev.1.00

2017.10.16 号

Renesas Flash Programmer、統合開発環境 CS+

概要

フラッシュ書き込みソフトウェアツール Renesas Flash Programmer および統合開発環境 CS+の使用上の注意事項を連絡します。

1. USB ブート MCU TypeB 用 USB ドライバのインストールでエラーが発生する注意事項
2. Renesas Flash Programmer と E2 エミュレータで接続エラーが発生する注意事項

1. USB ブート MCU TypeB 用 USB ドライバのインストールでエラーが発生する注意事項

1.1 該当製品

- (1) Renesas Flash Programmer V3.02.00、V3.02.01、V3.03.00
- (2) 下記の統合開発環境 CS+
 - 統合開発環境 CS+ V5.00.00、V6.00.00
 - 【無償評価版】統合開発環境 CS+ for CC V4.01.00、V5.00.00、V6.00.00
 - 【無償評価版】統合開発環境 CS+ for CA,CX V3.03.00、V4.00.00、V4.00.01

1.2 内容

1.1 項の該当製品をインストールすると、USB ブート MCU TypeB 用 USB ドライバ V1.00.00 (Renesas Synergy™ マイクロコントローラ、RX ファミリ RX651 グループおよび RX65N グループ用) のインストールで下記エラーが表示され、インストールできない場合があります。なお、エラーが発生しなかった場合、インストールは問題なく完了しています。

「エラー (E0140021): 失敗したインストールがあります。指定したツールのインストールが完了していません。」

1.3 恒久対策

2017 年 11 月初旬公開予定の Renesas Flash Programmer のリビジョンアップおよび統合開発環境 CS+に含まれる USB ブート MCU TypeB 用 USB ドライバのリビジョンアップで改修予定です。

2. Renesas Flash Programmer と E2 エミュレータで接続エラーが発生する注意事項


2.1 該当製品

➤ Renesas Flash Programmer V3.02.01、V3.03.00


- ・対象エミュレータ：E2 エミュレータ リビジョン B※
(リビジョン A は該当せず問題ありません。)
- ・対象 MCU：上記 Renesas Flash Programmer 対応の RL78 ファミリおよび RH850 ファミリすべて

※E2 エミュレータ リビジョン B は、本体裏面のラベルで確認できます。

➤ ㊸マークの表示があるもの。

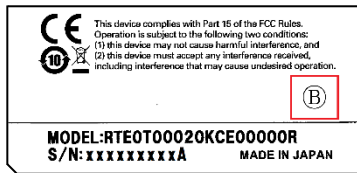

➤ シリアル No. 末尾が「A」以外のもの。

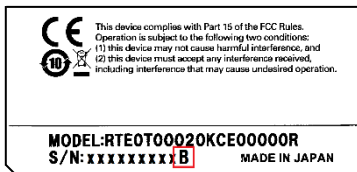

2.2 内容

2.1 項の該当製品でマイコンに接続すると下記エラーが表示され、接続することができません。

「エラー (E30002FE)：このツールには対応していません。」

2.3 恒久対策

2017 年 11 月初旬公開予定の Renesas Flash Programmer のリビジョンアップで改修予定です。

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2017.10.16	-	新規発行

ルネサスエレクトロニクス株式会社

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

■総合お問い合わせ先

<https://www.renesas.com/contact/>

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。