

**【注意事項】**

CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CC),  
CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CA,CX),  
e<sup>2</sup> studio Code Generator プラグイン,  
RL78 コード生成支援ツール Applilet3

**概要**

タイトルに記載している製品の使用上の注意事項を連絡します。

**1. シリアル UART4 を設定する時の注意事項****1. シリアル UART4 を設定する時の注意事項****1.1 該当製品**

- CS+用 RL78 コード生成 V2.16.00 (CS+ for CC V7.00.00)
- CS+用 RL78 コード生成 V2.16.00 (CS+ for CA,CX V4.02.00)
- Code Generator プラグイン V2.11.0 (e<sup>2</sup> studio V7.0.0)
- RL78 コード生成支援ツール Applilet3 V1.15.00

**1.2 該当 MCU**

- RL78 ファミリ : RL78/I1A グループ

**1.3 内容**

該当製品のシリアル機能で UART4 を設定後に、他の周辺機能の画面を開いた後、再度シリアル機能の設定画面を開くことができません。そのため、UART4 の再設定ができません。

各該当製品の問題の詳細を以下に示します。

- CS+用 RL78 コード生成をご使用の場合  
上記の状態ではシリアル機能をクリックするとエラーメッセージが表示されます。(図 1)  
また、コード生成ボタンを押してもエラーが発生して、コードが生成されません。(図 2)
- e<sup>2</sup> studio Code Generator プラグインをご使用の場合  
上記の状態では、コード生成ボタンを押してもエラーが発生して、コードが生成されません。(図 3)
- Applilet3 をご使用の場合  
上記の状態ではコード生成ボタンを押すと、シリアル機能の生成コードは生成されませんが、その他の周辺機能のコードは出力されます。

なお、旧バージョン製品で UART4 を設定したプロジェクトを該当製品で開いた場合にも同じ問題が発生します。

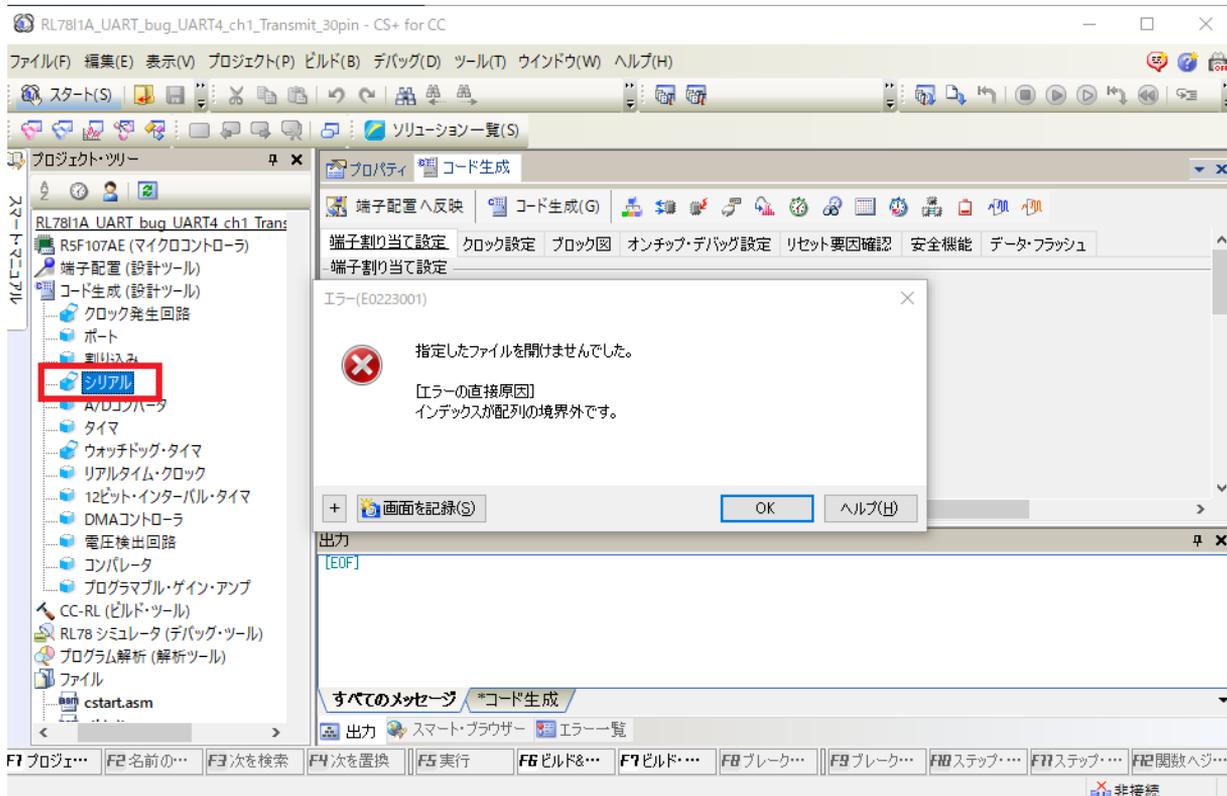


図 1. CS+でシリアル機能を再クリックした時のエラー

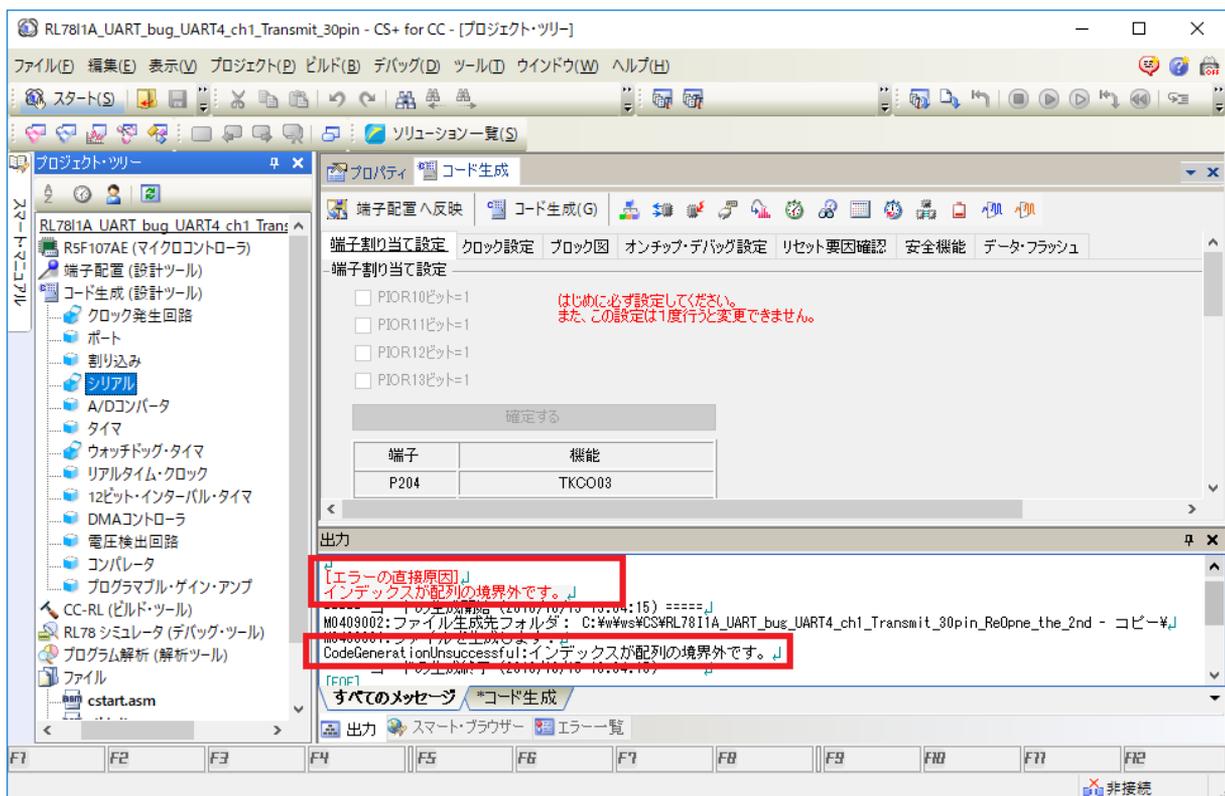


図 2. CS+でコード生成した時のエラー

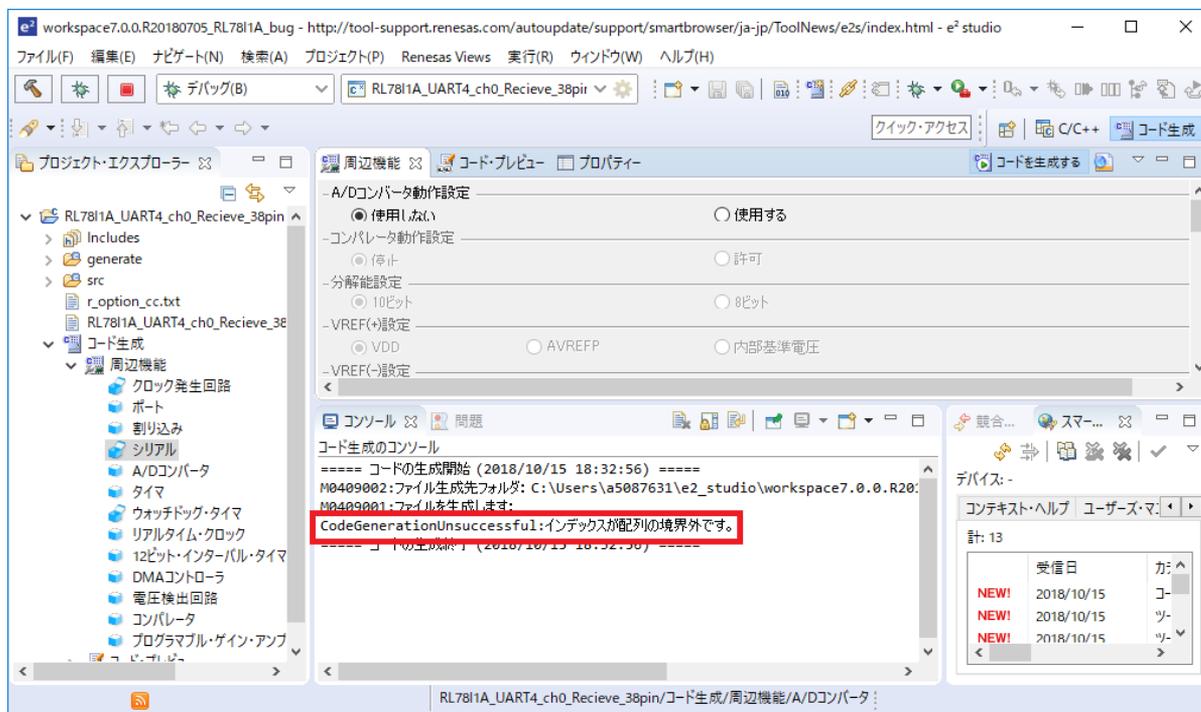


図 3. e<sup>2</sup> studio でコード生成した時のエラー

## 1.4 回避策

該当製品をアンインストールし、前バージョンのコード生成プラグインをインストールしてください。

なお、CS+のアンインストール方法は、下記のユーザーズマニュアルの“2.2 CS+をアンインストールする”をご参照ください。

- アンインストールする製品
  - ✧ CS+ for CC V7.00.00
  - ✧ CS+ for CA,CX V4.02.00
  - ✧ e<sup>2</sup> studio V7.0.0
  - ✧ Applilet3 V1.15.00
  
- CS+ V6.00.00 統合開発環境ユーザーズマニュアルインストーラ編  
<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut3990>
  
- インストールする前バージョンの製品
 

以下の URL から、インストーラをダウンロードしてインストールしてください。

  - ✧ CS+ for CC V6.01.00  
(一括ダウンロード版)  
<https://www.renesas.com/ja-jp/software/D4000575.html>
  - (分割ダウンロード版)  
<https://www.renesas.com/ja-jp/software/D4000577.html>

- ◇ CS+ for CA,CX V4.01.00  
(一括ダウンロード版)  
<https://www.renesas.com/jp/ja/software/D4000553.html>  
(分割ダウンロード版)  
<https://www.renesas.com/jp/ja/software/D4000555.html>
  
- ◇ e<sup>2</sup> studio V6.3.0 (Code Generator プラグイン V2.10.0)  
<https://www.renesas.com/jp/ja/software/D4000703.html>
  
- ◇ RL78 コード生成支援ツール Applilet3 V1.14.00  
<https://www.renesas.com/jp/ja/software/D4000613.html>

### 1.5 恒久対策

今後のバージョンで改修予定です。(2019年1月予定)

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2018.11.16	-	新規発行

ルネサスエレクトロニクス株式会社  
 〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

■総合お問い合わせ先  
<https://www.renesas.com/contact/>

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。